

การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตการถักเส้นสีขึ้นรูปค่าสายตา

ศุภฤกษ์ กลิ่นหม่น

งานนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มกราคม 2559

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

## กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร. จักรวาล คุณะดิลก อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ดร. ฤทธิชัย จันทรสภา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรหาญ ลิลา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ที่กรุณาให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ทำให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหารบริษัท ตลอดจนหัวหน้างาน ทีมงาน เพื่อนพนักงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยทำให้งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์ของวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูแก่บิดาแม่ บุพการี บุรพจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษา และประสบความสำเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

ศุภฤกษ์ กลิ่นหม่น

52920464: สาขาวิชา: วิศวกรรมอุตสาหการ; วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

คำสำคัญ: การลดความสูญเปล่า/ การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต

ศุภฤกษ์ กลิ่นหม่น: การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตการกัดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา

(PRODUCTION EFFICIENCY IMPROVEMENT IN LENS SURFACE GRINDING

PROCESS.) คณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์: จักรวาล คุณะดิลก, Ph.D., 149 หน้า. ปี พ.ศ. 2559.

งานวิจัยนี้เป็นการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการกัดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิต การศึกษาข้อมูลการผลิตพบว่ากระบวนการกัดเลนส์มีประสิทธิภาพสายการผลิตต่ำกว่า 70% งานวิจัยนี้จึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของระบบการผลิตแบบดึง และการไหลของงานแบบ 1 ชิ้น (One piece flow) เพื่อแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพของสายการผลิตหลักการ ECRS ถูกนำมาใช้ในการลดความสูญเปล่าในการผลิต และการตั้งคำถาม 5W1H ถูกนำมาใช้เพื่อกำจัดกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่ากับการผลิตเลนส์ หลังจากวางแผนการและกำหนดขั้นตอนการทำงานมาตรฐาน (Standard operating procedure) ขึ้นใหม่ ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของสายการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 93.6% รอบเวลาการผลิตจากเดิม 68.22 วินาทีลดลงเหลือ 55.66 วินาทีคิดเป็น 18.4% จำนวนงานในสายการผลิตจากเดิม 306 งานลดลงเหลือ 143 งานคิดเป็น 53.7% เวลาการผลิตรวมทุกขั้นตอนการผลิตจากเดิม 427.88 วินาทีลดลงเหลือ 364.5 วินาที คิดเป็น 14.8% เวล่านำเฉลี่ยลดลงจากเดิม 6.17 ชั่วโมงเหลือ 4.59 ชั่วโมง ขั้นตอนการทำงานลดลงจากเดิม 9 ขั้นตอนเหลือ 7 ขั้นตอน จำนวนพนักงานจากเดิม 12 คนลดลงเหลือ 10 คน

52920464: INDUSTRIAL ENGINEERING; M.Eng. (INDUSTRIAL ENGINEERING)

KEYWORD: LINE BALANCIN

SUPHALEARK KLINMON: PRODUCTION EFFICIENCY IMPROVEMENT IN LENS SURFACE GRINDING PROCESS. ADVISOR COMMITTEE: JAKKAWARN KUNADILOK, Ph.D., 149 P. 2016.

This research is a waste reduction in lens surface grinding process to improve the production line efficiency. According to historical production data, production efficiency of the process was less than 70%. The philosophy of pull production system and one piece flow were applied to solve the low efficiency problems. The concepts of ECRS were employed for waste elimination and 5W1H technique was used to remove the invaluable production activities from the production line. After reducing all possible wastes, line balancing technique was applied to establish a new standard operation procedure. The results of this research revealed that the production efficiency was significantly increased to 93.6%. Cycle time was reduced 18.4% from 68.22 seconds to 55.66 seconds. The number of works in process was reduced 53.7% from 306 jobs to 143 jobs. Total production time for each job reduced 14.8% from 427.88 seconds to 364.5 seconds. The average lead time was reduced from 6.17 hours to 4.59 hours. The number of the production stations was decreased from 9 stages to 7 stages and the number of workers was decreased from 12 operators to 10 operators.

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย .....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	จ
สารบัญ .....	ฉ
สารบัญตาราง .....	ช
สารบัญภาพ .....	ฌ
บทที่	
1 บทนำ .....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา .....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย .....	1
ขอบเขตการศึกษา .....	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัย .....	2
2 แนวคิด ทฤษฎี และวิจารณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	3
การเพิ่มผลผลิต .....	4
ความสูญเสีย 7 ประการ .....	7
การศึกษางาน .....	11
แผนภูมิคนและเครื่องจักร .....	25
การวิเคราะห์กระบวนการ .....	26
การจัดสายสมดุลการผลิต .....	32
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	35
3 วิธีการดำเนินงานวิจัย .....	37
วิธีการดำเนินการวิจัย .....	37
ข้อมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา .....	37
ผลิตภัณฑ์ของโรงงานกรณีศึกษา .....	39
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต .....	40
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต .....	44
กระบวนการผลิตการกัลดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา .....	49
ข้อมูลเบื้องต้นสภาพปัญหา .....	52

## สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
การวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา.....	58
การกำหนดแนวทางการแก้ไข.....	64
การติดตามประเมินผล.....	64
4 ผลการดำเนินงานวิจัย.....	65
การศึกษาสภาพการผลิตปัจจุบันของกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา.....	65
การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา.....	66
แนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา.....	66
ผลการดำเนินงาน.....	100
สรุปผลการปรับปรุง.....	100
5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	104
สรุปผลการวิจัย.....	104
อภิปรายผลการดำเนินงาน.....	106
ข้อเสนอแนะ.....	107
บรรณานุกรม.....	108
ภาคผนวก.....	110
ภาคผนวก ก.....	111
ภาคผนวก ข.....	114
ภาคผนวก ค.....	139
ภาคผนวก ง.....	146
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	149

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1 การคำนวณหาวิธีที่แท้จริงของแต่ละงานย่อย.....	20
2-2 การหาจำนวนครั้งในการจับเวลา.....	22
2-3 ค่าการให้คะแนนแบบ Westing house.....	23
2-4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกแผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขป.....	27
2-5 ความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H กับปรับปรุงด้วย Ecr....	28
3-1 สัดส่วนการผลิตเลนส์พีซี เลนส์ออร์มา และเลนส์ไฮอินเด็กซ์.....	43
3-2 ขั้นตอนการทำงานแผนกคัดขึ้นรูปเลนส์ค่าสายตา.....	49
3-3 การคำนวณหาเวลามาตรฐานแต่ละขั้นตอนของการผลิตเลนส์พีซีก่อนการปรับปรุง..	54
3-4 รอบเวลาของแต่ละขั้นตอนเปรียบเทียบกับ Takt time.....	56
3-5 ระยะเวลาการขนย้ายชิ้นงานและผู้รับผิดชอบการขนย้ายชิ้นงาน.....	61
3-6 ขั้นตอนการรอคอยชิ้นงานและเวลารอคอยชิ้นงาน.....	62
3-7 ดัชนีชี้วัดก่อนการปรับปรุง.....	63
4-1 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของสายการผลิตเลนส์ขึ้นรูปสายตาค่อนและหลังการปรับปรุง	101

## สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 องค์ประกอบของการศึกษางาน.....	12
2-2 การวางตำแหน่งขอบเขตการปฏิบัติงาน.....	14
3-1 กระบวนการผลิตเลนส์ของโรงงานกรณีศึกษา.....	38
3-2 กลุ่มผลิตภัณฑ์แว่นสายตา.....	39
3-3 กลุ่มผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด.....	39
3-4 เซมิฟินิส ชนิดเลนส์พีซี.....	40
3-5 เซมิฟินิสชนิดเลนส์ออร์มาร์.....	41
3-6 เซมิฟินิส ชนิดเลนส์ไฮอินเด็กซ์.....	41
3-7 เลนส์ก่อนการติดฟิล์ม.....	44
3-8 เลนส์หลังการติดฟิล์ม.....	45
3-9 เครื่อง PRA.....	45
3-10 ขั้นตอนการบล็อกเลนส์.....	46
3-11 เครื่องกัดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตาชนิด Vft orbit.....	46
3-12 เครื่องไสให้กับเลนส์ชนิด DLP.....	47
3-13 เครื่องพิมพ์สัญลักษณ์ Laser engraving ชนิด CO2.....	48
3-14 การทำงานของเครื่องวัดค่าสายตาชนิด Index.....	48
3-15 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปเลนส์ค่าสายตา.....	52
3-16 การคำนวณหาเวลา Takt time.....	55
3-17 รอบเวลาเปรียบเทียบกับค่า Takt time ของการผลิตเลนส์พีซีก่อนการปรับปรุง.....	56
3-18 รอบเวลาการผลิตที่มีค่าต่ำกว่า Takt time และจำนวน WIP สะสมในแต่ละชั่วโมง.....	59
3-19 เวลางานเฉลี่ยที่อยู่ในกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558.....	60
4-1 อธิบายขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์และการถอดเลนส์ (Laser & DE-block) ก่อนการปรับปรุง.....	67
4-2 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบน เลนส์ และการถอดเลนส์ (Laser & DE-block) งานที่ 1 ถึง งานที่ 3 ก่อนการปรับปรุง.....	68



## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-3 การตั้งคำถาม 5WIH ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาณลงบนเลนส์และการถอดเลนส์ (Laser & DE-block).....	70
4-4 การไหลของงานตั้งแต่ขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส (Polishing) จนถึงขั้นตอนการตรวจสอบ (Decide) ก่อนและหลังการปรับปรุง.....	71
4-5 มาตรฐานการทำงาน (SOP) ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาณลงบนเลนส์และการถอดเลนส์.....	72
4-6 อธิบายขั้นตอนการพิมพ์สัญญาณลงบนเลนส์และการถอดเลนส์ (Laser & DE-block) หลังการปรับปรุง.....	73
4-7 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรขั้นตอนการพิมพ์สัญญาณลงบนเลนส์ และการถอดเลนส์ (Laser & DE-block) งานที่ 1 ถึงงานที่ 3 หลังการปรับปรุง.....	74
4-8 อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide) ก่อนการปรับปรุง.....	75
4-9 การตั้งคำถาม 5WIH ขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide).....	76
4-10 มาตรฐานการทำงาน (SOP) ขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide).....	77
4-11 อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide) หลังการปรับปรุง.....	78
4-12 อุปกรณ์การพักงานก่อนและหลังการปรับปรุงและป้ายบ่งชี้จำนวนงานที่ป้อนเข้าสู่ขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block).....	80
4-13 สายพานจุดพักงานการฟอร์มตัวของอัลลอยด์ก่อนและหลังการปรับปรุงของสายการผลิตตัวอย่าง.....	80
4-14 การขั้นตอนการล้างและเป่าแห้ง (Cleaning & Dry) ก่อนและหลังการปรับปรุง.....	81
4-15 การไหลของงานตั้งแต่ขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส (Polishing) จนถึงขั้นตอนการตรวจสอบ (Decide) ก่อนและหลังการปรับปรุง.....	82
4-16 งานที่รอเข้าเครื่องจักรขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส (Polishing) ก่อนและหลังการปรับปรุง.....	83
4-17 งานระหว่างขั้นตอนการทำงาน (WIP) หลังการปรับปรุง.....	83
4-18 กราฟแสดงเวลาเฉลี่ยของงานระหว่างขั้นตอนการทำงาน (WIP) ของแผนการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา ก่อนและหลังการปรับปรุง.....	84
4-19 อธิบายขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block) ก่อนการปรับปรุง.....	86

## สารบัญญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-20 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร (Man machine chart) ของ ขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block) ของงานที่ 1 ถึง งานที่ 4 ก่อนการปรับปรุง	87
4-21 มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (SOP) ของขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block)..	92
4-22 อธิบายการไหลของขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block) หลังการปรับปรุง.....	93
4-23 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร (Man machine chart) ของ ขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block) งานที่ 1 ถึง งานที่ 4 หลังการปรับปรุง.....	94
4-24 อธิบายขั้นตอนการล้างและเป่าเลนส์ให้แห้ง (Cleaning & Dry) ก่อนการปรับปรุง....	97
4-25 มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (SOP) ของขั้นตอนการหนีบเลนส์ใส่ตะกร้า.....	98
4-26 อธิบายขั้นตอนการล้างและเป่าเลนส์ให้แห้ง (Dleaning & Dry) หลังการปรับปรุง....	99
4-27 อธิบายแนวทางการปรับปรุงวิธีการสายการผลิตเลนส์พีซี.....	100
4-28 การคำนวณหาเวลามาตรฐานแต่ละขั้นตอนของการผลิตเลนส์พีซีหลังการปรับปรุง..	102
4-29 ระยะเวลาหลังการปรับปรุงเปรียบเทียบกับค่า Takt time ในการผลิตเลนส์พีซี.....	102

# บทที่ 1

## บทนำ

### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผันผวนและไม่อาจคาดการณ์เศรษฐกิจในอนาคตได้ ทำให้บางธุรกิจที่ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนที่มากเกินไปจนกว่าจะแบกรับได้ ถึงแม้ราคาน้ำมันดิบ ในช่วงปลายปีจะมีแนวโน้มลดลงแต่ต้นทุน และราคาวัตถุดิบยังคงระดับสูงและยังมีความผันผวน อยู่มาก โดยมีแนวโน้มในระยะยาวจะมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว อีกทั้งภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ของอุตสาหกรรมเลนส์แว่นตาในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการ แข่งขันที่สมบูรณ์ การสร้างผลกำไรที่ได้จากการปรับเพิ่มราคาขายของสินค้าทำได้ยากมาก ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดในธุรกิจ สถานการณ์เช่นนี้ ทำให้โรงงานต้องปรับตัวเพื่อให้คงสภาพผลกำไร และดำเนินธุรกิจให้สามารถยืนหยัดเพื่อที่จะเติบโตต่อไปภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอนของปัจจุบัน โดยผู้บริหาร โรงงานกรณีศึกษาจึงมีนโยบายให้ลดต้นทุนการผลิตและลดความสูญเปล่าใน กระบวนการผลิต โดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาและลดการสูญเปล่าใน กระบวนการผลิตเพื่อให้รองรับกับจำนวนปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอีก 66.67% ของสายการผลิต ด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นลดจำนวนงานในระหว่างกระบวนการ ลดการรอคอยในกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและ เครื่องจักร ด้วยเหตุนี้การจัดสมดุลสายการผลิตจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ใน ปัจจุบัน ที่จะแข่งขันกับเศรษฐกิจทั่วโลก การได้รับแรงกดดันจากลูกค้าที่มีความต้องการลดราคา สินค้าลงในขณะที่ราคาวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นลูกค้ายังเน้นความสำคัญกับ คุณภาพและการผ่านมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่แต่ละประเทศกำหนด รวมถึงการส่งมอบที่ตรงเวลา ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อสินค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้จำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตและวิธีการทำงานให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ปรับปรุงกระบวนการผลิตการกัดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
2. จัดสมดุลสายการผลิต และกำหนดเวลามาตรฐานการทำงาน รวมไปถึงถึงรอบเวลา การผลิตของแผนกขึ้นรูปเลนส์ค่าสายตา

## ขอบเขตการศึกษา

ทำการศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา (Surfacing workshop) โดยการกำจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (7 Waste) ด้วยหลักเกณฑ์ การตั้งคำถาม 5W1H การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบดึง (Pull flow) และการไหลของงานแบบ 1 ต่อ 1 (One piece flow) การจัดลำดับงานย่อยของขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block) และการจัดสมดุลสายการผลิต (Line balancing) โดยการใช้หลักเกณฑ์ ECRS เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัย

1. ลดจำนวนงานระหว่างกระบวนการให้น้อยที่สุด (WIP)
2. ลดเวลานำเฉลี่ยของงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบขั้นตอนการผลิต
3. ลดรอบเวลา (Cycle time) ของกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา
4. ลดความสูญเปล่าที่ทำให้เกิดจุดคอขวด (Bottleneck) ในกระบวนการผลิต
5. ลดขั้นตอนการทำงาน
6. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระหว่างคนกับเครื่องจักร
7. เพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตเลนส์ขึ้นรูปสายตาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

## บทที่ 2

### แนวคิด ทฤษฎี และวิจารณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมักจะประสบปัญหาการผลิตที่ไม่สมดุลอยู่เสมอ ซึ่งมีผลมาจากความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน ซึ่งโรงงานหรือสายงานการผลิตจะต้องมีความสามารถในการยืดหยุ่นต่อความต้องการนั้น ๆ ได้มักมีความเข้าใจผิดอยู่เสมอว่าการจัดสมดุลสายการผลิต (Line balancing) นั้น ทำครั้งเดียวก็พอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นสูงที่สุดทำให้เกิดการผลิตที่มากเกินไป (Over production) ขึ้นในการผลิต บางสถานีนางพนักงานทำงานจนไม่มีเวลาพักนี่ คือ สิ่งที่ย่ำแย่แรกของความไม่สมดุล ส่วนโครงการที่สมดุลการผลิตแต่ไม่คำนึงถึงจังหวะความต้องการของลูกค้าในแต่ละวันผลที่ตามมาคือ หากรอบเวลาการทำงาน (Cycle time) มีความเร็วกว่าจังหวะความต้องการของลูกค้า (Takt time) มากก็จะเกิดการว่างงานขึ้นในสายการผลิต ตรงกันข้ามจังหวะความต้องการของลูกค้ามีความเร็วมากกว่ารอบเวลาการทำงานก็จะทำให้การผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า จำเป็นต้องมีการสั่งผลิตล่วงเวลา (Over time) หรือจ้างการผลิตเพิ่มเนื่องจากการผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

การปรับปรุงกระบวนการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการผู้รับผิชอบมักเลือกที่จะปรับปรุงและพัฒนาในด้านวิธีปฏิบัติงาน (Method) และเครื่องจักร (Machine) เป็นหลักเนื่องจากปัจจัยทั้งสองอย่างเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ หากแต่ในส่วนอื่นก็จำเป็นต้องมีการปรับปรุงไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้ได้อาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการส่งต่องาน โดยอาศัยสายพานเพื่อลดระยะทางการเคลื่อนที่ของพนักงาน เพื่อลดการเคลื่อนที่ที่มีมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น พร้อมทั้งมีการจัดสมดุลสายการผลิต (Line balancing) ในสายงานการผลิตที่เกิดปัญหาหางานคอขวด (Bottleneck) โดยมุ่งเน้นศึกษาการเคลื่อนไหวที่มีมากเกินไปจนลดเวลาและขั้นตอนในการทำงานที่มากเกินไป หาเวลาดมาตรฐาน (Standard time) ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา โดยได้มีการวางแผนในการศึกษาเป็นลำดับขั้นตอน

## การเพิ่มผลผลิต (Productivity improvement)

ความเป็นมาและแนวความคิดเรื่องการเพิ่มผลผลิต (Productivity) นั้นเริ่มจากการนำแนวความคิดตามหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริหารซึ่งเริ่มมาจากเฟรดเดอริค ดับบลิว เทเลอร์ (Frederick W, Taylor) ในปี พ.ศ. 2454 โดยเน้นว่าหลักการบริหารแบบวิทยาศาสตร์นั้นต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของทั้งพนักงาน และฝ่ายบริหารที่มองเห็นความจำเป็นในการใช้หลักวิทยาศาสตร์มาบริหารการที่จะผลักดันให้เกิดผลผลิตนั้นต้องมีความร่วมมือจากกลุ่มคนหลายฝ่าย เช่น นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป เนื่องจากการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ก่อประโยชน์ให้กับบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ นั้นเอง การมีส่วนร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดผลผลิต และประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็ได้กระจายไปอย่างเสมอภาคกัน ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต

1. แนวคิดในทางวิทยาศาสตร์การเพิ่มผลผลิต (Productivity) คือ อัตราส่วนระหว่างของมูลค่าของสินค้าและบริการที่ผลิตต่อมูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปหรืออีกในหนึ่งก็คือ ผลผลิตหารด้วยปัจจัยการผลิต ตัวอย่างผลผลิต เช่น รถยนต์ โทรทัศน์ ตู้ โต๊ะ อาหาร และอื่น ๆ ปัจจัยของการผลิต คือ ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ แรงงาน วัตถุดิบ พลังงาน เครื่องจักร เงินทุน และอื่น ๆ การเพิ่มผลผลิตในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จะต้องมีการวัดการเพิ่มผลผลิต ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการวัดทางกายภาพ (Physical productivity) คือ วัดขนาดผลงานเป็นชิ้น น้ำหนักเวลา หรือจำนวนคนงาน และการวัดคุณค่า (Value productivity) คือ วัดเป็นจำนวนเงินหรือค่าที่เป็นตัวเงิน ความหมายโดยสรุป คือ การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สามารถวัดค่าได้ ทำให้สามารถมองเห็นได้ว่าการทำงาานั้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม่โดยอาจใช้แนวทางการเพิ่มผลผลิตตามความเหมาะสมขององค์กร ต่อไปนี้

1. ใช้ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม แต่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
2. ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยลง แต่ทำให้ผลผลิตเท่าเดิม
3. ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยลง แต่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
4. ใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า
5. ลดจำนวนผลผลิตลงจากเดิมโดยลดอัตราการใช้ปัจจัยการผลิตในอัตราส่วน

มากกว่า

2. แนวคิดทางเศรษฐกิจ และสังคมในแนวทางเศรษฐกิจ สังคมการเพิ่มผลการผลิตเป็นเครื่องแสดงถึงระดับความสำเร็จของเป้าหมายพื้นฐานที่จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีของประชาชน คุณภาพชีวิต การทำงาน การเพิ่มผลผลิตจึงเป็นเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคมได้เป็นอย่างดี การเพิ่มผลผลิตระดับชาติแสดงความสามารถของชาตินั้นในการดำเนินงาน

พัฒนาประเทศหรือพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง และก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. แนวทางการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในหน่วยงานสำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทที่ต้องการส่งเสริมหรือปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต และการดำเนินการจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มผลผลิต อาจจัดตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานนี้ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตของหน่วยงานนั้นประสบผลสำเร็จได้จะต้องประกอบด้วย การสนับสนุนของฝ่ายบริหารระดับสูง คือ ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนทั้งในด้านการเงินขวัญกำลังใจ และเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการส่งเสริมและปรับปรุงการเพิ่มการผลิตบรรยากาศสภาพแวดล้อมในงานที่เอื้ออำนวยจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ทุกคนในหน่วยงานเกิดความพยายามที่จะปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต สร้างสรรค์บรรยากาศให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีการอบรมพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ทุกคนในหน่วยงานหรือองค์กรถือเป็นข้อตกลงร่วมกัน และมีส่วนร่วมช่วยกันในเรื่องของการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาวสัมพันธ์สภาพของพนักงานและฝ่ายบริหารต้องดี อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในการเร่งปรับปรุงเพิ่มผลผลิตในหน่วยงานการเพิ่มผลผลิตจะต้องมีการวัด และประเมินการเพิ่มผลผลิตจะต้องมีการแบ่งปันอย่างยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายการปรับปรุงเร่งรัดการเพิ่มผลผลิตเป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันหลายฝ่ายในระดับโรงงาน คือ การรวมปัจจัยต่าง ๆ ในการผลิตความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการอย่างมีเหตุผลหลักการของฝ่ายจัดการที่จะปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตของทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต อาจทำการปรับปรุงโดยรวมหรือแยกไปตามแต่ละปัจจัยก็ได้ เช่น

1. การเพิ่มผลผลิตของแรงงาน (Labor productivity) สามารถส่งเสริม และปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตด้านแรงงาน โดยการกระตุ้นและจูงใจพนักงาน (Worker motivation) ฝึกอบรมทักษะ และพัฒนากำลังคน การปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้น การเพิ่มค่าจ้าง การปรับปรุงความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และจัดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม

2. การเพิ่มผลผลิตของทุน (Capital productivity) หรือประสิทธิภาพในการใช้ทุน อาจปรับปรุงโดยการยกระดับของเทคโนโลยีที่ช่วยให้สูงขึ้น มีการบำรุงรักษาที่ดี และสม่ำเสมอ พัฒนาทักษะของคนงานในการทำงานกับเครื่องจักร มีอะไหล่ อุปกรณ์พร้อมมีความสมดุลของเครื่องจักรเครื่องมือวัตถุดิบที่จะใช้ในกระบวนการผลิตพร้อมเสมอ และมีความต้องการของสินค้าหรือผลผลิตเพียงพอ

3. การเพิ่มผลผลิตของวัตถุดิบ (Raw material productivity) กำจัดของเสียใน

ทุกรูปแบบการคัดเลือกคุณภาพ และเตรียมวัตถุดิบที่ดีที่สุดช่วยเพิ่มผลการผลิตได้ต้องมั่นใจว่าได้คุณค่าสูงสุดจากทรัพยากรที่ใช้ไป และได้เพิ่มคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์แล้ว

4. ผลผลิตภาพ (Productivity) คือ อัตราส่วนของผลจริงที่ได้ต่อทรัพยากรที่ใช้จริงในการผลิต ซึ่งมักจะได้นิยามในชื่อเรียกจริงที่เรียกว่า “การเพิ่มผลผลิต” โดยการเป็นศูนย์กลางสำคัญนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเชิงเศรษฐศาสตร์ ผลผลิตภาพเป็นดัชนีชี้วัดถึงความมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตในรูปแบบของผลผลิตที่ได้ต่อการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรและยังเป็นหัวใจหลักในการวัดมูลค่าการเพิ่มกระบวนการผลิต แม้คำว่าผลผลิตภาพหรืออัตราการผลผลิตจะมีใช้มานานแล้วก็ตาม แต่ก็มีผู้ใช้คำอื่น ๆ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันอีกหลายคำ เช่น ประสิทธิภาพการผลิต หรือการเพิ่มผลผลิต เป็นต้น ซึ่งต่างก็มีความหมายเดียวกัน คือ หมายถึงความสามารถหรือประสิทธิภาพในการเปลี่ยนปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

เนื่องจากผลผลิตภาพ คือ ดัชนีวัดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ดังนั้น จึงอาจแสดงในรูปของสมการ ดังนี้

อัตราผลผลิตภาพ = ผลผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่ได้ / ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต  
หรือหากใช้อักษรย่ออาจเขียนได้ ดังนี้

$$P = \frac{O}{I}$$

โดยให้ P = Productivity ผลผลิตภาพ

O = Output ผลผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่ได้

I = Input ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต

การทำให้อัตราส่วนระหว่างผลผลิตที่ได้จากการผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตให้สูงขึ้น คือ การเพิ่มผลผลิตหรือ Productivity improvement นั้นเอง ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญอันหนึ่งในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ จึงมีการใช้คำว่า “การเพิ่มผลผลิต” แทนคำว่าผลผลิตภาพ

3. การวัดผลผลิตภาพสามารถกระทำได้ในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับอุตสาหกรรมลงไปจนถึงระดับหน่วยงาน ซึ่งระดับหน่วยงานมักจะวัดเป็นปัจจัยการผลิต เช่น ผลผลิตภาพแรงงาน ผลผลิตภาพเครื่องจักร ผลผลิตภาพใช้วัตถุดิบ เป็นต้น

สำหรับผลผลิตภาพสำหรับองค์การซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการลดต้นทุน และการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์การนั้น มักจะใช้การวัดใน 2 รูปแบบด้วยกัน คือ การวัดผลผลิตภาพเชิงรวม และการวัดผลผลิตภาพเชิงปัจจัยการผลิต



## 1. การวัดผลผลิตภาพเชิงรวม มีอยู่สองวิธีด้วยกัน คือ

1.1 วิธีหักลบ เป็นการคำนวณจากแนวคิดการผลิตที่ว่า มูลค่าเพิ่มมีค่าเท่ากับ ยอดขายหักลบด้วยต้นทุนด้านการผลิต

$$\text{มูลค่าเพิ่ม} = \text{ยอดขาย} - \text{ต้นทุนวัตถุดิบ} - \text{ค่าใช้จ่าย} - \text{สินค้าคงคลัง ณ ต้นปี} \\ + \text{สินค้าคงคลัง ณ ปลายปี} + \text{ภาษี}$$

1.2 วิธีบวก เป็นการคำนวณจากแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่า มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์มีค่าเท่ากับมูลค่าของค่าจ้างรวมกับมูลค่าส่วนเกินอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจ

$$\text{มูลค่าเพิ่ม} = \text{ค่าจ้างแรงงาน} + \text{ค่าสวัสดิการ} + \text{ค่าดอกเบี้ย} + \text{เงินปันผลหุ้น} \\ + \text{ค่าเสื่อมเวลา} + \text{ภาษี}$$

## 2. การวัดผลผลิตภาพเชิงปัจจัยการผลิต อาจวัดตามปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ดังนี้

2.1 ผลิตภาพแรงงาน = ผลผลิต/ จำนวนชั่วโมงแรงงานที่ใช้ในการผลิต

2.2 ผลิตภาพเครื่องจักร = ผลผลิต/ จำนวนชั่วโมงการเดินเครื่อง

2.3 ผลิตภาพวัตถุดิบ = ผลผลิต/ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ไป

2.4 ผลิตภาพพลังงาน = ผลผลิต/ จำนวนหน่วยของพลังงานที่ใช้ในการผลิต

## ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)

สาเหตุที่ต้องจำแนกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการออกเป็น ความสูญเสีย 7 ประการ ก็เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสีย และง่ายต่อการปรับปรุงโดยความสูญเสีย 7 ประการ ประกอบด้วย

1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation)
4. ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)
5. ความสูญเสียเนื่องจากการกระบวนการผลิต (Processing)
6. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay)
7. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect)

1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) การผลิตสินค้าปริมาณมากเกินไปเกินความต้องการการใช้งานในขณะนั้นหรือผลิตไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน มาจากแนวความคิดเดิมที่ว่าแต่ละขั้นตอนจะต้องผลิตงานออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้เกิดต้นทุนต่อหน่วย

ต่ำสุดในแต่ละครั้งโดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีงานให้มีงานระหว่างทำ (Work in process: WIP) ในกระบวนการเป็นจำนวนมากและทำให้กระบวนการผลิตขาดความยืดหยุ่น

### 1.1 ปัญหาจากการผลิตมากเกินไป

1.1.1 เสียเวลาและแรงงานไปในการผลิตที่ไม่จำเป็น

1.1.2 เสียพื้นที่ในการจัดเก็บ WIP

1.1.3 เกิดการขนย้าย

1.1.4 ของเสียไม่ได้รับการแก้ไขทันที

1.1.5 ต้นทุนจม

1.1.6 ปิดบังปัญหาการผลิต

### 1.2 การปรับปรุงปัญหาจากการผลิตมากเกินไป

1.2.1 บำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมผลิตตลอดเวลา

1.2.2 ลดเวลาการตั้งเครื่องจักร โดยวิธีการศึกษาเวลาแล้วจึงทำการปรับปรุง

1.2.3 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเริ่มตั้งเครื่อง

1.2.4 จัดลำดับขั้นตอนในการตั้งเครื่องจักรให้เหมาะสม

1.2.5 กระจายงานอย่างเหมาะสมโดยไม่ให้เกิดการรองาน

1.2.6 จัดหาหรือทำอุปกรณ์เพื่อช่วยในการกำหนดตำแหน่งอย่างรวดเร็ว

1.2.7 ปรับปรุงขั้นตอนที่เป็นคอขวด (Bottleneck) เพื่อลดรอบเวลาการผลิต

1.2.8 ผลิตในปริมาณและเวลาที่ต้องการเท่านั้น

1.2.9 ฝึกให้พนักงานมีทักษะหลายอย่าง

2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) การซื้อวัสดุคราวละมาก ๆ เพื่อเป็นประกันว่าจะมีวัสดุสำหรับผลิตตลอดเวลาหรือเพื่อให้ได้ส่วนลดจากการสั่งซื้อจะส่งผลให้วัสดุที่อยู่ในคลังมีปริมาณมากเกินไปความต้องการใช้งานอยู่เสมอเป็นภาระในการดูแลและการจัดการ

### 2.1 ปัญหาจากการเก็บวัสดุคงคลัง

2.1.1 ใช้พื้นที่จัดเก็บมาก

2.1.2 ต้นทุนจม

2.1.3 วัสดุเสื่อมคุณภาพ (หากกระบวนการควบคุมวัสดุคงคลังไม่ดีพอ)

2.1.4 สั่งซื้อซ้ำซ้อน (หากกระบวนการควบคุมวัสดุคงคลังไม่เพียงพอ)

2.1.5 ต้องการแรงงานและการจัดการมาก

### 2.2 การปรับปรุงปัญหาจากการเก็บวัสดุคงคลัง

2.2.1 กำหนดระดับในการจัดเก็บมีจุดสั่งซื้อที่ชัดเจน

2.2.2 ควบคุมปริมาณวัสดุ โดยใช้เทคนิคการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual control) เพื่อให้สามารถเข้าใจและสังเกตได้ง่าย

2.2.3 ใช้ระบบเข้าก่อน ออกก่อน (First in first out: FIFO) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวัสดุตกค้างเป็นเวลานาน

2.2.4 วิเคราะห์หาวัสดุทดแทน (Value engineering) ที่สามารถสั่งซื้อได้ง่ายมาใช้แทน เพื่อลดปริมาณวัสดุที่ต้องทำการจัดเก็บ

3. ความสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation) การขนส่งที่เป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากวัสดุ ดังนั้น จึงต้องควบคุมและลดระยะทางในการขนส่งลงให้เหลือเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

### 3.1 ปัญหาจากการขนส่ง

3.1.1 ต้นทุนในการขนส่ง ได้แก่ เชื้อเพลิง แรงงาน

3.1.2 เสียเวลาในการผลิต

3.1.3 วัสดุเสียหายหากวิธีการขนส่งไม่เหมาะสม

3.1.4 เกิดอุบัติเหตุหากขาดความระมัดระวังในการขนส่ง

### 3.2 การปรับปรุงปัญหาจากการขนส่ง

3.2.1 วางผังเครื่องจักรใหม่ จัดลำดับเครื่องจักรตามกระบวนการผลิตให้อยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อลดระยะทางการขนส่งในแต่ละขั้นตอน

3.2.2 ลดการขนส่งซ้ำซ้อน

3.2.3 ใช้อุปกรณ์ขนถ่ายที่เหมาะสม

3.2.4 ลดปริมาณชิ้นงานในการขนส่งแต่ละครั้ง เพื่อให้สามารถส่งงานไปให้ขั้นตอนต่อไปได้เร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลารอนาน

4. ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion) ทำางการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น ต้องเอื้อมหยิบของที่อยู่ไกล ก้มตัวยกของหนักที่วางอยู่บนพื้น ฯลฯ ทำให้เกิดความล้าต่อร่างกาย และทำให้เกิดการล่าช้าในการทำงานอีกด้วย

### 4.1 ปัญหาจากการเคลื่อนไหว

4.1.1 เกิดระยะทางในการเคลื่อนที่ทำให้สูญเสียเวลาในการผลิต

4.1.2 เกิดความล้าและความเครียด

4.1.3 อุบัติเหตุ

4.1.4 เสียเวลาและแรงงานในการทำงานที่ไม่จำเป็น

### 4.2 การปรับปรุงปัญหาและการเคลื่อนไหว

4.2.1 ศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion study) เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้เกิดการเคลื่อนไหวน้อยที่สุดและเหมาะสมที่สุดตามหลักกายศาสตร์ (Ergonomic) เท่าที่จะทำได้

4.2.2 จัดสภาพการทำงาน (Working condition) ให้เหมาะสม

4.2.3 ปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานทำอุปกรณ์ในการช่วยจับยึดชิ้นงาน (Jig and fixtures) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

5. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing) เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีการทำงานซ้ำ ๆ กันในหลายขั้นตอนซึ่งไม่มีความจำเป็นเพราะงานเหล่านั้นไม่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์รวมทั้งงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ช่วยให้ตัวผลิตภัณฑ์เกิดความเที่ยงตรงเพิ่มขึ้นหรือคุณภาพดีขึ้น เช่น กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น กระบวนการนี้ควรรวมอยู่ในกระบวนการผลิตให้พนักงานหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบไปพร้อมกับการทำงานหรือขณะคอยเครื่องจักรทำงาน

5.1 ปัญหาจากกระบวนการผลิต

5.1.1 เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็นต่อการทำงาน

5.1.2 สูญเสียพื้นที่การทำงานสำหรับกระบวนการนั้น

5.1.3 ใช้เครื่องจักรและแรงงานโดยไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

5.2 การปรับปรุงปัญหาจากกระบวนการผลิต

5.2.1 วิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยใช้ Operation process chart

5.2.2 ใช้หลักการ 5W1H เพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นของแต่ละกระบวนการ

5.2.3 หากกระบวนการทดแทนที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของงานอย่างเดียวกัน

6. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay) การรอคอยเกิดจากการที่เครื่องจักร หรือพนักงานหยุดการทำงานเพราะต้องรอคอยบางปัจจัยที่จำเป็นต่อการผลิต เช่น การรอวัตถุดิบ การรอคอยเครื่องจักรขัดข้อง การรอคอยเนื่องจากกระบวนการผลิตไม่สมดุล การรอคอยเนื่องจากการเปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นต้น

6.1 ปัญหาจากการรอคอย

6.1.1 ต้นทุนแรงงาน เครื่องจักร และค่าเสียหายที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

6.1.2 เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส

6.1.3 เกิดปัญหาเรื่องขวัญและกำลังใจ

6.2 การปรับปรุงปัญหาจากการรอคอย

6.2.1 จัดวางแผนการผลิต วัตถุดิบและลำดับการผลิตให้ดี

- 6.2.2 บำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
- 6.2.3 จัดสรรงานให้มีความสมดุล
- 6.2.4 ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต และจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสม
- 6.2.5 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้พร้อม
- 6.2.6 ใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต

7. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect) เมื่อของเสียถูกผลิตออกมา ของเสียเหล่านั้นอาจถูกนำไปแก้ไขใหม่ให้ได้คุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการหรือถูกนำไปกำจัดทิ้ง ดังนั้นจึงทำให้มีการสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสียขึ้น

#### 7.1 ปัญหาจากการผลิตของเสีย

- 7.1.1 ต้นทุนวัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
- 7.1.2 สิ้นเปลืองสถานที่ในการจัดเก็บและกำจัดของเสีย
- 7.1.3 เกิดการทำงานซ้ำเพื่อแก้ไขงาน
- 7.1.4 เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส

#### 7.2 การปรับปรุงปัญหาจากการผลิตของเสีย

- 7.2.1 มีมาตรฐานของงานและมาตรฐานของวัตถุดิบที่ถูกต้อง
- 7.2.2 พนักงานต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานตั้งแต่แรก
- 7.2.3 พยายามปรับปรุงอุปกรณ์ที่ป้องกันการทำงานที่ผิดพลาด (Pokka yoke)
- 7.2.4 ฝึกให้พนักงานมีจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ
- 7.2.5 ให้มีการตอบสนองข้อมูลด้านคุณภาพอย่างรวดเร็วในทุกขั้นตอนการผลิต

(Quick response system)

### การศึกษางาน (Work study)

การศึกษางาน (Work study) คือ การศึกษากิจกรรมที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นเกิดการประหยัดหรือลดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายให้น้อยลงเพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการ (Productivity) ที่ดีขึ้นรวมถึงการคำนวณหาเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงานเทคนิคในการวิเคราะห์ขั้นตอนของการปฏิบัติงานเพื่อกำจัดที่ไม่จำเป็นออกจากกระบวนการ และสรรหาวิธีการทำงานที่ง่ายที่สุดในการปฏิบัติงานรวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานของการทำงาน และการบริหารแผนงานโดยอาศัยแบบค่าแรงจูงใจ

การศึกษางานเป็นการบันทึกและวิเคราะห์วิธีการทำงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือ


เสนอใหม่อย่างมีระบบ เป็นเครื่องมือพิจารณา และประยุกต์การทำงานให้ง่ายขึ้นรวมทั้งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ การศึกษาวิธีการทำงานจะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงาน การวางผังโรงงาน ออกแบบโรงงาน และออกแบบอุปกรณ์ช่วยเพื่อลดการเมื่อยล้าของพนักงานโดยยึดหลักกายศาสตร์ (Ergonomic) และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

วัตถุประสงค์ของการศึกษางาน

1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และวิธีการทำงาน
2. เพื่อปรับปรุงปฏิบัติงาน วางผังโรงงาน เครื่องจักร และเครื่องมืออุปกรณ์
3. ปรับปรุงการใช้เครื่องจักรวัสดุ และแรงงาน
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น
5. เพื่อให้ความพยายามของมนุษย์เข้าหลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว ลดความ

พยายามที่ไม่จำเป็น และขจัดความเมื่อยล้า

การศึกษางานสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาวิธีการทำงาน (Method study) และการวัดผลงาน (Work measurement) ดังภาพที่ 2-1

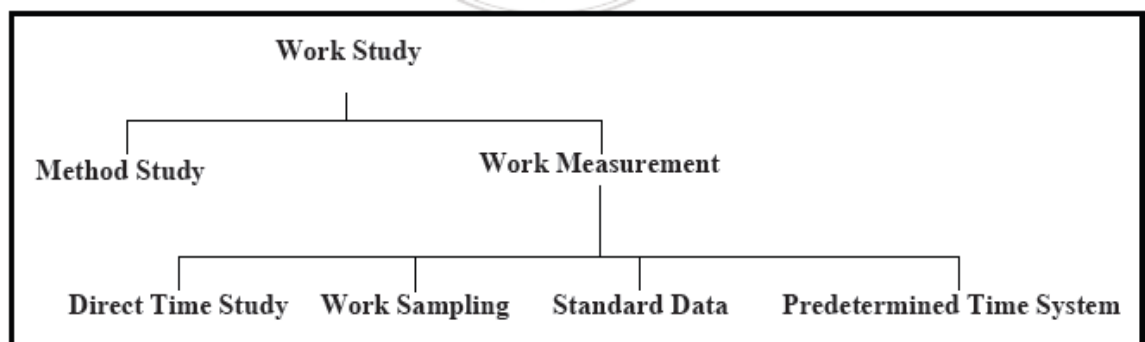

ภาพที่ 2-1 องค์ประกอบของการศึกษางาน (Work study)

1. การศึกษาวิธีการทำงาน (Method study) เดิมเรียกว่าการศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion study) ซึ่งหมายถึง การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการปรับปรุงการทำงานการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นเพิ่มเวลาในการทำงานและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยหรืออัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้ลดลงรวมถึงวิเคราะห์ขั้นตอนของการเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร และการวางผังในการปฏิบัติงานนั้น ๆ

1.1 การเคลื่อนไหวและหลักกายศาสตร์ ในปัจจุบันสถานประกอบการต่าง ๆ ได้เริ่มหันมาให้ความสำคัญต่อการจัดตำแหน่งของเครื่องจักร และสถานที่ทำงานเพื่อให้คนงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการพัฒนาสาขาวิชาการศึกษาการกายศาสตร์ (Ergonomic) ซึ่งแปลได้ว่าเป็นศาสตร์ว่าด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยหลักกายศาสตร์จะเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยนำความรู้ด้านกายภาพสรีระวิทยาและหลักจิตวิทยาเข้ามาผสมผสาน เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน โดยเฉพาะงานที่ใช้แรงงานหนักซึ่งจะก่อให้เกิดความเมื่อยล้าได้ง่าย เช่น การออกแบบท่ายืนในการควบคุมเครื่องจักรเพื่อให้เกิดความเมื่อยล้าน้อยที่สุด การออกแบบเก้าอี้ที่นั่งแล้วเมื่อยน้อยที่สุด การออกแบบโต๊ะทำงานให้มีความสูงพอเหมาะกับสัดส่วนของพนักงานที่ต้องทำงานซ้ำ ๆ กัน เป็นเวลานาน ๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถนำหลักกายศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการเคลื่อนไหว เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


1.2 หลักการเคลื่อนไหวสามารถจำแนกได้ 3 กลุ่ม ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.2.1 การใช้โครงร่างของมนุษย์ คือ การใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานมากที่สุดมักจะเน้นการทำงานโดยใช้มือ ซึ่งปกติคนเรามักจะทำงานโดยมือข้างเดียวหรือทีละข้าง หลักการใช้มือของหลักโครงร่างของมนุษย์จะพยายามใช้มือทั้งสองข้างทำงานพร้อมกันไปตลอดอย่างสมดุล กล่าวคือ เริ่มทำงานพร้อมกัน และสิ้นสุดการทำงานพร้อมกัน การเคลื่อนไหวของแขนต้องสมดุล อีกทั้งใช้หลักการถ่ายกำลังมาช่วยให้ความล้าระหว่งการทำงานเกิดขึ้นน้อยที่สุด

1.2.2 การจัดวางตำแหน่งของสถานที่ปฏิบัติงานจะเป็นการออกแบบสถานที่ทำงานให้พนักงานสามารถทำงานได้ด้วยความสะดวกที่สุด โดยจะแนะนำให้พนักงานแต่ละคนทำหน้าที่ตำแหน่งที่แน่นอนตายตัว สถานที่ ๆ ใช้วางเครื่องมือวัสดุจะอยู่ที่เดิมตายตัว เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความคุ้นเคยเมื่อหยิบบ่อยครั้งสะดวกในการหยิบใช้ไม่เสียเวลาในการค้นหาเป็นเวลานาน ๆ อีกทั้งยังควรมีแสงสว่างที่เพียงพอในการทำงาน และสีที่ใช้ในบริเวณที่ทำงานควรใช้สีที่ตัดกับงานที่ทำเพื่อลดความเมื่อยล้าของสายตา

1.2.3 การออกแบบเครื่องมือ ถือเป็นหลักในการลดการเคลื่อนไหวของพนักงานอีกประเภท โดยหากงานใดสามารถนำเครื่องทุ่นแรงมาใช้ได้ก็ควรนำมาใช้เพื่อลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานควรมีการออกแบบให้ผู้ใช้ประหยัดแรง หรือเหมาะมือมากที่สุด เช่น เหล็กข้อเหวี่ยงใช้สำหรับการหมุนเครื่องมือที่ถ่ายทอดการหมุนอีกที ควรออกแบบให้มีผิวของมือสัมผัสกับผิวของเครื่องมือประเภทนี้ที่นุ่มมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องออกแรงหมุนมาก ๆ และบริเวณเก็บของโต๊ะทำงานของพนักงานผู้ปฏิบัติงานไม่ควรเก็บวัสดุที่ใช้

ทำงานไว้ข้างหน้าผู้ปฏิบัติงาน เพราะการยืดตัวไปข้างหน้าอาจส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหลังของพนักงานมีปัญหาในอนาคต การวางตำแหน่งขอบเขตการปฏิบัติงานที่ถูกต้องสามารถแสดงดังภาพที่ 2-2

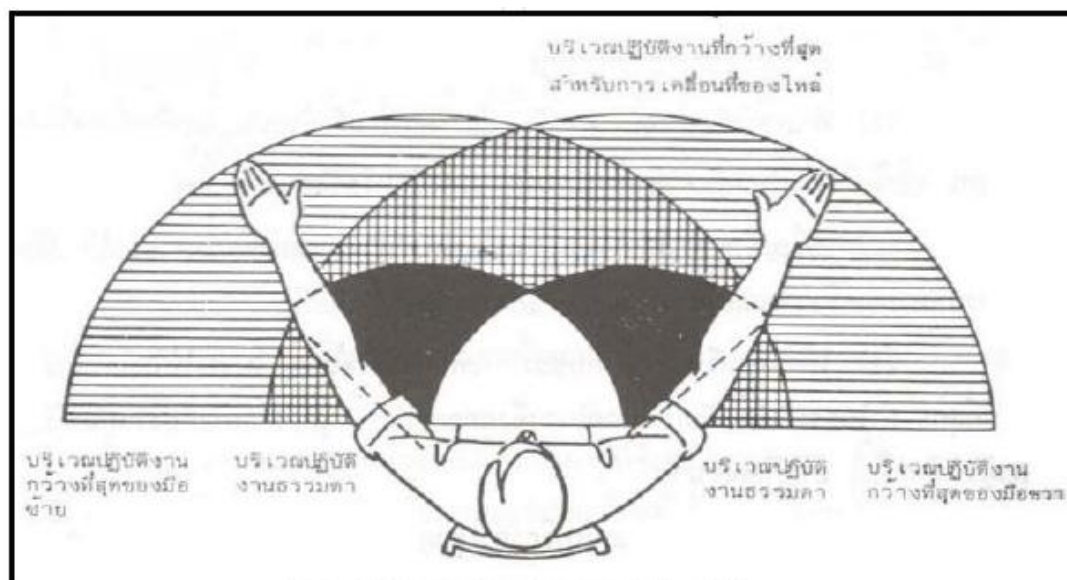

ภาพที่ 2-2 การวางตำแหน่งขอบเขตการปฏิบัติงาน

## 2. วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาวิธีการทำงาน

2.1 การพัฒนาวิธีการทำงานที่ดีกว่า หรือการออกแบบวิธีการทำงาน (Work methods design) เพื่อนำเอาแรงงาน เครื่องจักร และวัตถุดิบมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งจะรวมถึงการศึกษาระบบการผลิต การป้อนวัตถุดิบ การใช้เครื่องจักร ขั้นตอนในการผลิต และการขนส่ง ดังนั้น ในการออกแบบวิธีการทำงาน จึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาวัตถุประสงค์ไปจนถึงขบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาวิธีการที่ดีที่สุดในการทำงาน

2.2 การจัดตั้งวิธีการทำงานที่เป็นมาตรฐาน หลังจากที่ได้พัฒนาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดแล้วขั้นตอนต่อไป คือ การนำเอาวิธีการนั้นมาใช้โดยปกติจะแบ่งออกเป็นงานย่อย ๆ เพื่ออธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ในการทำงาน เช่น การเคลื่อนไหวของมือ ขนาด และรูปร่างของวัสดุ เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ และอื่น ๆ รวมทั้งกำหนดสภาพเงื่อนไขในการทำงานเพื่อให้งานมาตรฐานที่ตั้งไว้ขั้นตอนการศึกษาวิธีการทำงาน



การศึกษาวิธีการทำงานมี 5 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เลือกงานที่จะศึกษาโดยทั่วไปน้ออกแบบวิธีการทำงานจะเลือกมาศึกษาเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานซึ่งควรจะมีสิ่งบอกเหตุว่าสมควรที่จะนำมาศึกษา ดังต่อไปนี้

1.1 งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เช่น งานที่สิ้นเปลืองวัสดุ โดยไม่เกิดผลผลิต หรืองานที่เสียเวลารอคอยในการผลิตมีการเคลื่อนย้ายพัสดุบ่อยครั้ง ระยะทางในการเคลื่อนย้ายไกล ใช้แรงงานคนมากกว่าอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายวัสดุ

1.2 งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น เมื่อกำหนดวิธีการทำงานใหม่โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีสูง จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิธีการทำงานเพื่อรับรองกับเทคโนโลยีใหม่หรืองานนั้นใช้เครื่องจักรเดิม แต่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้สูงขึ้นกว่าเดิม

1.3 งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับพนักงาน คือ การที่พนักงานขาดงานบ่อยหรือลาออก บางครั้งเป็นผลมาจากลักษณะของงานที่น่าเบื่อหน่าย การทำงานที่ซ้ำซากจำเจ และเมื่อจะทำการศึกษางานนั้นแล้วจำเป็นแค่ไหนที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานใหม่ ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงปฏิกิริยาของคณงานด้วยว่าจะมีแรงต่อต้านหรือไม่ และที่สำคัญควรเลือกงานที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานแล้วมีปฏิกิริยาด้านน้อยที่สุด

2. การบันทึกวิธีการทำงาน คือ การบันทึกวิธีการทำงานจริงที่ทำอยู่ในปัจจุบันซึ่งการบันทึกนั้นจะต้องง่ายสำหรับการอ่าน สามารถเข้าใจวิธีการทำงานได้ทันที จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการบันทึกการทำงาน และการศึกษาการเคลื่อนไหวที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น แผนภูมิ หรือ ไดอะแกรม

3. การตรวจตราที่ได้ข้อมูลอย่างละเอียด การตรวจตราข้อมูลที่บันทึกไว้โดยใช้เทคนิคตั้งคำถามสำหรับการตรวจตรา ส่วนมากจะเป็นคำถามสำเร็จรูปที่ตั้งไว้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องกัน จุดประสงค์ของการตรวจตราก็เพื่อให้ทราบต้นเหตุของปัญหา และนำไปสู่การพัฒนาวิธีการทำงานที่ดีกว่าแยกเป็น 4 ด้าน หรือที่เรียกว่าหลักเกณฑ์ ECRS ซึ่งประกอบด้วย

3.1 การกำจัดงานที่ไม่จำเป็นต่อกระบวนการ (Eliminate) เนื่องจากงานบางอย่างเมื่อวิเคราะห์แล้วไม่มีความจำเป็นต้องทำต่อไปอีกจึงต้องมีการกำจัดออกจากกระบวนการ ซึ่งแนวทางในการกำจัดที่ไม่จำเป็นออกสามารถพิจารณาได้ ดังนี้

3.1.1 เลือกงานที่มีปัญหาเรื่องต้นทุนสูง ถ้าสามารถกำจัดงานนี้ได้จะทำให้ลดต้นทุน ค่าแรงทางตรง ค่าวัสดุดิบ และค่าสูญอุปกรณ์การผลิตลงได้

3.1.2 กรณีที่คำตอบว่า เป็นงานที่ยังจำเป็น เพราะมีวัตถุประสงค์ และเหตุผลแน่นอนก็แยกวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าทำงานนั้นเพื่ออะไรบ้าง แล้วตั้งคำถามเพื่อจำกัดวัตถุประสงค์ของงาน โดยพิจารณาว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทำงานนั้น

3.1.3 ถ้าคำตอบออกมาว่า ถ้าการไม่ทำงานนั้นเลยจะก่อให้เกิดผลดีกว่าการยังคงทำงานนั้นอยู่ ก็ควรตัดการทำงานนั้นออกทันที การตัดวัตถุประสงค์ของงาน และวิธีการทำงานนั้นออก ถ้าวัตถุประสงค์ของงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถจะละเลยได้ควรใช้การตั้งคำถามว่า “ทำไม” เมื่อคำตอบยังคงบอกว่าจำเป็น ก็ให้ตั้งคำถามเพื่อกำจัดงานที่ด้อยกว่าก่อนงานที่กำลังพิจารณาว่าสามารถตัดงานชิ้นนั้นทิ้งได้หมดหรือตัดได้บางส่วนหรือไม่ ประโยชน์ของการขจัดงานที่ไม่จำเป็นออกมี ดังนี้

3.1.3.1 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงวิธีการทำงาน

3.1.3.2 ไม่ต้องเสียเวลาสำหรับช่วงการปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่

3.1.3.3 ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกหัดพนักงานสำหรับวิธีการทำงานใหม่

3.1.3.4 ปัญหาเรื่องพนักงานต่อต้านมีน้อย

3.1.3.5 เป็นวิธีการปรับปรุงงานให้สูงขึ้นผลของงานเท่าเดิมหรือดีกว่า

3.2 การรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน (Combine) ในกระบวนการผลิตปกติจะแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานหลาย ๆ ขั้นตอน เพื่อให้ง่ายสำหรับการแบ่งงานตามความชำนาญของพนักงานแต่ละคน แต่ในบางครั้งแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป อาจทำให้การใช้อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ มากเกินความจำเป็นและอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมา ดังนั้น วิธีการที่จะทำให้งานง่ายขึ้น คือ การรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ 2 ขั้นตอนเข้าด้วยกันหรือบางครั้งการเปลี่ยนลำดับการปฏิบัติงานก็เปิดโอกาสให้มีการรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานเข้าด้วยกันได้

3.3 การจัดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ (Rearrange) ในการผลิตสินค้าใหม่มักเริ่มต้นผลิตจำนวนน้อยก่อน เพราะยังเป็นขั้นทดลองแต่เมื่อขยายปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นทีละน้อย ๆ โดยลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานยังคงเหมือนเดิมก็จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการเคลื่อนย้ายวัสดุ และการไหลของงานเพราะมีจำนวนการผลิตเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม การตรวจสอบอย่างละเอียดจะใช้วิธีการตั้งคำถามว่าสามารถเปลี่ยนลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ได้หรือไม่ เพื่อให้งานง่ายและรวดเร็วขึ้น การใช้แผนภูมิ และไดอะแกรมต่าง ๆ ในการบันทึกการทำงานจึงช่วยชี้ให้เห็นว่าสมควรจะเปลี่ยนลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไรเพื่อลดการเคลื่อนย้ายวัสดุ และทำให้การไหลของงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

3.4 การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จำเป็นให้ง่ายขึ้น (Simplify) หลังจากศึกษาการทำงานโดยตั้งคำถามเพื่อกำจัดงานที่ไม่จำเป็นรวมโดยขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเปลี่ยนลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วก็จะเหลือเฉพาะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จำเป็นไว้ แต่ขั้นตอนการปฏิบัติงานเหล่านั้นอาจยาก โดยที่มีการทำงานอื่นที่ง่ายกว่า และสามารถทำงานนั้นให้เสร็จได้เช่นเดียวกัน ตั้งคำถามเพื่อให้งานง่ายจะเริ่มคำถามที่เกี่ยวกับงานนั้น เช่น วิธีการทำงาน วัตถุประสงค์ที่ใช้ เครื่องมือ สภาพแวดล้อมในการออกผลิตภัณฑ์ โดยตั้งสมมติฐานว่างานที่กำลังวิเคราะห์อยู่นั้นยังไม่สมบูรณ์ คำถามที่ตั้งจะขึ้นต้นด้วย “อะไร ที่ไหน เมื่อใด ใคร อย่างไร และทำไม” ซึ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเป็นวัตถุประสงค์ของการตรวจตราข้อมูลละเอียดอันนำไปสู่การพัฒนาวิธีการทำงานที่ดีกว่า

4. พัฒนาวิธีการที่เหมาะสม หลังจากวิเคราะห์วิธีการทำงานโดยการตั้งคำถามอย่างครบถ้วนและเป็นระบบต่อเนื่องแล้วคำตอบสำหรับการพัฒนาจะนำไปสู่วิธีการทำงานที่ดีกว่า ในขั้นตอนนี้จึงเป็นการบันทึกวิธีการทำงานที่เสนอลงบนแผนภูมิ และไดอะแกรมต่าง ๆ พร้อมกับตรวจสอบไปด้วยว่า มีสิ่งใดหลุดรอดไปจากการพิจารณาบ้างเพื่อเปรียบเทียบจำนวนครั้งของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะทางการเคลื่อนย้าย การประหยัดเวลาของวิธีการทำงานเดิมกับวิธีที่เสนอแนะ

5. ตั้งนิยามการทำงานโดยการกำหนดรายละเอียดของการทำงานที่เสนอแนะไว้ในแผ่นปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard practice sheet) แต่ก่อนที่จะทำการดำเนินการขออนุมัติวิธีการทำงานนี้เสนอแนะก่อนโดยการทำเป็นรายงานแสดงถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

5.1 ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบวิธีการเดิม และวิธีการใหม่ที่เสนอแนะ ได้แก่ ค่าวัสดุ แรงงาน ค่าเสียหายการผลิต ค่าอุปกรณ์ผลิต และความประหยัดที่คาดว่าจะได้รับ

5.2 ค่าใช้จ่ายวิธีการจัดตั้งวิธีการทำงานใหม่ รวมทั้งค่าเครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายในการวางผังโรงงานหรือบริเวณที่ทำงานใหม่

5.3 สิ่ง que ผู้บริหารจะต้องทำเพื่อสนับสนุนวิธีการทำงานใหม่ เมื่อได้รับให้ดำเนินการตามวิธีการใหม่แล้วบันทึกวิธีการทำงานนั้นลงในแผ่นปฏิบัติงานมาตรฐานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการนำไปปฏิบัติกรบันทึกควรใช้คำง่าย ๆ อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานจะไม่ใช่สัญลักษณ์อื่น สิ่งที่ต้องบันทึก คือ เครื่องมือ เครื่องใช้ สภาพโดยทั่วไปของการปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน และแผนผังสถานที่การทำงาน

5.4 การใช้วิธีการทำงานใหม่ ก่อนจะเริ่มวิธีการทำงานใหม่ต้องพยายามให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานทั้งหมดยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามลำดับตั้งแต่ ผู้ควบคุม โรงงานฝ่ายบริหาร พนักงานหรือตัวแทนเมื่อทุกฝ่ายคล้อยตามยอมรับแล้วจำเป็นต้องมีการฝึกคนงานตามวิธีการที่

เสนอแนะในการนี้อาจใช้รูปภาพ ภาพนิ่ง และภาพยนตร์ประกอบการบรรยาย บางโรงงานอาจมีห้องทดลองเพื่อให้พนักงานได้ฝึกงานตามวิธีการใหม่ อีกวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยในการเข้าถึงปัญหาในการปรับปรุงงาน คือ การตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวทางในการทำงาน วัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ เงื่อนไข สภาพแวดล้อมในการทำงานรวมไปถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์เองให้สมมุติว่างานนั้นไม่มีอะไรสมบูรณ์เลย

3. การวัดผลทำงาน (Work measurement) คือ การหาเวลาที่เป็นมาตรฐานในการทำงาน ซึ่งมีประโยชน์ คือ

1. เพื่อใช้หากำหนดการ และการวางแผน การทำงาน/ การผลิต
2. เพื่อใช้หากำใช้จ่ายมาตรฐาน และช่วยประมาณงบค่าใช้จ่าย
3. เพื่อใช้หาราคาของผลิตภัณฑ์ก่อนลงมือผลิต
4. เพื่อใช้หาประสิทธิภาพการทำงานของคน เครื่องจักร
5. เพื่อใช้เวลาเป็นข้อมูลในการจัดสมดุลสายการผลิต
6. เพื่อใช้หาเวลามาตรฐานที่ใช้เป็นตัวฐานในการจ่ายค่าตอบแทน
7. เพื่อใช้หาเวลามาตรฐานสำหรับการใช้ในการควบคุมค่าแรง

การวัดผลงานสามารถแบ่งได้ 4 วิธี คือ

1. การศึกษาเวลาโดยตรง คือ การศึกษาเวลาที่ได้จากข้อมูลการจับเวลาพนักงานที่มีกรเลือกไว้แล้ว โดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบบันทึกเป็นสถิติ ทั้งนี้ ต้องมีการคำนวณจำนวนครั้งในการจับเวลา แล้วนำมาหาค่าเวลาทำงานปกติ (Normal time) และเวลามาตรฐาน (Standard time) ตามลำดับ

2. การสุ่มงาน (Work sampling) เป็นการศึกษาเวลาเพื่อให้ได้เวลามาตรฐานจากการสุ่มจับเวลาการทำงานในสายการผลิต ซึ่งต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์

3. การศึกษาเวลาจากมาตรฐานและสูตร (Standard data and formulas) เป็นการศึกษาเวลาใช้ข้อมูลเวลาที่จัดทำเป็นมาตรฐานของโรงงานนั้นรวมทั้งการคำนวณหาเวลาจากสูตรสำเร็จ เช่น มาตรฐานในการคำนวณเวลางานกลึงที่โรงงานคิดขึ้นเอง เป็นต้น

4. การศึกษาเวลาโดยระบบหาเวลาก่อนล่วงหน้า (Predetermined time system or synthesis time) เป็นการศึกษาเวลาเพื่อให้ได้เวลามาตรฐานจากการหาเวลาก่อนล่วงหน้าก่อนที่งานจะเกิดขึ้นจริงหรือการสังเคราะห์เวลา โดยใช้ระบบการหาเวลาต่าง ๆ เช่น ระบบ MTM และระบบ (Work factor) สำหรับงานวิจัยนี้ใช้การศึกษาเวลาโดยตรงจึงนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

การศึกษาโดยตรงเป็นการศึกษาเวลาเพื่อหาเวลามาตรฐาน โดยอาศัยเครื่องมือในการจับเวลาและทำการบันทึกค่าเวลาที่ได้จากการจับเวลาในแผนภูมิกระบวนการผลิต เครื่องมือจับเวลา

ที่ใช้ คือ นาฬิกาจับเวลา (Stop watch) การศึกษาเวลาโดยตรงนี้ จะทำการศึกษาในสายงาน กระบวนการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วยวิธีการจับเวลาจากพนักงานที่ผ่านการคัดเลือก และฝึกมาเป็น อย่างดีมีความชำนาญและต้องเป็นพนักงานที่ปัจจุบันทำงานนั้นจริง ๆ โดยใช้สถานที่ และ สถานการณ์ที่ปกติ

### 1. ขั้นตอนการศึกษาเวลาโดยตรงมี ดังนี้

- 1.1 รวบรวมบันทึกข้อมูลทั้งหมดเท่าที่จะทำได้ของพนักงาน และสภาพแวดล้อม ในการทำงานนั้น ซึ่งมีผลต่อการทำงานชิ้นนั้นทั้งหมด
- 1.2 บันทึกวิธีการทำงาน โดยแบ่งงานใหญ่ทั้งหมดออกเป็นงานย่อย ๆ และอธิบาย รายละเอียดของงานย่อยแต่ละงาน
- 1.3 พิจารณางานย่อยที่แตกแขนงออกไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้วิธีที่ดีที่สุดแล้ว จับเวลาเบื้องต้นจากนั้นคำนวณหาเวลาครั้งที่จะต้องจับเวลา
- 1.4 วัดค่านาฬิกาจับเวลา แล้วบันทึกเวลาที่วัดได้ในแต่ละงานย่อย
- 1.5 พิจารณาอัตราการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานของผู้จับเวลา โดยอาศัยหลักการของการประเมินค่า (Performance rating)
- 1.6 เปลี่ยนเวลาที่จับได้ (Observed) เป็นเวลาพื้นฐาน (Basic time)
- 1.7 กำหนดเวลาเผื่อ (Allowances)
- 1.8 หาเวลามาตรฐาน (Standard time) สำหรับงานนั้น

### 2. การเลือกพนักงานที่เหมาะสม

การเลือกพนักงานที่จะนำมาจับเวลาการทำงานนั้นควรเลือกคนงานที่มีสุขภาพแข็งแรง มีความสามารถ ความชำนาญงาน มีทักษะในเกณฑ์ดี และมีความซื่อตรง ระดับความเร็วในการ ทำงานควรอยู่ในระดับเฉลี่ยหรือสูงกว่าระดับเฉลี่ยเล็กน้อยเมื่อเลือกพนักงานที่เหมาะสมแล้ว จะต้องอธิบายเหตุผลที่ต้องจับเวลาการทำงานให้ทราบเป็นที่เข้าใจ เพราะความไม่เข้าใจอาจทำให้ พนักงานทำงานในสภาพที่ไม่ปกติ เช่น ทำเร็ว หรือตั้งใจทำงานให้ช้าลงเพื่อให้มาตรฐานต่ำลง

### 3. การแบ่งงานเป็นย่อย (Dividing operation into element)

งานย่อย (Element) คือ งานที่เป็ส่วนประกอบของการทำงานหนึ่ง ๆ ในรอบวัฏจักร การทำงาน (Work cycle) จะประกอบด้วยงานย่อยหลาย ๆ งาน วัฏจักรการทำงาน คือ การทำงาน วนซ้ำกัน โดยเริ่มตั้งแต่การทำงานครั้งแรกจนถึงสิ้นสุดการทำงานนั้น และจะเริ่มทำงานใหม่ในที่ จุดเริ่มต้นเดิม ซ้ำ ๆ กันเป็นรอบ ๆ โดยจุดเริ่มต้นของการทำงานจะมาบรรจบกับจุดสิ้นสุด เป็น วงรอบเสมอการทำงานครบ 1 รอบมักจะ ได้ผลอย่างน้อย 1 งาน การแบ่งงานย่อย สามารถ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 3.1 แบ่งงานย่อยที่มีการทำงานที่แยกกันอย่างชัดเจนออกจากกัน
- 3.2 แบ่งงานย่อยที่ทำโดยคน หรือ คน-เครื่องจักร หรือทำโดยเครื่องจักรอย่างเดียว
- 3.3 แบ่งงานย่อยที่ระยะเวลาคงที่ออกจากงานย่อยที่ระยะผันแปรต่าง ๆ ที่ทำให้เวลาการทำงานย่อยนั้นไม่คงที่ อาทิ ความยาว น้ำหนัก ขนาดของชิ้นงาน
- 3.4 แบ่งงานย่อยออกเป็นงานย่อย ๆ ที่สามารถจับงานได้ทันที คือ ไม่น้อยเกินไป และควรอยู่ระหว่างช่วง 0.07 ถึง 0.2 นาที
- 3.5 ถ้างานย่อยนั้นมีระยะเวลาสั้นมากเกินไปให้รวมงานย่อยเหล่านั้นเข้าด้วยกัน
4. ในการศึกษาเวลานิยมใช้นาฬิกาจับเวลา โดยใช้มาตรเวลาต่างกว่าเวลาปกติกล่าวคือมาตรเวลาที่ใช้ในการศึกษาเวลา ได้แก่ มาตรเวลา 1/ 100 นาที หรือมีความละเอียดเท่ากับ 0.01 นาทีนั่นเอง การจับเวลาเพื่อศึกษาเวลาการทำงานสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ ดังต่อไปนี้
- 4.1 การจับเวลาแบบต่อเนื่อง (Continuous timing) เป็นการจับเวลาโดยที่ไม่มีการหยุดนาฬิกาเพื่อบันทึกค่าเวลา แต่จะปล่อยให้นาฬิกาจับเวลาไปเรื่อย โดยผู้บันทึกเวลาจะสังเกตเวลา ณ จุดสิ้นสุดงานย่อยนั้น ตรงกับเวลาในนาฬิกาข้อใด ก็บันทึกค่านั้นลงไป ดังนั้น การบันทึกเวลาของงานย่อยต่าง ๆ จะเป็นการบันทึกเวลาที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งเรียกว่าเวลา R ของงานย่อยก่อนหน้ามา 1 งาน เราจะได้เวลาของงานย่อยนั้นเรียกว่าเวลา T ดังตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 การคำนวณหาวิธีที่แท้จริงของแต่ละงานย่อย

Element	เวลา R	เวลา T
1	0.08	0.08
2	0.18	$0.18 - 0.08 = 0.10$
3	0.35	$0.35 - 0.18 = 0.17$
4	0.85	$0.85 - 0.18 = 0.05$

4.2 การจับเวลาแบบจับซ้ำ (Repetitive timing) การจับเวลาแบบจับซ้ำเป็นการจับเวลาที่ต้องหยุดเวลาเพื่ออ่านค่า และตั้งกลับไปค่าศูนย์ใหม่เพื่อจับเวลางานย่อยถัดไป ดังนั้น เวลาที่เราจับได้จะเป็นเวลาของงานย่อยนั้นเลย หรือก็คือ งาน T นั้นเอง ข้อเสียของวิธีแบบนี้คือผู้บันทึกเวลาต้องมีความชำนาญในการจับบันทึกค่า และตั้งศูนย์ซึ่งต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างรวดเร็ว

4.3 การจับเวลาแบบสะสม (Accumulative timing) เป็นการจับเวลาที่ใช้นาฬิกาสองเรือนที่ต่อปุ่มพวงกัน เพื่อเวลาการกดให้นาฬิกาตัวหนึ่งเดินจับเวลาแล้วนาฬิกาอีกตัวจะหยุดเมื่อนาฬิกาตัวแรกถูกกดให้หยุดจับเวลานาฬิกาตัวที่สองเข็มของมันจะหมุนกลับมาตั้งที่ศูนย์แล้วเดินจับเวลาทันที ทำให้เกิดลักษณะการจับเวลาสลับกันระหว่างนาฬิกาสองเรือน ข้อดีคือ ผู้ศึกษาเวลา สามารถอ่านค่าเวลาทำงานของงานย่อยนั้นได้เลย และไม่ต้องพะวงว่าจะจับเวลางานย่อยต่อไปไม่ทันในการศึกษา เวลาเบื้องต้นเราอาจจะจับเวลาไป 10-20 วิชฎจักรการทำงาน แล้วจึงนำมาหาค่าคำนวณวิฎจักรที่เหมาะสมในการจับเวลา ทั้งนี้เพื่อความเชื่อถือได้ทางสถิติว่าเวลาที่เร จับได้เป็นตัวแทนของเวลาการทำงานทั้งหมดจริง

5. การหาจำนวนครั้งในการจับเวลา (ยกตัวอย่างเฉพาะการใช้ค่าพิสัย) การหาจำนวนครั้งในการจับเวลาโดยการใช้พิสัย (Range) เป็นการประมาณค่าจำนวนครั้งในการจับเวลา โดยใช้ค่าสูงสุดและต่ำสุด (พิสัย Range) มาหาวิธีการ คือ

5.1 จับเวลาเบื้องต้น 5 ครั้ง สำหรับงานที่มีมากกว่า 2 นาที และ 10 ครั้ง สำหรับงานที่น้อยกว่า 2 นาที

5.2 หาค่าพิสัยของเวลาที่จับได้โดย พิสัย = ค่าสูงสุด-ค่าต่ำสุด ดังสมการนี้

$$R = H-L$$

ตารางที่ 2-2 การหาจำนวนครั้งในการจับเวลา

ค่าพิสัยที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าผิดพลาด  $\pm 5\%$

R	ข้อมูลจากกลุ่ม		R	ข้อมูลจากกลุ่ม		R	ข้อมูลจากกลุ่ม	
	5	10		5	10		5	10
.10	3	2	.42	52	30	.74	162	93
.12	4	2	.44	57	33	.76	171	98
.14	6	3	.46	63	36	.78	180	103
.16	8	4	.48	68	39	.80	190	108
.18	10	6	.50	74	42	.82	199	113
.20	12	7	.52	80	46	.85	209	119
.22	14	8	.54	86	49	.86	218	125
.24	17	10	.56	93	53	.88	229	131
.26	20	11	.58	100	57	.90	239	138
.28	23	13	.60	107	61	.92	250	143
.30	27	15	.62	114	65	.94	261	149
.32	30	17	.64	121	69	.96	273	156
.34	34	20	.66	129	74	.98	284	162
.36	38	22	.68	137	78	.100	296	169
.38	43	24	.70	145	83			
.40	47	27	.72	153	88			

#### 6. การหาอัตราสมรรถนะการทำงาน (Performance rating)

การเปรียบเทียบอัตราการทำงานของคนงานกับอัตราการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และกำหนดเวลาเพื่อเป็นเรื่องที่ยากจะยุ่งยากและยังมีผลกระทบต่อค่าแรง ผลผลิต และกำไรของบริษัทด้วยเราจึงต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มาก สเกลการประเมินค่า (Scale of rating) เพื่อให้สะดวกในการประเมินค่าจึงได้มี Scale ไว้ใช้ในการเปรียบเทียบตัวเลขประเมินนั้นที่ได้ค่าจะนำไปคูณกับเวลาที่เรารับได้ และจะได้ค่าออกมาเป็นเวลาพื้นฐาน (Basic time) การประเมินค่าสามารถใช้มาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพ Westing house (Factor systems) เป็นมาตรฐานการประเมิน



ประสิทธิภาพโดยสามารถพิจารณาได้ถึง 4 องค์ประกอบที่ส่งผลโดยตรงต่อสรรณะการทำงาน  
ของพนักงานที่ระบบนำมาใช้จะยึดปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการทำงาน 4 ประการ ประกอบด้วย

1. ทักษะ Skill คือ ความสามารถในการทำงานตามวิธีที่กำหนดให้
2. ความพยายาม Effort คือ ความพยายาม ความพยายามที่จะตั้งใจ
3. ความสม่ำเสมอ Consistency คือ ความสม่ำเสมอในการทำงานแต่ละรอบ
4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน Conditions คือ สิ่งที่อยู่บริเวณรอบ ๆ ที่ทำงานที่มีผลต่อ

การปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ความร้อน แสงสว่าง ความชื้น เสียง เป็นต้น ค่าคะแนนของปัจจัย  
ทั้ง 4 จะถูกกำหนดเอาไว้แล้วในขณะบันทึกการทำงานก็จะประเมินค่าคะแนนของปัจจัยเหล่านี้ด้วย  
ค่าคะแนนที่กำหนด ดังตารางที่ 2-3

ตารางที่ 2-3 ค่าการให้คะแนนแบบ Westing house

ความชำนาญ (Skill)			ความพยายาม (Effort)		
+0.15	A1	Super skill	+0.13	A1	Excessive
+0.13	A2		+0.12	A2	
+0.11	B1	Excellent	+0.10	B1	Excellent
+0.08	B2		+0.08	B2	
+0.06	C1	Good	+0.05	C1	Good
+0.03	C2		+0.02	C2	
0.00	D	Average	0.00	D	Average
-0.05	E1	Fair	-0.04	E1	Fair
-0.10	E2		-0.08	E2	
-0.16	F1	Poor	-0.12	F1	Poor
-0.22	F2		-0.17	F2	
สภาพแวดล้อม (Conditions)			ความสม่ำเสมอ (Consistency)		
+0.06	A	Ideal	+0.04	A	Perfect
+0.04	B	Excellent	+0.03	B	Excellent
+0.02	C	Good	+0.01	C	Good
0.00	D	Average	0.00	D	Average
-0.03	E	Fair	-0.02	E	Fair
-0.07	F	Poor	-0.04	F	Poor

### 7. การคำนวณหาค่าเวลาปกติ (Normal time)

หลังจากทราบเวลาเฉลี่ยในการทำงาน และทราบประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว  
ขั้นต่อไป คือ การคำนวณหาค่าเวลาปกติของแต่ละงานย่อย โดยสามารถคำนวณได้ ดังนี้

$$\text{Normal time} = \text{Select time} \times \text{Rating factor}$$

โดยที่ Normal time = เวลาปกติ

$$\text{Select time} = \text{เวลาเฉลี่ยของงานย่อย}$$

$$\text{Rating factor} = \text{ประสิทธิภาพการทำงาน}$$

### 8. การประมาณค่าเวลาเผื่อ (Allowances time)

ในการทำงานใด ๆ ก็ตามแม้ว่าจะผ่านการออกแบบวิธีการทำงานให้ดีที่สุด แต่พนักงานก็ยังคงเกิดความเมื่อยล้า และความเครียดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังต้องการเวลาในการทำธุระส่วนตัว เช่น ดื่มน้ำ ไปห้องน้ำหรือทำธุระส่วนตัวอย่างอื่น การหาเวลาปกติข้างต้นไม่ได้รวมเวลาเผื่อไว้ด้วย ก่อนที่จะหาเวลามาตรฐานของการทำงานจึงจำเป็นต้องมีการบวกเวลาเผื่อให้พนักงานกับเวลาปกติ ก่อนซึ่งเวลาเผื่อสามารถแบ่งออกได้ ดังต่อไปนี้

8.1 เวลาเผื่อส่วนบุคคล (Allowances time) เวลาเผื่อส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเพราะว่าคนงานทุกคนต้องการเวลาส่วนตัว เวลาที่จะเผื่อให้สำหรับเวลาส่วนตัวนี้อาจจะคำนวณได้จากการเฝ้าสังเกตการณ์ทั้งวัน หรือใช้วิธีการสุ่มงานเพื่อดูการใช้เวลาส่วนตัวโดยรวมของคนงาน สำหรับงานเบาที่คนงานทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยทั่วไปจะใช้เวลาเวลาเผื่อโดยเฉลี่ย 4.5% ถึง 6.5% ต่อวัน แต่ในอุตสาหกรรมทั่วไปมักกำหนดไว้ที่ 5% ของเวลาทำงานทั้งหมด

8.2 เวลาเผื่อสำหรับความล้า (Fatigue allowance) ในการจัดการที่ดีและทันสมัยของโรงงานในการปัจจุบันมีการจัดการหลายอย่างเพื่อที่จะกำจัดความล้า ดังนั้น จึงไม่ได้คำนึงถึงเวลาเผื่อ แต่ในความเป็นจริงยังมีความล้าบางส่วนที่ยังทำงานแต่ละวัน และเวลาที่ยาวนานในแต่ละสัปดาห์ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร และนอกจากนั้นสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานยังเป็นสาเหตุให้เกิดความล้าได้ด้วย เช่น การทำงานในที่ร้อนทำงานในที่ชื้นทำงานในที่ที่มีฝุ่น และการทำงานในที่เสียงต่ออุบัติเหตุ ดังนั้น ในการหาเวลามาตรฐานเป็นค่าคงที่สำหรับงานทั่วไป องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ได้กำหนดไว้ที่ 4%

8.3 เวลาสำหรับการรอคอย (Delay allowance) การรอคอยที่เกิดขึ้นในการทำงานมีการรอคอยที่หลีกเลี่ยงได้ และการรอคอยแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ เวลารอคอยที่หลีกเลี่ยงได้จะไม่นำมาพิจารณาในการเผื่อ เพราะว่าเป็นการรอคอยที่เกิดจากคนงานหรือการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ส่วนเวลาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะเกิดขึ้นจากช่วงต่อของกระบวนการ เกิดจากเครื่องจักร และเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ หากการเตรียมเครื่องจักร หรือการหยุดเครื่องจักรจำเป็นจะต้องมี

ก็จะทำให้คนงานหยุดงานซึ่งถือว่าเป็นการรอคอย การเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ถ้าไม่มีเผื่อเวลาสำหรับการรอคอยให้กับคนงานไว้ตั้งแต่ที่แรกทำให้เข้าใจได้ว่าคนงานทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐาน

#### 9. การหาเวลามาตรฐาน (Standard time)

เวลามาตรฐานสามารถคำนวณได้จากการนำเวลาปกติมาบวกเวลาเพื่อเพิ่มเข้าไปหลังจากทราบค่าเวลาปกติ (Normal time) โดยสามารถคำนวณค่าเวลามาตรฐานของการทำงานได้ ดังนี้

$$ST = NT \times (1+A)$$

โดยที่ ST = เวลามาตรฐาน

NT = เวลาปกติ

A = เวลาเผื่อ

### แผนภูมิคนและเครื่องจักร (Man-machine chart)

แผนภูมิที่ใช้แสดงกิจกรรมการทำงานของคนและเครื่องจักรในลักษณะงานที่สัมพันธ์นับเป็นวัฏจักร (Cycle) ระยะเวลาที่นานที่สุดในการทำงานจนครบวัฏจักรเรียกว่า Cycle time แผนภูมิคนและเครื่องจักรมีประโยชน์ในการหาเวลาของวัฏจักร (Cycle time) และยังสามารถวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุน หรือทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดระหว่างคนและเครื่องจักรด้วย หลักการที่ว่า “เครื่องจักรต้องไม่รอคน คนต้องไม่รอเครื่องจักร” จากนั้นทำให้เกิดการเตรียมการของคนทำงานก่อนที่เครื่องจักรจะเริ่มทำงานรอบต่อไป นอกจากนี้แผนภูมิคนและเครื่องจักรยังช่วยในการวางแผน ดังต่อไปนี้

1. ช่วยในการคำนวณจำนวนคน/ เครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน
  2. ช่วยในการวางแผนการผลิต การประจุนและกำหนดเวลา
  3. ช่วยในการวางแผนและกำหนดกิจกรรมเสริม
  4. ช่วยในการค้นหาวิธีที่จะใช้เครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  5. ช่วยในการหาวิธีลดรอบการทำงานให้น้อยที่สุด
  6. ช่วยในการแจกจ่ายงานให้คนงานแต่ละคนทำงานให้เท่ากันที่สุด
- การแบ่งประเภทการทำงานเพื่อการพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การทำงานเป็นเอกเทศ (Independent work) หมายถึง การที่คนหรือเครื่องจักรทำงานตามลำพังไม่เกี่ยวข้องกับกันสามารถทำงานและหยุดงานได้เอง
  2. การทำงานร่วมกัน (Combine work) หมายถึง การที่คนหรือเครื่องจักรทำงานโดยต้องพึ่งพากัน เช่น การนำงานเข้าเครื่องจักร (Load) เครื่องจักรสามารถทำงานอย่างอื่นได้

3. การรอคอย (Waiting) หมายถึง การที่คนหรือเครื่องจักรอยู่เฉยโดยไม่ทำงาน สามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การว่างงาน (Idle) ซึ่งคนจะว่างงานได้ต่อเมื่อเครื่องจักรกำลังทำงานเป็นเอกเทศน์ และเครื่องจักรจะว่างงานได้ต่อเมื่อคนทำงานเป็นเอกเทศน์


 


การปรับปรุงงานโดยใช้แผนภูมิคนและเครื่องจักรนั้น คือ การพยายามกำจัดเวลาสูญเปล่าเนื่องจากการรอคอยงานที่ไม่จำเป็นออก รวมทั้งการปรับปรุงระบบการทำงานใหม่เพื่อทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### การวิเคราะห์กระบวนการ (Process analysis)

ในการวิเคราะห์กระบวนการ สิ่งแรกจะต้องทำ คือ การเก็บข้อมูลที่เป็นจริง วิธีการที่กำลังทำอยู่การเก็บข้อมูลนั้นสามารถทำได้โดยการบันทึก ซึ่งการบันทึกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นสิ่งที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน อันนำไปสู่การพัฒนาที่ถูกต้องตามความเป็นจริงจากอดีตที่ผ่านมา การจดบันทึกจะทำในลักษณะของการบันทึกข้อความ ซึ่งเป็นการยุ่งยากเมื่อเรานำข้อมูลมาตรวจตรา จากเหตุผลดังกล่าวในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกได้อย่างรวดเร็ว เมื่อนำข้อมูลมาตรวจตราก็สามารถทำได้ง่าย และสะดวกที่สำคัญ คือ ยังเป็นแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลกเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมทั่วไป คือ แผนภูมิ และไดอะแกรม (Chart and diagram) ทั้งสองอย่างนี้มีหลายชนิดแต่จะชนิดจะเหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง

1. แผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขป (Outline process chart) เป็นแผนภูมิที่ใช้บันทึกเพื่อให้มองเห็นภาพกว้าง ๆ โดยทั่วไปของกระบวนการผลิต ก่อนที่จะมีการศึกษาอย่างละเอียดในการบันทึกนั้นจะบันทึกเฉพาะการปฏิบัติงานที่สำคัญ และการตรวจสอบที่เกิดขึ้นในลำดับขั้นของกระบวนการผลิต ส่วนใครทำและทำที่ไหนในขั้นตอนนี้จะถูกตัดออก ซึ่งสัญลักษณ์ในการบันทึกข้อมูลแผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขป ดังตารางที่ 2-4

ตารางที่ 2-4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกแผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขป

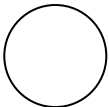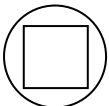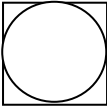NO	สัญลักษณ์	ความหมาย
1		การปฏิบัติงาน (Operation)
2		การตรวจสอบ (Inspection)
3		การปฏิบัติงานและตรวจสอบ (Operation & Inspection)
4		การตรวจสอบและการปฏิบัติงาน (Inspection & Operation)

2. การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H การปรับปรุงด้วยเทคนิค Ecrs หลังจากทำการวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อตอบคำถามในปัจจุบันของกระบวนการผลิตว่าเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นขั้นตอนการตอบคำถามในอนาคตที่เราต้องการไปที่ใด โดยการนำวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายที่ต้องการ จากนั้นจะต้องตอบคำถามสุดท้ายที่สำคัญ คือ ทำอย่างไรถึงจะไปถึง วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ซึ่งคำตอบที่ต้องการจะต้องอาศัยเครื่องมือในการ กำหนดแผนปฏิบัติการ โดยเครื่องมือที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการลดกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่า ในงานวิจัยนี้ คือ หลักการ 5W1H การปรับปรุงโดยใช้เทคนิค Ecrs ซึ่งความสัมพันธ์ของเครื่องมือ ทั้งสองชนิด ดังตารางที่ 2-5

ตารางที่ 2-5 ความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H กับปรับปรุงด้วย Ecr

คำถาม	สิ่งที่ต้องการศึกษา	การปรับปรุง
What-why ทำอะไร-ทำไมต้องทำ	วัตถุประสงค์	Eliminate-ขจัดส่วนที่ไม่จำเป็นและไม่สร้างมูลค่าเพิ่มออก
Where-why ทำที่ไหน-ทำไมต้องทำที่นั่น	สถานที่	Combine-รวมกิจกรรมเข้ามาทำที่สถานที่เดียวกัน เวลาเดียวกันหรือบุคคลเดียวกัน Rearrange จัดลำดับงานใหม่
When-why ทำเมื่อไร-ทำไมต้องทำเวลานั้น	ลำดับขั้นตอน	
Who-why ใครเป็นผู้ทำ-ทำไมต้องเป็นคนนั้น	ลำดับขั้นตอน	
How-why ทำอย่างไร-ทำไมต้องทำด้วย	วิธีการ	Simplify-ทำให้ง่ายขึ้นด้วยวิธีการใหม่หรือเครื่องมือช่วยอื่น ๆ

หลักการ 5W1H และ Ecrs เป็นการปรับปรุงกระบวนการของกิจกรรมโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้วิธี 5W1H เป็นการตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทำงาน (Process activity mapping) โดยประกอบคำถามหลัก 6 คำถาม ได้แก่

What: เพื่อทราบวัตถุประสงค์ว่าจะทำอะไร ทำไมต้องทำ ทำอย่างอื่นได้หรือไม่

When: เพื่อหาขั้นตอนที่เหมาะสม ทำเมื่อไร ทำไมต้องทำตอนนั้น ทำเวลาอื่นได้ไหม

Where: เพื่อหาสถานที่ ๆ เหมาะสมทำที่ไหน ทำไมต้องทำที่นั่น ทำที่อื่นได้หรือไม่

Who: เพื่อหาคนที่เหมาะสมว่าใครเป็นคนทำ ทำไมต้องคนนั้น คนอื่นทำได้หรือไม่

Why: เพื่อหาเหตุผลในการทำงานตามวิธีเดิมและหาช่องทางการปรับปรุงให้ดีขึ้น

How: เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม

คำถามที่ตั้งต่อเนื่องจะถูกถามอย่างมีระเบียบทุกครั้งที่ทำกรวิเคราะห์กระบวนการ เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะนำไปสู่ทางเลือกใหม่และการปรับปรุง คำถามที่ควรพิจารณาในการตรวจสอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงมีลักษณะ ดังนี้

1. คำถามที่เกี่ยวกับการกระทำ

1.1 จุดประสงค์ของการกระทำคืออะไร

1.2 มีการกระทำอย่างอื่นหรือไม่ ที่จะตอบสนองจุดประสงค์นั้น

- 1.3 สภาพการเปลี่ยนแปลงจะเพิ่มพูนความสำคัญของการกระทำหรือไม่
  - 1.4 สามารถยกเลิกการกระทำนั้น โดยการเปลี่ยนวัสดุได้หรือไม่
  - 1.5 สามารถยกเลิกการกระทำนั้น โดยการปรับปรุงเครื่องมือใหม่ได้หรือไม่
  - 1.6 สามารถยกเลิกการกระทำนั้น โดยการปรับปรุงวิธีการได้หรือไม่
  - 1.7 สามารถยกเลิกการกระทำนั้น โดยการเปลี่ยนแปลงการออกแบบได้หรือไม่
  - 1.8 การกระทำนั้นสามารถตัดบางส่วนได้หรือไม่
  - 1.9 สามารถแบ่งการกระทำนั้นออกเป็นการกระทำย่อย ๆ ได้หรือไม่
  - 1.10 สามารถรวบรวมการกระทำกับการกระทำอื่น ๆ ได้หรือไม่
2. คำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบ (Inspection)
- 2.1 มีผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นกับงานนั้น
  - 2.2 ผลสำเร็จระดับนั้นจำเป็นหรือไม่จำเป็น
  - 2.3 ผลสำเร็จสูงกว่าจะเหมาะสมกว่าหรือไม่
  - 2.4 ผลสำเร็จในระดับที่ต่ำกว่าจะเหมาะสมกว่าหรือไม่
  - 2.5 การตรวจสอบใช้สายตาหรือใช้เครื่องมือวัด
    - 2.5.1 มีค่าใช้จ่ายนี้จำเป็นหรือไม่
      - 2.5.1.1 ค่าใช้จ่ายนี้เกินความจำเป็นหรือไม่
      - 2.5.1.2 งานนี้ต้องใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบหรือไม่
      - 2.5.1.3 ควรทำการตรวจสอบบ่อยครั้งเพียงใด
      - 2.5.1.4 ควรตรวจสอบวัดค่าชิ้นงานที่ขึ้นต่อหนึ่งครั้ง
      - 2.5.1.5 เครื่องตรวจสอบวัดค่านั้นถูกต้องเหมาะสมกับงานหรือไม่
    - 2.5.2 เครื่องตรวจสอบวัดค่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่
3. ข้อกำหนดของวัสดุ (Specification)
- 3.1 ชนิดและลักษณะของวัสดุ
  - 3.2 ระดับคุณภาพ
  - 3.3 วัสดุนั้นดีที่สุดในสำหรับชิ้นส่วนนั้นหรือไม่
  - 3.4 มีวัสดุอื่นที่ถูกกว่า คุณสมบัติเท่าเทียมกันหรือไม่
  - 3.5 ควรใช้วัสดุอื่นที่ดีกว่าหรือไม่
  - 3.6 น้ำหนักของชิ้นงาน
  - 3.7 ผลเสียหายที่เกิดกับส่วนที่เก็บคงคลัง
  - 3.8 ขนาดของวัสดุที่เหมาะสมกับที่จะทำชิ้นงานที่เล็กที่สุด

- 3.9 สามารถลดของเสียด้วยวิธีอื่นหรือไม่
4. คำถามเกี่ยวกับการขนถ่ายวัสดุ (Handling)
  - 4.1 ลักษณะขนถ่ายเป็นอย่างไร
  - 4.2 ปริมาณที่ทำการขนถ่าย
  - 4.3 การขนถ่ายกระทำเป็นชั้น หรือทำเป็นหีบห่อ
  - 4.4 การเคลื่อนไหวเป็นแบบต่อเนื่อง หรือไม่ต่อเนื่อง
  - 4.5 การเคลื่อนของวัสดุเป็นตัวกำหนดความเร็ว หรือจังหวะในการทำงานหรือไม่
  - 4.6 มีการทำอะไรเกิดขึ้นในขณะที่วัสดุเคลื่อนที่
  - 4.7 มีการเคลื่อนที่เป็นระยะทางเท่าใด ในระหว่างปฏิบัติการ
  - 4.8 เครื่องมือและอุปกรณ์ใช้ในการขนส่ง
  - 4.9 สามารถส่งชิ้นงานไปยังการปฏิบัติขั้นต่อไปได้สะดวกหรือไม่
  - 4.10 ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติการต่อไปได้สะดวกหรือไม่
5. คำถามเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์ช่วยงานต่าง ๆ
  - 5.1 การทำงานนี้ทำด้วยมือ หรือเครื่องจักรจะประหยัดกว่า
  - 5.2 ถ้าทำด้วยเครื่องจักรใช้เครื่องจักรชนิดไหน
  - 5.3 เครื่องจักรนี้สามารถตอบสนองจุดประสงค์ได้หรือไม่
  - 5.4 เครื่องจักรนี้ปฏิบัติงานด้วยมือหรืออัตโนมัติ
  - 5.5 เครื่องจักรนี้อยู่ในสภาพดีหรือไม่
  - 5.6 สามารถปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่มาใช้ได้หรือไม่
  - 5.7 เครื่องจักรนี้อยู่ในสภาพดีหรือไม่
  - 5.8 เครื่องจักรทันสมัยหรือล้าหลัง
  - 5.9 ถ้าเป็นเครื่องล้าสมัยจะเป็นการดีกว่าหรือไม่ถ้าจะนำเครื่องทันสมัยกว่ามาใช้
  - 5.10 เครื่องจักรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่
  - 5.11 ผู้ปฏิบัติงานสามารถคุมเครื่องก็เครื่อง
  - 5.12 วิธีในการจับเครื่องถูกต้องหรือไม่
  - 5.13 ความเร็วในการขับเคลื่อนหรือเดินเครื่อง
  - 5.14 ควรทำการหล่อลื่นเครื่องจักรบ่อยเพียงใด
  - 5.15 ใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิดไหนเหมาะสมหรือไม่
6. คำถามเกี่ยวกับเครื่องมือนำทาง และเครื่องจักรจับชิ้นงาน
  - 6.1 เครื่องมือที่ใช้งานมีอะไรบ้าง



- 6.2 เครื่องนั้นเหมาะสมกับงานหรือไม่
- 6.3 ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือเพียงพอหรือไม่
- 6.4 ความเร็วในการป้อนและการตัดชิ้นงาน
- 6.5 ควรใช้ความเร็วในการป้อนและการตัดชิ้นงานอย่างไร
- 6.6 ควรมีการลับความคมของเครื่องมือบ่อยครั้งเพียงใด
- 6.7 มีการติดตั้งเครื่องมืออย่างเหมาะสมหรือไม่ โดยใคร
- 6.8 มีการใช้ไขควง หรือประแจมาช่วยงานอย่างเหมาะสมหรือไม่
- 6.9 มีการใช้เครื่องนำทางหรือเครื่องจับชิ้นงานหรือไม่
- 6.10 สามารถปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือทั้งสองอย่างหรือไม่
- 6.11 วิธีการใช้จับยึด (Clamp) ของเครื่องมือนี้ทำได้เร็ว และสะดวกหรือไม่
- 6.12 เครื่องมือจะใช้ในสภาพดีหรือไม่
- 6.13 เครื่องมือจับชิ้นงานได้ครั้งละกี่ชิ้น ปรับปรุงให้มากขึ้นได้หรือไม่
- 6.14 มีการใช้ลมเป่าเพื่อขจัดฝุ่นผงหรือไม่
7. คำถามเกี่ยวกับการเตรียมงาน และการตั้งเครื่อง
  - 7.1 ผู้ปฏิบัติงานได้รับงานโดยวิธีใด ได้จากเครื่องมือหรือมีคนนำมาให้
  - 7.2 มีการล่าช้าในคลังวัสดุหรือห้องเครื่องหรือไม่
  - 7.3 ปริมาณที่ได้รับมาน้อยเหมาะสมหรือไม่
  - 7.4 ลักษณะการส่งผ่านไปยังบริเวณที่ทำงานเหมาะสมหรือไม่
  - 7.5 ชิ้นงานที่เสร็จสิ้นและมีการเคลื่อนย้ายหรือไม่
  - 7.6 วิธีการที่ใช้อยู่ประหยัดหรือไม่
  - 7.7 วิธีการขนถ่ายมีผลต่อกระบวนการผลิตต่อไปหรือไม่
  - 7.8 ผู้ปฏิบัติงานตั้งเครื่องเอง หรือใช้เจ้าหน้าที่เฉพาะติดตั้ง
8. คำถามเกี่ยวกับบริเวณที่ทำงาน
  - 8.1 มีการจัดสถานที่ทำงานเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวย่างเหมาะสมหรือไม่
  - 8.2 มีการกำหนดตำแหน่ง เครื่องมืออย่างเหมาะสมหรือไม่
  - 8.3 กำหนดสถานที่สำหรับวัสดุอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานหรือไม่
  - 8.4 ควรใช้เก้าอี้ในการทำงานหรือไม่ และความสูงควรเป็นเท่าใด
  - 8.5 แสงสว่าง อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศเหมาะสมดีหรือไม่
  - 8.6 สามารถจัดหาความสะดวกสบายให้คนงานได้อย่างไร หรือไม่

คำถามทั้งหมดจะนำไปสู่การตัดทอน จัดลำดับ และการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

### การจัดสายสมดุลการผลิต (Line balancing)

การสร้างความยืดหยุ่นให้กับสายการผลิตอย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดสายสมดุลการผลิต (Line balancing) ทุกครั้งที่การผลิตเกิดความไม่สมดุลโดยระดับความยืดหยุ่นนั้นขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะปรับเปลี่ยนได้ในระดับ รายเดือน รายวัน หรือรายชั่วโมงและนี่ คือ เหตุผลสำคัญอันหนึ่งที่ระบบการผลิตแบบลีนจึงมุ่งเน้นใช้เครื่องจักรขนาดเล็กในการผลิต เพราะสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายอุปสรรคสำคัญที่จะนำไปสู่ความยืดหยุ่นที่วุ่น คือ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว (Quick changeover) เนื่องจากจะส่งผลให้ลดการผลิต (Lot size) ลดลง การทำให้สายการผลิตเกิดความสมดุลย่อมมีความสำคัญต่อผลผลิตในสายการผลิตนั้นไม่ว่าจะเป็นการสมดุลของแต่ละขั้นตอนการทำงานหรือระหว่างหน่วยงานก็ตาม ปัญหาในการจัดสมดุลสายการผลิตมักเกิดจากการจัดกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนที่ใช้เวลาแตกต่างกัน ซึ่งมีผลทำให้อัตราการผลิตขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่ใช้เวลาในกระบวนการผลิตสูงสุด การแก้ปัญหาการขาดความสมดุลในสายการผลิตจะต้องดำเนินการลดข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดสมดุลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเสริมทักษะให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยวิธีการจัดสมดุล

สมดุลสายการผลิต (Line balancing) คือ การจัดเวลาในแต่ละสถานีให้สัมพันธ์กันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อลดเวลาสูญเสียเปล่าอันเกิดจากการล่าช้าของงาน การจัดสมดุลสายการผลิต จะเริ่มต้นตั้งแต่การสังเกตการณ์ทำงานอย่างละเอียดในแต่ละสถานีงาน จากนั้นนำมาจัดให้พนักงานแต่ละคนได้ทำโดยเหมาะสมภายใต้เวลาที่กำหนดไว้ โดยการจัดงานให้พนักงานแต่ละคนนั้น จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของงาน ลำดับขั้นตอนการทำงาน ความยากง่ายของแต่ละงาน และที่สำคัญที่สุด คือ เวลาที่ใช้ในการทำงานทั้งหมดต้องใกล้เคียงกับเวลาที่กำหนดไว้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดงานและแบ่งงานย่อยของสายการผลิต โดยกำหนดว่างานอะไรบ้างที่ต้องทำเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมา และงานเหล่านี้สามารถแบ่งเป็นงานย่อยได้อย่างไรบ้าง
2. กำหนดลำดับก่อนหลังของงานย่อย งานในสายการผลิตที่แบ่งออกมานั้น ควรมีลำดับการทำงานของงานอยู่เพื่อให้ง่ายต่อการผลิต และบางครั้งอาจมีรายละเอียดทางด้านเทคนิคที่ทำให้เราไม่สามารถทำงานข้ามขั้นตอนบางขั้นตอนไปได้

3. คำนวณจำนวนสถานีต่ำสุดที่ต้องการ เพื่อจะได้ทราบว่า จำนวนทำงานสถานีต่ำสุดในทางทฤษฎีควรเป็นเท่าใด จำนวนสถานีต่ำสุดในทางทฤษฎีมีไว้เพื่อให้ทราบว่าเราจะต้องใช้อย่างน้อยที่สุดเท่ากับสถานีต่ำสุดนี้ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่จำนวนสถานีจะมากกว่าจำนวนสถานีต่ำสุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของงานต่าง ๆ และลำดับการทำงานให้บางสถานีงานที่มีเวลาเหลือแต่เวลาวางนั้นไม่ค่อยเพียงพอสำหรับในการทำงานขั้นตอนถัดไป จึงทำให้สถานีงานนั้นมีเวลาวางที่ไม่สามารถทำงานได้

4. จัดสรรงานย่อยให้แก่แต่ละสถานี เพื่อเป็นการจัดว่าสถานีต่าง ๆ ต้องทำงานอะไรบ้าง โดยเกณฑ์ในการจัดสรรงานที่นิยมใช้กัน คือ

4.1 ให้งานที่ใช้เวลานานที่สุดเข้าสถานีก่อนในการจัดสรรงานตามลำดับ ขั้นตอนการทำงานหรือการประกอบสินค้า ถ้ามีงานบางอย่างที่สามารถทำงานไปพร้อม ๆ กัน เราจะให้สถานีทำงานชนิดใดก่อนในที่นี้ใช้เกณฑ์เวลาที่ทำงานนานที่สุดเข้าทำงานก่อน

4.2 ให้งานที่มีงานตามมากที่สุดเราจะให้ความสำคัญของงานที่มีงานย่อยตามมากที่สุดเข้าทำงานในสถานีก่อน เพื่อให้ในสถานีท้าย ๆ สามารถจัดสรรงานที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น

4.3 ให้นำพนักงานแล้วเลือกงานที่มีน้ำหนักมากที่สุดเข้าก่อนวิธีนี้เกิดขึ้นจากการนำ 2 วิธีข้างต้นเข้ามารวมกัน โดยพิจารณางานแต่ละงานว่าถ้าใช้เวลาทำงานนานจะให้น้ำหนักมากและงานใดมีงานตามมากก็จะทำให้น้ำหนักมาก แล้วรวมน้ำหนักงานของแต่ละงาน งานใดที่มีน้ำหนักมากจะจัดสรรให้สถานีก่อน

5. คำนวณประสิทธิภาพของสายการผลิตหลังจากที่ทำการจัดสมดุลสายการผลิตโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ แล้วสามารถเลือกคำตอบที่ดีที่สุดได้โดยดูจากค่าประสิทธิภาพ (Efficiency) ของสายการผลิต ดังสมการ

$$\text{ประสิทธิภาพสายการผลิต} = \frac{\text{ผลรวมเวลาของงานย่อยทั้งหมด}}{\text{จำนวนสถานีทำงานจริง} \times \text{รอบเวลาการทำงานจริง}} \times 100\%$$

6. หาแนวทางในการปรับปรุง เนื่องจากการวางผังไปแล้วเป็นการยากที่จะปรับปรุงแก้ไข หรืออาจจะต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การวางผังการผลิตโดยใช้เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิตมีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรพิจารณาว่ามีแนวทางอื่นที่ทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกหรือไม่ เพื่อลดเวลาวางในสายการผลิตที่ต่ำที่สุด จนกระทั่งได้แนวทางในการสมดุลสายการผลิตที่ดีที่สุด จึงนำสายการผลิตที่ได้ไปใช้ในโรงงานอย่างแท้จริง

1. รอบเวลาการทำงาน (Cycle time) คือ การทำงานที่วนซ้ำกัน เมื่อทำงานตั้งแต่แรกและเมื่อสิ้นสุดการทำงานนั้นจะเริ่มทำงานใหม่ในที่จุดเริ่มต้นใหม่ซ้ำ ๆ กันเป็นรอบ ๆ โดยมี

จุดเริ่มต้นของการทำงานมาบรรจบกับจุดสิ้นสุดเป็นวงรอบเสมอ การทำงานครบ 1 รอบมักจะได้ผลงานอย่างน้อย 1 งาน

2. งานคอขวดของการผลิต (Bottleneck) คือ สภาพะของการเคลื่อนตัว หรือการไหลของสิ่งใด ๆ ที่เกิดอุปสรรคเนื่องจากช่องทางแคบลง เป็นผลให้เคลื่อนตัวไปได้ยากขึ้นหรือช้าลงมีการติดขัดของสิ่งนั้น ๆ หน้าช่องทางผ่าน

2.1 การหาจุดคอขวด (Bottleneck) สามารถสังเกตได้ ดังนี้

2.1.1 ตำแหน่งงานใด ๆ ก็ตามที่ใช้เวลาทำงานมากที่สุดของสายการผลิตนั้น ๆ

2.1.2 เมื่อเกิดงานคอขวด (Bottleneck) ขึ้นในสายการผลิตทั้งผลผลิต (Output) และการเพิ่มผลผลิต (Productivity) จะถูกกำหนดด้วยตำแหน่งคอขวดนั้น

2.1.3 มีงานกองเป็นจำนวนมากอยู่ข้างหน้าของพนักงาน หลังจากพบจุดงานคอขวด (Bottleneck) แล้วจะต้องทำการจับเวลาใหม่อีกครั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบให้แน่นอน

2.1.4 แนวทางการแก้ไขงานคอขวด (Bottleneck)

2.1.5 ศึกษาเวลาการทำงานของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิต

2.1.6 ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นจุดงานคอขวด

2.1.7 ปรับปรุงอุปกรณ์นำเจาะ (Fixture) เพื่อลดเวลาทำงานของจุดงานคอขวด

2.1.8 จัดคนที่เกินหรือขาดเพื่อรักษาสมดุลการผลิต

2.1.9 ปรับรอบเวลาการทำงาน (Cycle time) ตามจุดงานคอขวด

2.2 ปัญหาของสายการผลิตที่ไม่สมดุล

2.2.1 มีงานกองตรงตำแหน่งที่ไม่สามารถทำงานได้ทันเวลา

2.2.2 พนักงานขาดสมาธิในการทำงานต้องพะวักพะวงเสียเวลามากอดัน หรือหยิบชิ้นงานใหม่ที่เคลื่อนเข้ามาแทนที่จะเอาเวลาไปทำชิ้นงานเก่าที่ซึ่งยังไม่สำเร็จ

2.2.3 พนักงานตรวจสอบต้องมาเสียเวลาแก้ไขงานที่ทำมาผิด ทำให้ต้องใช้เวลายามากขึ้น หัวหน้างานหรือผู้ร่วมงานต้องเสียเวลาลงมากอดช่วยเหลือนำหยิบงานที่กองอยู่ตำแหน่งพนักงานที่ทำไม่ทันพื้นที่ทำงานซึ่งจำกัดอยู่แล้ว เหลือน้อยกว่าเดิมอีก

2.2.4 ไม่สามารถคาดหมาย หรือควบคุมปริมาณของผลผลิต (Output) เกิดงานระหว่างผลิต (Work in process: WIP) มากขึ้นในสายการผลิต ผลิตภาพลดลง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ใช้เนื้อที่ส่วนที่เป็นเนื้อที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปเป็นข้อได้เปรียบในเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดการแข่งขัน

## งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พศุภณ พุ่มประดิษฐ์ (2551) การปรับปรุงการจัดการวัตถุดิบคงคลังของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการจัดการวัตถุดิบคงคลังของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งในปัจจุบันการจัดการวัตถุดิบคงคลังของโรงงานตัวอย่างยังขาดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้วัตถุดิบคงคลังมีปริมาณและมูลค่าที่สูง งานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะปรับปรุงระบบการจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังที่เหมาะสม การดำเนินการศึกษาเริ่มต้นด้วยการศึกษาสภาพระบบการจัดการวัตถุดิบคงคลังในปัจจุบัน แล้วดำเนินการปรับปรุงตามแนวทางทำให้สามารถลดปริมาณของวัตถุดิบคงคลังได้ 5,980,828 ชิ้นต่อปี มูลค่าของวัตถุดิบคงคลังลดลงประมาณ 35.72%

พิภพ ลลิตาภรณ์, อนันต์ มุ่งวัฒนา และเอกรัตน์ ชันคำรงค์ (2552) วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาและปรับปรุงสายการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทดังกล่าวให้สามารถไหลไปทีละชิ้นในแต่ละสถานีงานอย่างสมดุล และด้วยอัตราที่สอดคล้องกับสถานีงานที่เป็นคอขวดของกระบวนการผลิต (Bottleneck work station) โดยการประยุกต์แนวคิดของระบบผลิตแบบเซลล์ (Cellular manufacturing system) และการจัดสมดุลสายการผลิตในการจัดงานในแต่ละสถานีงาน ทำให้การผลิตของแต่ละสถานีงานมีความสมดุล มีรอบเวลาผลิตที่ใกล้เคียงกันทุกสถานี และเพื่อควบคุมให้การดำเนินงานสามารถดำเนินไปได้อย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดให้มีสัญญาณแจ้งเตือนรอบการผลิตและสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อพบปัญหาในระหว่างการผลิต รวมถึงจัดทำชุดมาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละสถานีตามรุ่นของหม้อแปลงแต่ละรุ่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้และนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับรอบเวลาผลิตที่กำหนดไว้สำหรับหม้อแปลงแต่ละรุ่น

ผลการพัฒนาและปรับปรุงสายการผลิตให้มีความสมดุล และเป็นสถานีงานแบบเซลล์ ทำให้ช่วงเวลานำการผลิต (Lead time) ลดลงประมาณ 50% และประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักร (Utilization) สูงขึ้นมากกว่า 10% งานระหว่างผลิตในแต่ละสถานีงานลดลงโดยเฉลี่ยมากกว่า 22% นอกจากนี้ยังส่งผลให้เวลาในการเตรียมการผลิตสำหรับหม้อแปลงรุ่นใหม่ลดลงถึง 90% (จาก 40 ชั่วโมง เหลือเพียง 4 ชั่วโมง) ขณะเดียวกันทำให้งานด้านการบริหารการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุม ติดตาม และรับรู้ความก้าวหน้าของการผลิตได้ง่ายและรวดเร็ว มีการประสานงานและร่วมมือกันในระหว่างสายการผลิตมากขึ้น

สุรสา มหากันธา (2541) ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิผลโดยการลดเวลาสูญเสียในสายการผลิตชิ้นส่วนปั้มน้ำ ปั้มน้ำมันของเครื่องยนต์ การสูญเสียในสายการผลิตแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การสูญเสียที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า การสูญเสียที่ไม่ได้วางแผนไว้ การสูญเสียจากการทำงานที่ไม่สมดุล และการสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่า

สาเหตุหลักของการสูญเสียเกิดจากการสูญเสียจากการทำงานที่ไม่สมดุล และการสูญเสีย นอกเหนือจากการวางแผน กระบวนการแก้ไขปัญหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ การแก้ปัญหา การทำงานที่ไม่สมดุล โดยการลดเวลาการทำงานของเครื่องจักรหลัก เวลาที่ลดลง ได้แก่ เวลา สูญเปล่าจากการไม่ได้ขจัดเนื้อโลหะ การหาความเร็วตัดที่เหมาะสมในการขจัดเนื้อโลหะ การลด เวลาสูญเสียที่ไม่ได้เกิดจากการวางแผน มี 3 สาเหตุ คือ เวลาสูญเสียจากการตรวจเช็ค การปรับแต่ง การเปลี่ยนเครื่องมือตัด ผลจากการปรับปรุงทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจาก 9.4 ชั่วโมง เป็น 10.7 ชั่วโมงต่อชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้น 14% เวลาสูญเสียจากการทำงานลดลงจาก 1.07 นาทีต่อชิ้น เป็น 0.72 นาทีต่อชิ้น เวลาสูญเสียที่ไม่ได้วางแผนไว้ลดลงจาก 17.41% เป็น 10.69 ของเวลาทำงาน

พรชัย ผกาศทองสูง (2542) ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการผลิต ในโรงงานผลิตเครื่องแก้ว โดยการลดความสูญเสียของเวลา ความสูญเสียเชิงสมรรถนะ และ ความสูญเสียทางด้านคุณภาพมาเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงสร้างองค์กร และจัดทำมาตรฐานการทำงาน และควบคุมคุณภาพภายหลังจากการดำเนินการพบว่าดัชนี ความพร้อมมีค่า 93.60% ดัชนีสมรรถนะมีค่า 90.39% และดัชนีคุณภาพมีค่า 90.67% และสามารถ ลดความสูญเสียทางการขายได้ 3,858,075 บาทต่อเดือน และเพิ่มยอดขายได้ 11,261,016 บาท ต่อเดือน

ธงชัย แก่นแก้ว (2552) ได้ศึกษาการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิต “ท่อน้ำยาป้องกันคาร์บอน” ด้วยการขจัดความสูญเสียเปล่าต่าง ๆ โดยเริ่มจากการศึกษาหลักทฤษฎี แล้วประยุกต์ใช้เครื่องมือสนับสนุนการผลิตแบบลีนมาช่วยในการศึกษา จากนั้นทำการศึกษา เก็บข้อมูลวิเคราะห์ นำข้อมูลที่ได้มาจัดผังเครื่องจักร นำข้อมูลความสูญเสียและกระบวนการที่ไม่ ก่อให้เกิดมูลค่ามาใช้ปรับปรุงการทำงานรวมถึงการไหลของชิ้นงานที่ไม่เหมาะสม ผลจากการ ปรับปรุงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตของขั้นตอนท่อน้ำยาป้องกันคาร์บอน จากเดิม 28.21% เป็น 39.71% และเป็น 47.60% ตามลำดับ และสามารถลดค่าใช้จ่าย 75,610 บาท ต่อเดือน

## บทที่ 3

### วิธีการดำเนินงานวิจัย


#### วิธีการดำเนินการวิจัย

การดำเนินงานวิจัยเพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา (Surfacing workshop) ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและเครื่องจักร ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียเปล่าในกระบวนการ โดยมีลำดับการดำเนินการวิจัย ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา
2. ผลกระทบของโรงงานกรณีศึกษา
3. วัตถุประสงค์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตการกัดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา (Surfacing workshop)
4. เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตการกัดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา (Surfacing workshop)
5. กระบวนการผลิตการกัดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา (Surfacing workshop)
6. ข้อมูลเบื้องต้นสภาพปัญหา
7. การวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา
8. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
9. การติดตามประเมินผล

#### ข้อมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา

โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวกับการผลิตเลนส์ค่าสายตา (Lens) และประกอบเป็นแว่นตา (Glass) เพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศ คือ ประเทศออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา บริษัทเริ่มประกอบกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2554 บริษัทตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ณ ปัจจุบันมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 320 คน จุดมุ่งเน้นผลิตเลนส์ค่าสายตา แว่นกันแดด ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า โรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานว่าด้วยการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 อีกทั้งคุณภาพของสินค้าของบริษัท ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากประเทศต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าของประเทศออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา

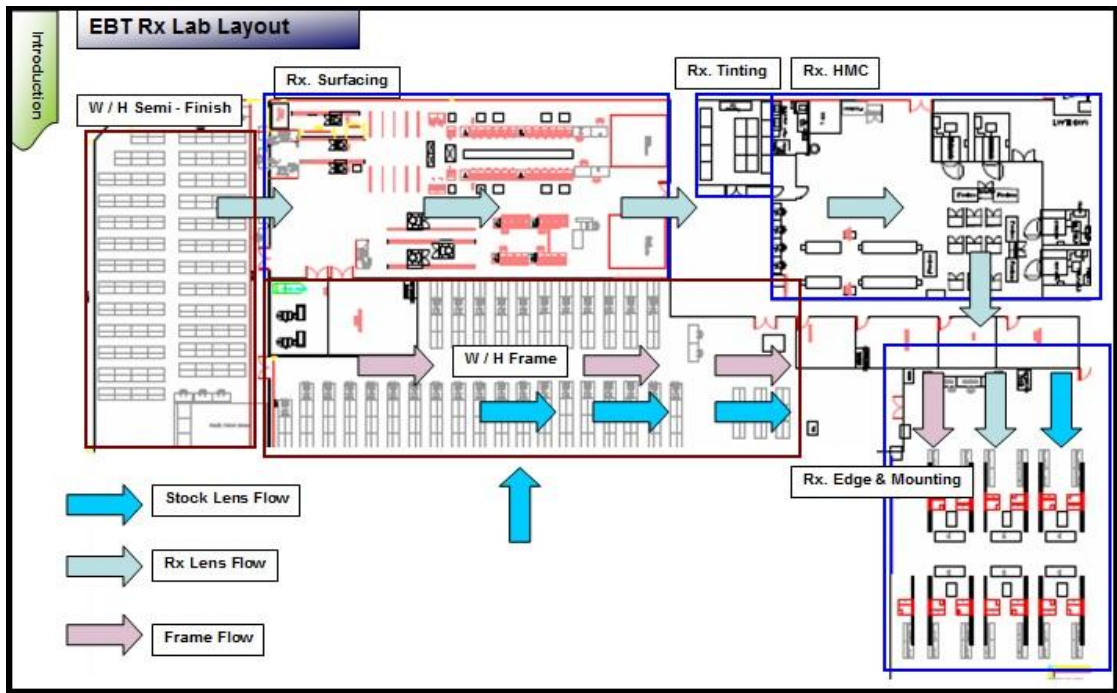

ภาพที่ 3-1 กระบวนการผลิตเลนส์ของโรงงานกรณีศึกษา

จากภาพที่ 3-1 แสดงแผนผังของโรงงานกรณีศึกษา สังเกตว่าโรงงานตัวอย่างมีแผนกงานทั้งหมด 6 แผนกงาน เริ่มต้น แผนกคลังสินค้าสำหรับเลนส์ Warehouse lens (W/ H semi-finish) ทำการรับคำสั่งงานหรือใบงานจากเครื่องปริ้นหลังจากนั้นก็จะนำแต่ละใบงานไปหยิบก่อนเลนส์ (Semi-finish) แล้วจึงป้อนงานให้กับแผนกที่ 2 คือ แผนกกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา (Surfacing workshop) ซึ่งเป็นแผนกกรณีศึกษา หลังจากนั้นก็เข้าสู่แผนกที่ 3 คือ แผนกเคลือบเลนส์ (Hard multi coat & Tint lens) ในแผนกนี้จะทำงานหลายฟังก์ชัน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ หรือเราเรียกแผนกนี้ว่า Addition value คือ การเพิ่มคุณค่าให้กับเลนส์ เช่น ทำการเคลือบแข็งป้องกันรอยขีดข่วนให้กับเลนส์ (Hard coat lens) หรือ ทำการเคลือบเพื่อป้องกันแสงสะท้อนในกรณีที่กระทบกับแสงแดด (UV protection) หรือ ทำการย้อมสีให้กับเลนส์ (Tinting lens) เป็นต้น แผนกที่ 5 การประกอบเลนส์ (Edging & Mounting) แผนกนี้จะรับเฟรม เลนส์ที่ผ่านกระบวนการจากแผนกก่อนหน้านี มาจากแผนกที่ 4 คือ แผนกคลังสินค้ากรอบแว่นตา Warehouse frame (W/ H frame) เพื่อมาทำการประกอบเข้ากับเฟรม แล้วได้เป็นแว่นตาสำเร็จรูป หลังจากนั้นก็เข้าสู่แผนกสุดท้าย คือ แผนกส่งออก Shipment เพื่อทำการจัดส่งให้กับลูกค้าในลำดับถัดไป



### ผลิตภัณฑ์ของโรงงานกรณีศึกษา

ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงานกรณีศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

1. กลุ่มของแว่นสายตา (Optic group) ลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย



ภาพที่ 3-2 กลุ่มผลิตภัณฑ์แว่นสายตา (Optical glass)

2. กลุ่มของแว่นกันแดด (Sun glass) เช่น Oakley ลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา



ภาพที่ 3-3 กลุ่มผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด (Sun glass)

## วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเลนส์ในโรงงานกรณีศึกษา ได้อธิบายการผลิตเลนส์ตามค่าดัชนีของเลนส์ (Index: ค่าการหักเหของแสง) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท


1. การผลิตเลนส์พีซี (PC: Polycarbonate) ซึ่งเลนส์พีซีจะมีค่าดัชนี หรือค่าการหักเหของแสงมีค่าเท่ากับ 1.59



ภาพที่ 3-4 เซมิฟินิช ชนิดเลนส์พีซี (Semi-finish: Pc lens)

จากภาพที่ 3-4 แสดงเซมิฟินิชชนิดเลนส์พีซี (Semi-finish: Pc lens) จากการสังเกตลักษณะทางกายภาพเลนส์พีซีจะมีลักษณะใสออกสีฟ้า และลักษณะเด่นของเลนส์พีซีคือ ที่ขอบของเลนส์จะมีลักษณะรอยตัด เนื่องมาจากการขึ้นรูปของเลนส์พีซีจะขึ้นรูปโดยการฉีดพลาสติกเข้าไปที่โมลด์ (Mould) ซึ่งการฉีดแต่ละครั้งจะได้เซมิฟินิช (Semi-finish) หลาย ๆ เลนส์ ดังนั้น จึงทำการตัดทางน้ำไหลหรือที่เรียกว่าเกจออก (Gate) ดังนั้น จึงได้ก๊อนเซมิฟินิชดังภาพที่ 3-5

2. การผลิตเลนส์ออร์มาร์ (Orma: cr39) ซึ่งเลนส์ออร์มาร์ จะมีค่าดัชนี หรือค่าการหักเหของแสงมีค่าเท่ากับ 1.50

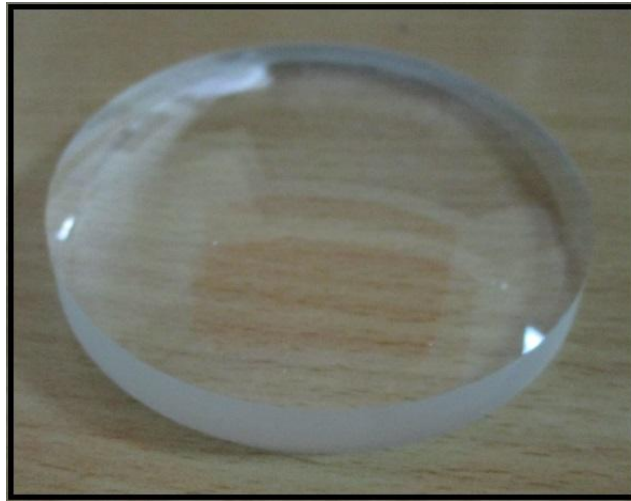

ภาพที่ 3-5 เซมิฟินีตชนิดเลนส์ออร์มาร์ (Semi-finish: Orma lens)

จากภาพที่ 3-5 แสดงเซมิฟินีตชนิดเลนส์ออร์มาร์ (Semi-finish: Orma lens) จากการสังเกตลักษณะทางกายภาพของเลนส์ออร์มาร์ พบว่าลักษณะของเลนส์ใสแต่จะออกเป็นสีส้ม และขอบของเลนส์จะเป็นสีปูนซึ่งเลนส์ออร์มาร์จะใช้ทรายเป็นวัตถุดิบหลักในการทำเลนส์

3. การผลิตเลนส์ไฮอินเด็กซ์ (Hi-index) ซึ่งเลนส์ไฮอินเด็กซ์จะมีค่าดัชนี หรือค่าการหักเหของแสงมีค่าเท่ากับ 1.67



ภาพที่ 3-6 เซมิฟินีต ชนิดเลนส์ไฮอินเด็กซ์ (Semi-finish: Hi-index lens)

จากภาพที่ 3-6 แสดงเคมีฟิสิกส์ชนิดเลนส์ไฮอินเด็กซ์ (Semi-finish: Hi-index lens)  
จากการสังเกตลักษณะทางกายภาพของเลนส์ไฮอินเด็กซ์ พบว่าลักษณะของเลนส์ใสแต่จะออกเป็น  
สีฟ้าคล้าย ๆ กับเลนส์พีซี แต่จะต่างกับเลนส์พีซีตรงที่ขอบของเลนส์เป็นสีขุ่นซึ่งคล้ายกับเลนส์  
ออร์มาร์ และใช้วัตถุดิบจำพวกแร่ (Mineral) เป็นวัตถุดิบในการผลิตเลนส์ไฮอินเด็กซ์

จากการอธิบายลักษณะของเลนส์ของโรงงานดังกล่าวพบว่า การผลิตเลนส์ในแผนก  
กระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา (Surfacing workshop) จะผลิตเลนส์อยู่ 3 ประเภท (เลนส์  
พีซี เลนส์ออร์มาร์ และเลนส์ไฮอินเด็กซ์) ดังนั้น เวลาการปฏิบัติงานของเครื่องจักรแต่ละชนิดของ  
เลนส์จะต่างกัน จากสถิติข้อมูลการผลิตที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 จนถึงเดือน  
กันยายน พ.ศ. 2558 ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 สัดส่วนการผลิตเลนส์พีซี เลนส์ออร์มา และเลนส์ไฮอินเด็กซ์

ตารางแสดงสัดส่วนการผลิตของเลนส์แต่ละดัชนี						
Year	Month	Date	ออร์มา (1.50)	พีซี (1.59)	ไฮอินเด็กซ์ (1.67)	Total
2014			135,176	205,925	52,780	393,881
			34.32%	52.28%	13.40%	
2015			247,323	310,365	76,417	634,105
			39.00%	48.95%	12.05%	
Over all			382,499	516,290	129,197	1,027,986
% Produce			37.21%	50.22%	12.57%	
2014	June		17,662	25,517	6,760	49,939
	July		17,260	26,373	6,909	50,542
	August		17,136	26,266	6,846	50,248
	September		18,483	27,746	7,282	53,511
	October		20,286	31,778	7,946	60,010
	November		21,240	31,880	8,267	61,387
	December		23,109	36,365	8,770	68,244
	2015	January		23,880	36,040	8,943
February			19,255	28,016	6,955	54,226
March			23,386	31,081	8,094	62,561
April			25,851	30,142	8,100	64,093
May			31,308	34,272	8,391	73,971
June			29,710	37,440	8,501	75,651
July			32,407	41,058	9,159	82,624
August			32,232	38,090	9,665	79,987
September			29,294	34,226	8,609	72,129

จากตารางที่ 3-1 แสดงสัดส่วนการผลิตเลนส์ทั้ง 3 ประเภท พบว่าสัดส่วนของการผลิตคือ การผลิตเลนส์พีซี (PC) มีสัดส่วนการผลิตเป็นร้อยละ 50.22 การผลิตเลนส์ออสมาร์มีสัดส่วนการผลิตเป็นร้อยละ 37.21 และการผลิตเลนส์ไฮ-อินเด็กซ์มีสัดส่วนการผลิตเป็นร้อยละ 12.57 ซึ่งทำให้ทราบว่าโรงงานกรณีศึกษาผลิตเลนส์พีซีมากที่สุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตเลนส์พีซี และการปรับปรุงกระบวนการผลิต เนื่องจากว่าโรงงานดังกล่าวได้มีเป้าหมายที่จะผลิตเลนส์ในแต่ละวันให้ได้จำนวน 5,000 เลนส์ จากเดิม 3,000 เลนส์ เพิ่มขึ้นคิดเป็น 66.67% ซึ่งเป็นการผลิตเลนส์พีซีจำนวนเท่ากับ 2,512 เลนส์ การผลิตเลนส์ออสมาร์จำนวนเท่ากับ 1,861 เลนส์ และเป็นการผลิตเลนส์ไฮอินเด็กซ์จำนวนเท่ากับ 628 เลนส์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพการผลิต ณ ปัจจุบันสามารถรองรับเป้าหมายการผลิตในอนาคตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่

### เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

จากแผนกกรณีศึกษา แผนกกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา (Surfacing workshop) แบ่งการทำงานของเครื่องจักร ตามฟังก์ชันการทำงาน ดังต่อไปนี้

1. เครื่องติดฟิล์มเลนส์ (Auto tape) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงาน (Launching) โดยที่พนักงานนำเซมิฟินิช (Semi-finish) เข้าเครื่องฟิล์มเพื่อติดฟิล์มให้กับก้านเลนส์ด้านเลนส์นูน (Convex side) ซึ่งเป็นด้านที่ไม่ได้ใช้ในการทำงาน เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนต่าง ๆ โดยการนำเซมิฟินิช ใส่เข้าไปในช่องติดฟิล์ม (Membrane) หลังจากนั้นกดปุ่มเพื่อให้เครื่องทำการติดฟิล์มที่ด้านนูน (Convex side)



ภาพที่ 3-7 เลนส์ก่อนการติดฟิล์ม



ภาพที่ 3-8 เลนส์หลังการติดฟิล์ม

2. เครื่องบล็อกเลนส์ หรือเครื่องหล่อกำหนดตำแหน่ง (PRA: Y88) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Blocking) สถานีงานนี้เป็นขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่งก่อนเลนส์ (Block) โดยใช้เครื่องจักรที่ชื่อว่า “PRA” รุ่น “Y88” ลักษณะเป็นเครื่องจักรหล่อกำหนดโดยการวางอินเสิร์ต (Insert) ลงไปในช่องของหัวบล็อก (Chuck) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไว้สำหรับให้เครื่องจักรเกาะยึด แล้ววางเซมิฟินิส (Semi-finish) โดยหันด้านที่ติดฟิล์มไว้บนหัวบล็อก (Chuck) จะมีช่องว่างระหว่างเซมิฟินิส (Semi-finish) กับตัวอินเสิร์ตเพื่อให้อัลลอยด์ (Alloy) ทำหน้าที่ในการยึดเกาะระหว่างเซมิฟินิส (Semi-finish) กับตัวอินเสิร์ต (Insert) หลังจากที่กำหนดจุดบล็อกได้ ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วจึงเติมน้ำอัลลอยด์ลงไประหว่างเซมิฟินิส (Semi-finish) กับตัวอินเสิร์ต (Insert) เครื่องจักรตั้งบน โต๊ะทำงานด้วยมือ



ภาพที่ 3-9 เครื่อง PRA



ภาพที่ 3-10 ขั้นตอนการบล็อกเลนส์

3. เครื่องกัดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตาชนิด Vft orbit เครื่องจักรชนิดนี้อยู่ในขั้นตอนการกัดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา (Generator) เครื่องจักรชนิดนี้ทำงานอัตโนมัติจากเซมิฟินิสที่มีขนาดหนาจนได้ค่าสายตาตามที่ใบงานกำหนด



ภาพที่ 3-11 เครื่องกัดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตาชนิด Vft orbit

4. เครื่องขัดเลนส์ให้ใสชนิด DLP เป็นเครื่องขัดเลนส์ให้ใส ซึ่งเครื่องจักรชนิดนี้อยู่ในขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส (Polishing) โดยใช้น้ำยาขัดใสชนิด Polishing speed หรือ Proly pro



เป็นสารหล่อลื่นในการขัดเลนส์ เป็นเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติโดยที่พนักงานป้อนเลนส์ไว้บนที่จับเลนส์หลังจากนั้นกดปุ่มเริ่มการทำงาน เครื่องจักรทำการขัดเลนส์ หลังจากที่ยัดเลนส์เรียบร้อยแล้ว พนักงานนำเลนส์ออกจากหัวขัดแล้วล้างน้ำให้สะอาด หลังจากนั้นเป่าเลนส์ให้แห้ง



ภาพที่ 3-12 เครื่องไสให้กับเลนส์ชนิด DLP

5. เครื่องพิมพ์สัญลักษณ์ Engraver เครื่องพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์ เครื่องจักรชนิดนี้ อยู่ในขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์ และการถอดเลนส์ Laser & De-block เครื่องจักรชนิดนี้ทำงานกึ่งอัตโนมัติโดยที่พนักงานป้อนเลนส์ให้กับเครื่องจักรหลังจากนั้นกดปุ่ม “Enter” เพื่อให้เครื่องจักรทำงาน และหลังจากนั้นนำเลนส์ออกมาเข้าสู่กระบวนการถัดไป



ภาพที่ 3-13 เครื่องพิมพ์สัญลักษณ์ Laser engraving ชนิด CO2

6. เครื่องวัดค่าสายตา Nidex เครื่องวัดค่าสายตา (Optical value) หลังจากผ่านขั้นตอนงานต่างในกระบวนการกัดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตาแล้ว สุดท้ายทำการตรวจสอบคุณภาพของเลนส์โดยใช้เครื่อง Nidex ในการวัดค่าสายตา (Optical) ซึ่งเครื่องจักรนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพ (Decide) ทำงานกึ่งอัตโนมัติ



ภาพที่ 3-14 การทำงานของเครื่องวัดค่าสายตาชนิด Index

## กระบวนการผลิตการกัดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา (Surfacing workshop)

ในโรงงานกรณีศึกษาผู้วิจัยได้ทำการศึกษาระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา (Surfacing workshop) ซึ่งมีขั้นตอนดังตารางที่ 3-2

ตารางที่ 3-2 ขั้นตอนการทำงานแผนกกัดขึ้นรูปเลนส์ค่าสายตา (Surfacing process)

ขั้นตอน	รายละเอียดของการทำงาน
ขั้นตอนการเตรียมงาน Launching	1. สถานที่งานนี้เป็นขั้นตอนการทำงานเริ่มต้นของกระบวนการผลิตเลนส์ค่าสายตา
	2. รับงานซึ่งประกอบไปด้วยใบงาน (Cart note: C/ N) และก้อนเลนส์หรือเซมิฟินิส (Semi-finish) มาจากแผนกโสตค์ (Warehouse) พนักงานหยิบใบงาน (Cart note: C/ N) วางลงไปที่ถาดใส่ชิ้นงานหรือเทรย์ (Tray) และแกะกล่องเพื่อนำก้อนเลนส์หรือเซมิฟินิส (Semi-finish) วางลงไปในถาดชิ้นงาน
	3. นำก้อนเลนส์เข้าเครื่องฟิล์มเพื่อติดฟิล์มให้กับก้อนเลนส์ ควบคุมการทำงานด้วยมือ หลังจากนั้นยกงานไปพักไว้ให้กับสถานีงานหล่อกำหนดตำแหน่ง
ขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Blocking)	1. สถานที่งานนี้เป็นขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่งเซมิฟินิส (Block) ลักษณะเป็นเครื่องจักรหล่อกำหนดตำแหน่งเลนส์โดยการวางอินเสิร์ช (Insert) ลงไปในช่องของหัวบล็อก (Chuck) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไว้สำหรับให้เครื่องจักรแกะยึดแล้ววางเซมิฟินิส (Semi-finish) ไว้บนหัวบล็อก (Chuck) จะมีช่องว่างระหว่างเซมิฟินิส (Semi-finish) กับตัวอินเสิร์ชเพื่อให้อัลลอยด์ (Alloy) ทำหน้าที่ในการยึดเกาะระหว่างก้อนเลนส์ (Semi-finish) กับตัวอินเสิร์ช (Insert) หลังจากที่กำหนดจุดบล็อกได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว พนักงานกดปุ่มเพื่อล็อกเลนส์ หลังจากนั้น จึงเติมน้ำอัลลอยด์ลงไประหว่างก้อนเลนส์ (Semi-finish) กับตัวอินเสิร์ช (Insert) ทิ้งไว้ประมาณ 35 วินาที หลังจากนั้นตัวล็อกเลนส์ก็จะคลายออกจากเลนส์โดยอัตโนมัติ เครื่องจักรตั้งบนโต๊ะ ทำงานด้วยมือ


ตารางที่ 3-2 (ต่อ)

ขั้นตอน	รายละเอียดของการทำงาน
ขั้นตอนการฟอร์มตัว ของอัลลอยด์ Alloy cooling	1. สถานีนงานฟอร์มตัวของอัลลอยด์ (Alloy cooling) หลังจากพนักงานหล่อกำหนดตำแหน่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด 6 งาน (จำนวน 12 เลนส์) พนักงานยกงานมาวางไว้ที่สายพานพักงานเพื่อรอเวลาให้ครบ 30 นาที เพื่อให้อัลลอยด์ฟอร์มตัวได้ดียิ่งขึ้น หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการกัดขึ้นรูปเลนส์ค่าสายตา
ขั้นตอนการกัดขึ้นรูป เลนส์ค่าสายตา Generator	1. สถานีนงานกัดขึ้นรูปเลนส์เพื่อให้ได้ค่าสายตา (Optical value) ตามใบงาน โดยเครื่องจักรที่ใช้ในการกัดขึ้นรูปค่าสายตา (Generator) ใช้เครื่องจักรชนิด VFT-orbit ลักษณะการทำงานในการกัดขึ้นรูปเลนส์ เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติ พนักงานยกงานจากสายพานพักงาน (Alloy cooling) แล้วมาวางไว้บนสายพานของเครื่องกัดขึ้นรูปค่าสายตา เพื่อป้องกันให้กับเครื่อง VFT
ขั้นตอนการขัดเลนส์ ให้ใส Polishing	1. สถานีนงานขัดเลนส์ให้ใส (Polishing) ใช้เครื่องจักรชนิด DLP เป็นเครื่องขัดเลนส์ให้ใส กิ่งอัตโนมัติโดยที่พนักงานใส่เลนส์เข้าไปที่หัวจับเลนส์ หลังจากนั้นกดปุ่มเริ่มการทำงาน เครื่องจักรทำการขัดใสให้กับเลนส์โดยใช้น้ำยา Polishing speed หรือน้ำยา Poly pro ใช้ในการหล่อลื่น ตั้งอยู่บนพื้น ควบคุมการทำงานด้วยมือ
ขั้นตอนการพิมพ์ สัญลักษณ์ลงบนเลนส์ และการถอดเลนส์ Laser & De-block	1. สถานีนงานเป็นการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์ (Laser engraving) เพื่อกำหนดจุดตรวจสอบที่ใช้ในการวัดค่าสายตา (Optical value) ใช้เครื่องจักรชนิด Lens engraver LC เป็นเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ พนักงานใส่เลนส์ลงไปบนหัวจับเลนส์จากนั้นกดปุ่มเริ่มต้นการทำงาน “Enter” ตั้งอยู่บนโต๊ะควบคุมการทำงานด้วยมือ 2. หลังจากพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพนักงานต้องทำการถอดเลนส์ (DE-block) ออกจากอัลลอยด์ (Alloy) กับอินเสิร์ท (Insert) และทำการลอกฟิล์มออกจากเลนส์

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)

ขั้นตอน	รายละเอียดของการทำงาน
ขั้นตอนการล้างและเป่า แห้งเลนส์ Cleaning & Dry	1. สถานีทำความสะอาดเลนส์โดยที่พนักงานทำการล้างเลนส์โดยใช้แปลงขนอ่อนกับน้ำล้างให้สะอาดทั้งด้านเว้าและด้านนูน หลังจากนั้นเป่าเลนส์ให้แห้ง
ขั้นตอนการตรวจสอบ เลนส์ Decide	1. สถานีตรวจสอบเลนส์ (Decide) พนักงานตรวจสอบเลนส์โดยใช้เครื่องมือวัดในการวัดเลนส์ ควบคุมการทำงานด้วยมือ
ขั้นตอนการเตรียมเลนส์ ใส่ตะกร้า Sort & Basket	1. สถานีงานหนีบเลนส์ใส่ตะกร้า (Basket preparation) พนักงานทำการหยิบเลนส์แล้วใส่ไปในตะกร้าจนครบ 16 งาน (จำนวนเลนส์ทั้งหมด 32 เลนส์) หลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการจับกระบวนการแผนกจัดขึ้นรูปค่าสายตา โดยที่พนักงานทำการแสกนใบงาน (Cart note) เลนส์ที่ผ่านการหนีบใส่ตะกร้า ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุมการทำงานด้วยมือ

จากขั้นตอนการทำงานของโรงงานกรณีศึกษา เขียนแผนภูมิการไหลกระบวนการผลิตเลนส์การกัดขึ้นรูปค่าสายตาได้ดังภาพที่ 3-15

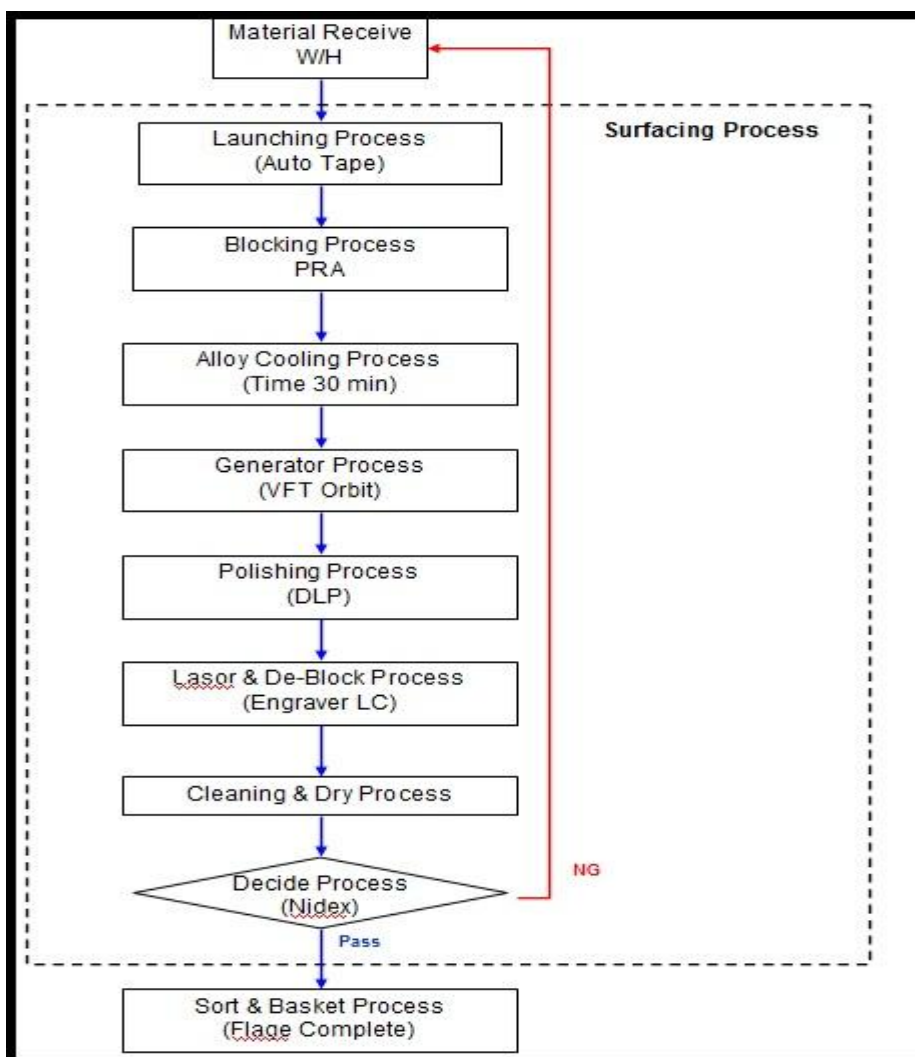

ภาพที่ 3-15 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปเลนส์ค่าสายตา (Surfacing process)

### ข้อมูลเบื้องต้นสภาพปัญหา

เนื่องจากโรงงานกรณีศึกษาตัวอย่างได้มีแผนกำลังการผลิตในปี 2016 โดยมีเป้าหมายที่ต้องการผลิตเลนส์ในสายการผลิตเลนส์ดีเอสเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 เลนส์ต่อวัน จากเดิม 3,000 เลนส์ต่อวัน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.67% และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของการผลิตของเลนส์แต่ละชนิดพบว่า สัดส่วนการผลิตเลนส์พีซีคิดเป็นร้อยละ 50.22% ดังนั้น ผู้บริหารโรงงานกรณีศึกษาจึงมีนโยบายให้ลดต้นทุนการผลิต และลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต โดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและเครื่องจักร อีกทั้งโรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานเปิดใหม่ ซึ่งยังไม่เคยมีการจัดทำเวลามาตรฐาน และยังไม่เคยมีการคำนวณประสิทธิภาพของสายการผลิต ดังนั้น ผู้วิจัย

จึงเลือกทำกรณีศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเลนส์ในส่วนของกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา (Surfacing workshop) ซึ่งได้แสดงกระบวนการตามภาพที่ 3-15 ซึ่งผู้วิจัยได้สังเกตการณ์ (Observation) การประชุม (Meeting) และระดมสมอง (Brainstorm) ของผู้วิจัยและฝ่ายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Continouese improvement team: CI team) ซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาของการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต หัวหน้างานและพนักงานผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์มีความคุ้นเคยในกระบวนการผลิตของสายการผลิตตัวอย่างเป็นอย่างดี โดยเริ่มต้นจากการศึกษาเวลาซึ่งในงานวิจัยนี้ได้กำหนดให้เท่ากับ Takt time เนื่องจากโรงงานตัวอย่างยังไม่ได้มีการกำหนดเวลามาตรฐานทุกสถานีงานและพนักงานยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการไหลงานที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้มีการช้อนงานหลาย ๆ ชั้นเกิดขึ้นจึงกลายเป็นคอขวด (Bottleneck) ในหลาย ๆ สถานีงาน ซึ่งทำให้พนักงานต้องเร่งทำงานจนทำให้เกิดของเสีย (Defect) เพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณารอบเวลาการผลิต (Cycle time) เปรียบเทียบกับ Takt time จากการเก็บข้อมูลรอบเวลาก่อนการปรับปรุงแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตาในภาคผนวก ข แล้วนำมาคำนวณหาเวลามาตรฐาน (Stand time) ดังตารางที่ 3-3 แสดงการคำนวณหาเวลามาตรฐานของแต่ละขั้นตอนของการผลิตเลนส์พีซี

ตารางที่ 3-3 การคำนวณหาเวลามาตรฐานแต่ละขั้นตอนของการผลิตเลนส์พีซีก่อนการปรับปรุง

แบบฟอร์มการคำนวณหาเวลาพื้นฐานของสายการผลิต DS line: PC product ก่อนการปรับปรุง Takt time = 55.89 วินาที/งาน

สายการผลิต	สถานี	ขั้นตอน	เครื่องจักร	ชื่อเครื่องจักร	จำนวน	Select time (วินาที/งาน)	Rating %	Normal time (วินาที/งาน)	Normal time all source (วินาที/งาน)	Allowance time %	Standard time (วินาที/งาน)
สายการผลิต พีซี	Launching	1. ขั้นตอนการเตรียมงาน	-		1	47.77	100	47.77	47.77	7	51.11
	Blocker	2. ขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง	PRA		3	143.87	100	143.87	47.96	7	51.57
	Cooling alloy	3. ขั้นตอนการพร้อมตัวของอัลลอยด์	-		1	40.00	100	40.00	40.00	7	40.00
	Generating	4. ขั้นตอนการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา	VFT		3	106.59	100	106.59	35.53	7	38.20
	Polishing	5. ขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส	DLP		9	452.47	100	452.47	50.27	7	54.06
	Laser+De-block	6. ขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์และการถอดเลนส์	Laser eng		1	63.44	100	63.44	63.44	7	68.22
	Cleaing	7. ขั้นตอนการล้างและเป่าแห้งเลนส์	-		1	39.46	100	39.46	39.46	7	42.43
	Decide	8. ขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์	Nidex		1	56.66	100	56.66	56.66	7	60.92
	Basket sorting	9. ขั้นตอนการหนีบเลนส์ใส่ตระกร้า	-		1	19.97	100	19.97	19.97	7	21.37




จากตารางที่ 3-3 แสดงเวลามาตรฐานที่ได้จะนำมากำหนดเป็นรอบเวลาการผลิต (Cycle time) ก่อนการปรับปรุงของแต่ละขั้นตอน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้คำนวณหาค่า Takt time โดยคำนวณจากเป้าหมายการผลิตจำนวนของเลนส์พีซี ซึ่งประมาณได้จากสัดส่วนของการผลิตเลนส์พีซีคูณกับจำนวนเป้าหมายของการผลิตเลนส์ทั้งหมดในปี 2016 จำนวนเลนส์ที่ผลิตทั้งสิ้น 5,000 เลนส์ต่อวัน หรือ 2,500 เลนส์ต่อกะการทำงาน และชั่วโมงเวลาการทำงานของพนักงานในแต่ละกะการทำงาน (Shift) ซึ่งหักลบกับช่วงเวลาการพักระหว่างกะ และรวมถึงเวลาทำงานล่วงเวลาตามนโยบายของบริษัทแล้ว เวลาการทำงานในแต่ละกะการทำงานจะมีค่าเท่ากับ 9 ชั่วโมง 45 นาที หรือ 35,100 วินาที ดังแสดงการคำนวณ จากภาพดังต่อไปนี้

การคำนวณหาเวลา Takt Time ของการผลิตเลนส์แต่ละอินเด็กซ์					
เป้าหมายการผลิตในปี 2016 จากข้อมูลปี 2014 ถึง 2015 สัดส่วนการผลิต	5,000 เลนส์ต่อวัน	หรือ คิดเป็น	2,500 เลนส์/กะการทำงาน		
สัดส่วนการผลิตเลนส์พีซี	50.22%	จำนวนการผลิตเลนส์พีซี	1,256 เลนส์/กะการทำงาน	หรือ	628 งาน/กะการทำงาน
สัดส่วนการผลิตเลนส์ออร์มาร์	37.21%	จำนวนการผลิตเลนส์ออร์มาร์	930 เลนส์/กะการทำงาน	หรือ	465 งาน/กะการทำงาน
สัดส่วนการผลิตเลนส์ไฮอินเด็กซ์	12.57%	จำนวนการผลิตเลนส์ไฮอินเด็กซ์	314 เลนส์/กะการทำงาน	หรือ	157 งาน/กะการทำงาน
	ชั่วโมงการทำงานในแต่ละกะการทำงาน		9 ชั่วโมง 45 นาที		9.45 ชั่วโมง
			ดังนั้นชั่วโมงการทำงานในแต่ละกะการทำงานมีค่าเท่ากับ		35100 วินาที
	ดังนั้น	Takt Time ของการผลิตเลนส์พีซี	=	$\frac{35100}{628}$	วินาที/งาน
			=	55.89	วินาที/งาน
		Takt Time ของการผลิตเลนส์ออร์มาร์	=	$\frac{35100}{465}$	วินาที/งาน
			=	75.48	วินาที/งาน
		Takt Time ของการผลิตเลนส์ไฮอินเด็กซ์	=	$\frac{35100}{157}$	วินาที/งาน
			=	223.57	วินาที/งาน

ภาพที่ 3-16 การคำนวณหาเวลา Takt time

จากภาพที่ 3-16 พบว่าเมื่อคำนวณหาค่า Takt time แล้วพบว่า Takt time ของการผลิตเลนส์พีซีมีค่าอยู่ที่ 55.89 วินาที/ งาน ค่า Takt time ของการผลิตเลนส์ออร์มาร์มีค่าอยู่ที่ 75.48 วินาที/ งาน และค่า Takt time ของการผลิตเลนส์ไฮอินเด็กซ์มีค่าอยู่ที่ 223.57 วินาที/ งาน เมื่อนำค่า Takt time ของการผลิตเลนส์พีซีมาเปรียบเทียบกับรอบเวลาขั้นตอนการทำงานของการผลิตเลนส์พีซี จะได้แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรอบเวลาการผลิตเลนส์พีซีเปรียบเทียบกับค่า Takt time ดังภาพที่ 3-17

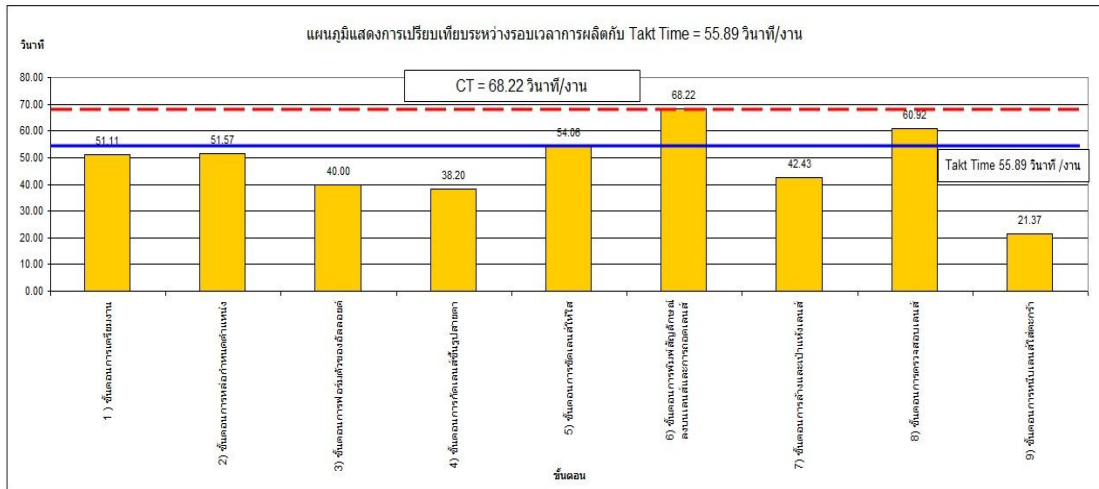

ภาพที่ 3-17 รอบเวลาเปรียบเทียบกับค่า Takt time ของการผลิตเลนส์ที่ชี้ก่อนการปรับปรุง

ตารางที่ 3-4 รอบเวลาของแต่ละขั้นตอนเปรียบเทียบกับ Takt time

ลำดับ	ขั้นตอน	P/ T (วินาที)	T/ T (วินาที)	ผลต่าง (วินาที)
1	ขั้นตอนการเตรียมงาน	51.11	55.89	4.78
2	ขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง	51.57	55.89	4.32
3	ขั้นตอนการฟอรั่มตัวของอัลลอยด์	40.00	55.89	15.89
4	ขั้นตอนการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา	38.2	55.89	17.69
5	ขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส	54.06	55.89	1.83
6	ขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์และการถอดเลนส์	68.22	55.89	-12.33
7	ขั้นตอนการล้างและเป่าแห้งเลนส์	42.43	55.89	13.46
8	ขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์	60.92	55.89	-5.03
9	ขั้นตอนการหนีบเลนส์ใส่ตะกร้า	21.37	55.89	34.52

Bottleneck

สำหรับสายการผลิตตัวอย่างในส่วนของการผลิตเลนส์ PC ดังแสดงในภาพที่ 3-17 สามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้ 2 อย่าง

1. ขั้นตอนที่มีรอบเวลาการผลิต (Cycle time) มากกว่า Takt time ส่งผลให้ขั้นตอนงาน เกิดงานคอขวด (Bottleneck) และก่อให้เกิดงานระหว่างกระบวนการ Work in process: WIP) เป็นจำนวนมาก และยังทำให้ขั้นตอนงานทำตามหลังเกิดการรอคอยชิ้นงาน (Waiting) จากภาพที่ 3-17 พบว่ามีอยู่ 2 ขั้นตอนที่มีรอบเวลาการผลิต (Cycle time) มีเวลามากกว่า Takt time คือ

1.1 ขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์ และการถอดเลนส์ (Laser & De-block: 6) ซึ่งในขั้นตอนนี้มีรอบเวลามากที่สุดในสายการผลิต 68.22 วินาที/ งาน ซึ่งเกินค่าการ Takt time อยู่ 12.33 วินาที/ งาน สาเหตุเกิดจาก

1.1.1 พนักงานมีการเคลื่อนที่มากเกินไป พนักงานที่รับผิดชอบขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์และการถอดเลนส์ มีการเดินทางจากสถานีที่พนักงานปฏิบัติงานไปยังสถานี ก่อนหน้านี้ ขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ เพื่อไปหยิบงานจำนวน 4 งานซ้อนถาดกัน และเดินทางกลับมา ยังสถานีที่พนักงานรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติงานซึ่งระยะทางระหว่าง 2 ขั้นตอนเมื่อรวมไปและกลับ แล้ว จะมีระยะทางทั้งสิ้น 8 เมตร

1.1.2 มีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ทำแล้วไม่เกิดคุณค่าให้กับเลนส์ เช่น กิจกรรม ถอดเลนส์ออกจากตัวอินเสิร์ช (Insert) กิจกรรมการลอกฟิล์มและกิจกรรมการแสดมภ์คำว่า “Engraving” ลงบนใบงาน (C/ N)

1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ (Decide: 8) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการ ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน ซึ่งขั้นตอนนี้มีรอบเวลา 60.92 วินาที/ งาน เกินค่า Takt time อยู่ 5.03 วินาที/ งาน สาเหตุเกิดจาก

1.2.1 มีการซ้อนงานทั้งหมด 4 งาน จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ คือ ขั้นตอนการล้าง และเป่าแห้งเลนส์ (Cleaning & Dry) ทำให้พนักงานในขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide) จะต้องเรียงเรียงงานวางไว้ที่สายพานเพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน

1.2.2 มีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ทำแล้วไม่เกิดคุณค่าให้กับเลนส์ เช่น กิจกรรมเช็ด เลนส์ด้วยผ้าให้สะอาด

2. ประสิทธิภาพสายการผลิตก่อนการปรับปรุง จากภาพที่ 3-17 พบว่ารอบเวลาแต่ละ ขั้นตอนมีค่าแตกต่างกันอย่างมาก มี 2 ขั้นตอน การทำงานที่รอบเวลาเกินค่า Takt time มี 3 ขั้นตอน การทำงานที่รอบเวลาใกล้เคียงกับค่า Takt time และมี 4 ขั้นตอน การทำงานที่รอบเวลาการทำงาน ต่ำกว่าค่า Takt time อย่างมาก ดังนั้น เมื่อคำนวณประสิทธิภาพสายการผลิต การผลิตเลนส์ขึ้นรูป ค่าสายตา สมการดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{ประสิทธิภาพสายการผลิต} &= \frac{(51.11+51.57+40.00+38.20+54.06+68.22+42.43+60.92+21.37)}{(9 \times 68.22)} \times 100\% \\ &= 69.69\% \end{aligned}$$

จากภาพที่ 3-18 ทำให้ทราบว่าประสิทธิภาพสายการผลิตเลนส์พีซีก่อนการปรับปรุงมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 69.69% ซึ่งมีค่าต่ำมาก ดังนั้น จึงเป็น 2 ประเด็นหลักที่ผู้วิจัยนำมาพิจารณาเป็นลำดับต้น ๆ ในการปรับปรุงสายการผลิตตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นมากกว่าในปัจจุบัน

### การวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา

ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (7 Waste) จากการศึกษากระบวนการผลิตเลนส์พีซี พบว่าความไม่สมดุลของสายการผลิตสังเกตได้จากประสิทธิภาพของสายการผลิตมีค่าเท่ากับ 69.69% ซึ่งมีค่าต่ำมาก และเวลามาตรฐานในการผลิต และระยะทางการไหลของงานจากภาพที่ 3-17 ผลิตเลนส์พีซีมีจุดคอขวด (Bottle neck) อยู่ที่ขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์และการถอดเลนส์ (Laser & De-block: 6) และขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide: 8) จึงทำให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ในกระบวนการของสายการผลิตตัวอย่าง จากนั้นทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางการแก้ไข โดยใช้ทฤษฎีการจัดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste) ซึ่งในสายการผลิตตัวอย่างพบปัญหาทั้ง 4 ประการ

1. ความสูญเปล่าจากการผลิตชิ้นงานมากเกินไป จากการสังเกตพบว่ารอบเวลาการผลิต 4 ขั้นตอนมีค่าต่ำกว่า Takt time มาก ผู้วิจัยจึงคำนวณหาจำนวนงานสะสมภายใน 1 ชั่วโมง ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 3-4 เป็นสาเหตุทำให้เกิดงานระหว่างกระบวนการ (Work in process: WIP) เป็นจำนวนมาก

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ผลรวม
	ขั้นตอนการ เตรียมงาน Launching	ขั้นตอนการ หล่อกำหนดด้านทรง Blocking	ขั้นตอนการ หล่อพร้อมด้วย อัลลอยด์ Alloy Cooling	ขั้นตอนการ กัดเลนส์ขึ้นรูป Generator	ขั้นตอนการ ขัดเลนส์ในไฮ Polishing	ขั้นตอนการ พ่นฟิล์มซิลิกซ์และ การถอดเลนส์ Laser & De-Block	ขั้นตอนการ ล้างและเป่าเลนส์ ในฟุ้ง Cleaning & Dry	ขั้นตอนการ ตรวจสอบเลนส์ Decide (QC)	ขั้นตอนการ พ่นเลนส์ ใส่ตะกร้า Sort & Basket	ผลรวม Summarize
P/T (วินาที/งาน) ก่อนการปรับปรุง	51.11	51.57	40	38.2	54.06	68.22	42.43	60.92	21.31	427.8
PT Rate (งาน/ชั่วโมง) ก่อนการปรับปรุง	70.4	69.8	90.0	94.2	66.6	52.8	84.8	59.1	168.9	
WIP (Calculation) (งาน) ก่อนการปรับปรุง	9.6	0.6	0.0	0.0	3.2	13.8	0.0	0.0	0.0	27
WIP คำนวณเครื่องจักร (งาน) ก่อนการปรับปรุง	81	42	90	15.33	8.00	25	21	17	5	304
เวลาในกระบวนการ (ชั่วโมง)	1.15	0.60	1.00	0.16	0.12	0.47	0.25	0.29	0.03	4.07

ภาพที่ 3-18 รอบเวลาการผลิตที่มีค่าต่ำกว่า Takt time และจำนวน WIP สะสมในแต่ละชั่วโมง

อัตราการเข้ามาของงานจากแผนกโสตร์ (W/ H Lens) ที่จ่ายงานเข้าสู่แผนกการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา เมื่อถึงช่วงเวลาที่คงที่ (Stable time) จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาจำนวนงานที่รอก่อนเข้าสู่แผนกการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา (Surfacing workshop) มีค่าเท่ากับ 80 งานต่อชั่วโมง ดังนั้นงานในกระบวนการผลิต (WIP) จากการคำนวณในแต่ละชั่วโมงจะมีงานสะสมอยู่ที่ 27 งาน ดังนั้นใน 1 วันทำงานจะมีงานระหว่างขั้นตอนการทำงานสะสมถึง 540 งานหรือคิดเป็น 1,080 เลนส์ แต่ในสภาวะความเป็นจริง งานระหว่างขั้นตอนการทำงานถูกกำหนดข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ หรืออุปกรณ์การวางงาน รวมถึงประสบการณ์ของตัวพนักงานเองที่จะวางงาน เพื่อทำให้เกิดงานระหว่างขั้นตอนการทำงาน ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการนับจำนวนงานสะสม ระหว่างขั้นตอนการทำงานดังตารางที่ 3-4 นั้นหมายความว่าในแต่ละกะการทำงานจะมีงานในกระบวนการสะสม (WIP) มีค่าเท่ากับ 304 งาน หรือคิดเป็นจำนวนเลนส์เท่ากับ 608 เลนส์

เมื่อพิจารณาถึงเวลานำ (Lead time) หรือเวลาดำเนินการที่อยู่ในกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปสายตา ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเป็นเวลานำเฉลี่ยของงานทั้งหมดตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 แสดงดังภาพที่ 3-19



ภาพที่ 3-19 เวลางานเฉลี่ยที่อยู่ในกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558

จากภาพที่ 3-19 พบว่าสัปดาห์ที่ 1 ของปี 2558 มีเวลาเฉลี่ยของงานในกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตาอยู่ที่ 8.86 ชั่วโมง เป็นตัวเลขที่สูงมาก ซึ่งสาเหตุที่สำคัญ คือ มีจุดคอขวดอยู่ที่กระบวนการ ทำให้ขั้นตอนการทำงานที่มีเวลาดำกว่า Takt time ผลิตงานที่มากเกินไป ผู้วิจัยได้พิจารณาข้อมูลในอดีตในสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้วิจัยได้เริ่มประยุกต์ใช้ระบบการไหลแบบดึง (Pull flow) พบว่าในสัปดาห์นี้เวลานำเฉลี่ยอยู่ที่ 5.61 ชั่วโมงต่องาน และจากตารางที่ 3-4 เวลาของงานในขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการใช้เวลาทั้งสิ้น 4.07 ชั่วโมง ซึ่งมีความต่างของช่วงเวลาประมาณ 1.6 ชั่วโมงต่องาน ทั้งนี้เกิดมาจาก ในตัวของพนักงานเอง ยังไม่เข้าใจในระบบการไหลแบบดึงได้เท่าที่ควร บางครั้งถ้าไม่มีการควบคุมโดยหัวหน้าสายการผลิต (Shift leader) แม้กระทั่งหัวหน้าสายการผลิตเอง (Shift leader) ยังไม่เข้าใจดีพอ ดังนั้น พนักงานก็จะกลับไปสู่การผลิตแบบดึง (Push flow) ซึ่งผู้วิจัยได้เริ่มประยุกต์ใช้เพียง 2 อาทิตย์ และประกอบกับปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือจากการควบคุม คือ แผนกเคลือบแข็ง (Hard multi coat workshop) ซึ่งเป็นแผนกถัดไป มีการหยุดสายการผลิตเนื่องมาจากเครื่องจักรเกิดความเสียหาย (Machine breakdown) ทำให้งานที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา ต้องหยุดทำการผลิตไปด้วย เพื่อไม่ให้เกิดงานสะสมไปมากกว่านี้

2. ความสูญเสียจากการขนส่งชิ้นงานพบว่ามีอยู่ 5 ขั้นตอนการทำงานที่ต้องใช้พนักงานในการเคลื่อนย้ายงานจากขั้นตอนการทำงานก่อนหน้าไปยังขั้นตอนการทำงานถัดไป และ

ในการขนย้ายงานแต่ละครั้ง พนักงานจะขนถ่ายจำนวนงานคราวละมาก ๆ ซึ่งสูญเสียเวลาการทำงานไปกับการขนถ่ายชิ้นงาน

ตารางที่ 3-5 ระยะทางการขนย้ายชิ้นงานและผู้รับผิดชอบการขนย้ายชิ้นงาน

อันดับ	สถานีก่อนหน้า	สถานีถัดไป	ผู้รับผิดชอบ	ระยะทาง (เมตร)
1	โต๊ะพักงานรอการ หล่อกำหนดตำแหน่ง	ขั้นตอนการหล่อ กำหนดตำแหน่ง	พนักงานหล่อกำหนด ตำแหน่ง (Block)	1.00
2	ขั้นตอนการหล่อ กำหนดตำแหน่ง	สายพานพักงาน 30 นาที	พนักงานประจำเครื่องกัด ขึ้นรูปเลนส์ (Generator)	2.00
3	ขั้นตอนการขัดเลนส์ ให้ใส	ขั้นตอนการพิมพ์ สัญลักษณ์ลงบน เลนส์	พนักงานประจำ เครื่องพิมพ์สัญลักษณ์ (Laser & De-block)	4.00
4	ขั้นตอนการพิมพ์ สัญลักษณ์ลงบนเลนส์	ขั้นตอนการล้างและ เป่าแห้งเลนส์	พนักงานประจำขั้นตอน การล้างเลนส์ (Cleaning & Dry)	2.00
5	ขั้นตอนการล้างและ เป่าแห้งเลนส์	ขั้นตอนการ ตรวจสอบเลนส์	พนักงานประจำขั้นตอน การล้างเลนส์ (Cleaning & Dry)	1.50

3. ความสูญเสียเปล่าจากการรอคอยชิ้นงานจากขั้นตอนการทำก่อนที่มีรอบเวลาสูงที่สุดในสายการผลิตจากการสังเกตพบว่ามี การรอคอยชิ้นงาน จากสถานีทำก่อนที่เกิดงานคอขวด (Bottleneck) ในสายการผลิตตัวอย่างถึง 1 สถานี

ตารางที่ 3-6 ขั้นตอนการรอคอยชิ้นงานและเวลารอคอยชิ้นงาน (Waiting)

สายการผลิต	จุดงานคอขวด (Bottleneck)	P/ T (วินาที)	ขั้นตอนการรอคอยชิ้นงาน (Waiting)	P/ T (วินาที)	เวลารอ คอย ชิ้นงาน (วินาที)
การผลิต เลนส์พีซี	ขั้นตอนการพิมพ์ สัญลักษณ์ลงบน เลนส์ และการ ถอดเลนส์ (Laser & De- block)	68.22	ขั้นตอนการล้างและเป่า แห้งเลนส์ (Cleaning & Dry)	42.43	25.79
			ขั้นตอนการตรวจสอบ เลนส์ (Decide)	60.92	7.3
			ขั้นตอนการหนีบเลนส์ใส่ ตะกร้า (Sort basket)	21.37	46.85

4. ความสูญเสียเปล่าจากกระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสม จากการสังเกตพบว่ามีเวลาสูญเสียเปล่าจากกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าเสียหาย ซึ่งมีบางกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าให้กับเลนส์ ดังต่อไปนี้

#### 4.1 ขั้นตอนการล่อกำหนดตำแหน่ง (Blocking)

พนักงานทำงานในขณะที่เครื่องว่าง

1. พนักงานหมุนตัวไปหยิบงานทั้งหมด 6 งาน แล้วนำมาวางที่ถาดวางชิ้นงาน หลังจากนั้นพนักงานจึงแบ่งงานออกมาเป็นฝั่งละ 3 งานเพื่อสะดวกในการทำงาน

2. หลังจากล่อกำหนดตำแหน่งงานเสร็จทั้งหมด 6 งาน พนักงานต้องระบุหมายเลขเครื่องจักรบันทึกลงไปใบสั่งงาน (C/ N)

การทำงานซ้ำซ้อน

1. พนักงานต้องเคาะอินเสิร์ตเพื่อให้เศษผงต่าง ๆ หลุดออกจากอินเสิร์ต ในขณะที่เดียวกันพนักงานต้องใช้นิ้วชี้กดอินเสิร์ต ซึ่งพนักงานต้องทำงาน 2 ครั้ง เพื่อให้ได้จุดประสงค์อย่างเดียวกันในขณะที่เครื่องจักรว่างงาน

#### 4.2 ขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์และการถอดเลนส์ (Laser & De-block)

กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเลนส์



1. กิจกรรมวางตลาดใส่ชิ้นงานบนสายพานเป็นแบบ 1 ต่อ 1 เนื่องจากจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ได้มีการช้อนงานจำนวน 4 งาน
  2. กิจกรรมการแสดมปีคำว่า “Engraving” ลงบนใบงาน (C/ N) เพื่อบอกให้ทราบขั้นตอน
  3. กิจกรรมการถอดเลนส์ออกจากอินเลิร์ซ
  4. กิจกรรมการลอกฟิล์มออกจากเลนส์
- 4.3 ขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide)
- กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเลนส์
1. กิจกรรมวางตลาดใส่ชิ้นงานบนสายพานเป็นแบบ 1 ต่อ 1 เนื่องจากจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ได้มีการช้อนงานจำนวน 4 งาน
  2. กิจกรรมการเช็ดเลนส์ให้สะอาดด้วยผ้าเช็ดเลนส์
- จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น ผู้วิจัยได้สรุปดัชนีชี้วัด เพื่อทำการปรับปรุงตามตารางที่ 3-7 แสดงดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3-7 ดัชนีชี้วัดก่อนการปรับปรุง

หัวข้อ	ดัชนีการวัด	ก่อนการปรับปรุง	หน่วยการวัด
1	จำนวนงานสะสม	304	งาน
2	เวลานำเฉลี่ย	6.17	ชั่วโมง
3	ระยะทางรวมการเคลื่อนที่ของพนักงาน	21.00	เมตร
4	จำนวนขั้นตอนการทำงาน	9	ขั้นตอน
5	จำนวนพนักงาน	12	คน
6	รอบเวลาการผลิต	68.22	วินาที/ งาน
7	เวลาการผลิตรวม	427.88	วินาที
8	ประสิทธิภาพสายการผลิต	69.69%	%

### การกำหนดแนวทางการแก้ไข

จากการวิเคราะห์ความสูญเปล่า ผู้วิจัยกำหนดแนวทางการแก้ไขโดยประยุกต์ตามหลักการวิเคราะห์ความสูญเปล่าให้สอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุที่ได้จากการวิเคราะห์ ดังนี้

1. กระบวนการตั้งคำถาม 5W1H
2. การประยุกต์ใช้การผลิตแบบดึง (Pull flow) และการผลิตแบบ 1 ต่อ 1 (One piece flow)
3. การจัดลำดับงานย่อยของขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง
4. การจัดสมดุลสายการผลิต (Line balancing) โดยการใช้หลักเกณฑ์การทำ ECRS. กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตการขึ้นรูปเลนส์ค่าสายตา โดยมีระยะเวลาระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

### การติดตามประเมินผล

1. จำนวนงานในกระบวนการใน 1 วัน (งาน)
  2. เวลามาเฉลี่ย (Lead time) (ชั่วโมง)
  3. ระยะทางในการเคลื่อนที่ของพนักงาน (เมตร)
  4. จำนวนขั้นตอนการทำงาน (ขั้นตอน)
  5. จำนวนพนักงาน (คน)
  6. รอบเวลาการผลิต (วินาที/ งาน)
  7. เวลาการทำงานรวม (วินาที)
  8. ประสิทธิภาพสายการผลิตเลนส์พีซี (%)
- โดยที่ผู้วิจัยจึงทำการเปรียบเทียบด้วยดัชนีเหล่านี้ก่อนและหลังการดำเนินการ

## บทที่ 4

### ผลการดำเนินงานวิจัย

จากการดำเนินงานวิจัยตามวิธีการ และขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ได้มีการบันทึกผลการดำเนินงานวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ ในหัวข้อ “ข้อมูลเบื้องต้นสภาพปัญหา” ในบทนี้จะอธิบายถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดแนวทางในการปรับปรุง การดำเนินการและการติดตามประเมินผลภายในสายการผลิตการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา (Surfacing workshop) มีรายละเอียด ซึ่งสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ ดังต่อไปนี้

#### การศึกษาสภาพการผลิตปัจจุบันของกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา (Surfacing workshop)

เพื่อประเมินพฤติกรรมเบื้องต้นในการจัดสมดุลการผลิต การลดเวลาความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ได้ข้อมูลรอบเวลาการผลิตปัจจุบันในแต่ละสถานีนงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการบันทึกการศึกษางานและเวลาตามภาคผนวก ก มาทำการสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์รอบเวลาการทำงาน (Cycle time) เปรียบเทียบกับ Takt time ดังภาพที่ 3-17 หลังจากราบสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตาสามารถสรุปความสูญเปล่าของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตก่อนการปรับปรุงได้ ดังนี้

1. ความสูญเปล่าจากการผลิตชิ้นงานมากเกินไป
2. ความสูญเปล่าจากการขนถ่าย จากการสังเกตพบว่า ส่งผลให้เสียเวลาในการผลิตชิ้นงานเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของพนักงานในการเคลื่อนย้ายงานจากการขึ้นตอนการทำงานหนึ่งไปยังขั้นตอนการทำงานหนึ่ง
3. ความสูญเปล่าจากการรอคอยชิ้นงานจากขั้นตอนการทำงานก่อนที่มีรอบเวลาสูงที่สุดในสายการผลิต
4. ความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสม การทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าให้กับเลนส์

จากปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วยการตั้งคำถาม 5W1H ก่อนการปรับปรุงของแต่ละขั้นตอนการทำงาน จำเป็นต้องมีข้อมูลปัญหาเพื่อใช้กำหนดแนวทางในการแก้ไข

## การกำหนดมาตรการแก้ไข้ปัญหา

### 1. ด้านคน

สาเหตุหลักมาจากทักษะพนักงานเข้าใจระบบการทำงานแบบเดิม (ระบบผลัก: Push system) ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน

การปรับปรุงโดยปรับปรุงและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจของการเปลี่ยนแปลงให้เห็นถึงประโยชน์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

### 2. ด้านวิธีการ

สาเหตุหลักมาจากมาตรฐานการทำงานไม่ชัดเจน ยังมีกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่ากับการผลิตเลนส์ ขาดการควบคุมจำนวนการผลิตแต่ละขั้นตอน ดังนั้น จึงมีจำนวนงานที่ผลิตมากเกินไป ความจำเป็น การเคลื่อนย้ายชิ้นงาน โดยให้พนักงานเคลื่อนที่ไปหยิบชิ้นงาน

การปรับปรุง โดยการกำหนดมาตรฐานการทำงานใหม่ ลดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ออกจากขั้นตอนการทำงาน กำหนดปริมาณงานในกระบวนการ (WIP) ของแต่ละขั้นตอนการทำงาน การประยุกต์ใช้สายพานการเคลื่อนย้ายชิ้นงานแทนการเคลื่อนที่ด้วยพนักงาน

ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางการแก้ไข้ในปัจจุบันด้านวิธีการและด้านบุคลากร เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมและสามารถกำหนดได้ เพื่อให้เกิดการผลิตแบบต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการลดจำนวนปริมาณงานรอคอยระหว่างกระบวนการ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแผนกการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา (Surfacing workshop) ซึ่งเป็นกระบวนการต้นน้ำ ดังนี้

1. กระบวนการตั้งคำถาม 5W1H
2. การประยุกต์ใช้การผลิตแบบดึง (Pull flow) และการผลิตแบบ 1 ต่อ 1 (One piece flow)
3. การจัดลำดับงานย่อยของขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง
4. การจัดสมดุลสายการผลิต (Line balancing) โดยการใช้หลักเกณฑ์การทำ ECRS.

## แนวทางการปรับปรุงและแก้ไข้ปัญหา

### 1. กระบวนการตั้งคำถาม 5W1H

เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างรอบเวลาการผลิต (Cycle time) กับ Takt time สาเหตุหลักที่ทำให้สายการผลิตทำให้เกิดจำนวนงานระหว่างกระบวนการเป็นจำนวนมาก (WIP) และทำให้เกิดการรอคอยของชิ้นงานก็คือ จุดคอขวด (Bottleneck) และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการผลิตเลนส์แผนกการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา จะมีจุดคอขวดจำนวน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์ และการถอดเลนส์ (Laser & DE-

block) และขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการตั้งคำถาม 5W1H ในการกำหนดปัญหาพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข ดังต่อไปนี้

1.1 ขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์ และการถอดเลนส์ (Laser & DE-block)

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาการไหลขั้นตอนการทำงานแสดงดังภาพที่ 4-1

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ Flow Process Chart						
แผนภูมิหมายเลข	แผนที่	ของ	สรุปผล			
			Activity	ปัจจุบัน	หลังปรับปรุง	ลดลง
ผลิตคัทซ์ / วัสดุ / พนักงาน			ปฏิบัติงาน	65.46		
การผลิตเลนส์พีซี / นางสาวมรฉัตร อัมพรรัตน์			เคลื่อนย้าย	2.76		
กิจกรรม : ขั้นตอนการ Laser & De-Block			ล่าช้า			
ขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์และการถอดเลนส์ออกจากอินเลียร์			ตรวจสอบ			
วิธีการทำงาน (ปัจจุบัน) / ปรับปรุง			เก็บ			
	คำอธิบาย	ระยะทาง (เมตร)	เวลา (วินาที)	สัญลักษณ์		
				○	→	□
				○	→	□
1	เดินไปหยิบงานจากสถานี Engraving ไปยังสถานี DLP	4.00	1.24			
2	หยิบงานทั้งหมด 4 จ๊อบ		1.63			
3	เดินกลับมายังสถานี Engraving แล้ววางงานไว้บนสายพาน	4.00	1.52			
4	หยิบ C/N ของงานข้างบนสุดแล้วเสกนที่เครื่องเสกนแล้ววางลงเทย์		3.72			
5	มือขวาหยิบเลนส์ข้างขวาจากเทย์		4.85			
	มือซ้ายเปิดฝาประตู					
	นำเลนส์ข้างขวาใส่ที่หัว Chuck					
	มือซ้ายปิดฝาประตูให้สนิท					
6	มือขวาคลิกปุ่ม Enter เพื่อเริ่มการพิมพ์สัญลักษณ์		1.79			
7	เครื่องทำการพิมพ์สัญลักษณ์เลนส์ขวามือ		10.87			
8	มือขวาหยิบตัว Stamp บีมลงหมึกพิมพ์แล้ว Stamp "Engraving" ลงบน C/N		3.50			
	วางตัว Stamp ลงบนหมึกพิมพ์					
9	หยิบเลนส์ข้างซ้ายขึ้นมาจากเทย์ด้วยมือขวา		1.73			
10	ใช้มือซ้ายเปิดประตูข้างไว้		1.94			
11	มือซ้ายหยิบเลนส์ข้างซ้ายออกจากหัว Chuck		1.90			
12	ใส่เลนส์ซ้ายมือที่หัว Chuck		3.16			
	ใช้มือซ้ายปิดประตู					
13	มือขวาคลิกปุ่ม Enter เพื่อเริ่มการพิมพ์สัญลักษณ์		1.63			
14	เครื่องทำการพิมพ์สัญลักษณ์เลนส์ขวามือ		10.97			
15	ย้ายเทย์จากด้านบนลงมาไว้ข้างล่าง		2.53			
16	หยิบไม้เคาะเลนส์+ทำการเคาะเลนส์ข้างขวา+ ใส่อัลลอยด์ลงในภาชนะ		6.21			
17	ลอกฟิล์มบนเลนส์ + ทิ้งที่สั่มลงในถังขยะ		5.16			
18	วางเลนส์ข้างขวาลงบนเทย์		2.69			
19	เปิดประตูเพื่อหยิบเลนส์ข้างซ้ายออกจากหัว Chuck		3.74			
	มือซ้ายหยิบเลนส์ข้างซ้ายออกจากหัว Chuck					
20	หยิบไม้เคาะเลนส์+ทำการเคาะเลนส์ข้างซ้าย+ ใส่อัลลอยด์ลงในภาชนะ		6.20			
21	ลอกฟิล์มบนเลนส์ + ทิ้งที่สั่มลงในถังขยะ		4.75			
22	วางเลนส์ข้างซ้ายมือบนเทย์เข้าสู่กระบวนการล้างเลนส์		2.63			
<b>Total</b>				19	3	

ภาพที่ 4-1 อธิบายขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์และการถอดเลนส์ (Laser & DE-block) ก่อนการปรับปรุง

จากภาพที่ 4-1 พบว่าขั้นตอนนี้มีการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับเครื่องจักร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นำแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรมาใช้ในการคำนวณรอบเวลาการทำงาน แสดงดังภาพที่ 4-2 ดังต่อไปนี้

Operation / Part :		DS Line / PC Lens นางสาวสุรณีพร อัมพันธ์	Summary		Man	Laser	รวมเวลาการทำงานของงานนี้		
Operator Name :			Working Time	Idle Time	62.47	44.57	งานที่ 1	งานที่ 2	งานที่ 3
Analyst			6.75	23.65	68.22	68.22			
Date			June 2015	Cycle Time	68.22	68.22			
Method		June 2015 Laser & De-Blocking	Utilization ratio (%)		91.57%	85.33%	68.22	68.22	68.22
DM)			Time	Left Head	Time				
1.24	เดินไปหยิบงานจากสถานี Engraving ไปตั้งสถานี DLP	1.24	ทาง	1.24	1.24				
2.87	หยิบงานมาทั้งหมด 4 งาน	1.63	ทาง	1.63	1.63				
4.39	เดินกลับมายังสถานี Engraving แล้ววางงานไปบนสายพาน	1.52	ทาง	1.52	1.52				
8.11	หยิบ C/N ขึ้นมาเสกหน้าเครื่องเสกแล้ววางไว้บนแท่น	3.72	สุกเสก	3.72	3.72				
12.96	มือขวาหยิบเลนส์ด้านขวาจากแท่น มือซ้ายเปิดประตู	4.95	สุกใส่เลนส์	4.95	4.95				
14.75	นำเลนส์ด้านขวาใส่ลงในแท่น Chuck	1.79	สุกกดปุ่ม	1.79	1.79				
18.25	มือขวาคลิกปุ่มเพื่อเริ่มการทำงาน	3.5	เครื่องพิมพ์สัญญาณ	10.87	10.87				
19.87	มือขวาหยิบตัว Stamp ขึ้นลงหน้าคิทแล้ว Stamp "Engraving" C/N	1.62	ทาง	5.75	5.75				
25.62	วางตัว Stamp ลงบนแท่นคิท	1.62	ทาง	1.94	1.94				
27.56	มือขวาหยิบเลนส์ด้านซ้ายจากแท่น มือซ้ายเปิดประตู	1.94	สุกเปิดประตู	1.94	1.94				
29.46	นำเลนส์ด้านขวาใส่ลงในแท่น Chuck	1.9	สุกกดเลนส์	1.9	1.9				
32.62	มือขวาใส่เลนส์ด้านซ้ายลงที่ Chuck	3.16	สุกใส่เลนส์	3.16	3.16				
34.25	มือซ้ายเปิดประตู	1.63	สุกกดปุ่ม	1.63	1.63				
36.84	มือขวาคลิกปุ่มเพื่อเริ่มการทำงาน	2.59	ทาง	2.63	2.63				
38.84	นำแท่นจากด้านบนลงมาไว้ข้างล่าง	2.59	ทาง	2.63	2.63				
43.05	หยิบไม้เคาะเลนส์ ทำการเคาะเลนส์ด้านขวา ใส่ซิลิโคนลงในภาชนะ	6.21	ทาง	6.2	6.2				
48.21	ลอกฟิล์มบนเลนส์ด้านขวา และทิ้งลงในถังขยะ	5.16	ทาง	5.16	5.16				
50.9	วางเลนส์ด้านขวาลงบนแท่น	2.69	ทาง	2.69	2.69				
54.64	เปิดประตูหยิบเลนส์ข้างซ้าย ออกจากที่ Chuck	3.74	สุกกดเลนส์	3.74	3.74				
60.84	หยิบไม้เคาะเลนส์ ทำการเคาะเลนส์ด้านซ้าย ใส่ซิลิโคนลงในภาชนะ	6.2	ทาง	6.2	6.2				
65.59	ลอกฟิล์มบนเลนส์ด้านซ้าย และทิ้งลงในถังขยะ	4.75	ทาง	4.75	4.75				
68.22	วางเลนส์ด้านขวาลงบนแท่น	2.63	ทาง	2.63	2.63				

Operation / Part :		DS Line / PC Lens นางสาวสุรณีพร อัมพันธ์	Summary		Man	Laser	รวมเวลาการทำงานของงานนี้		
Operator Name :			Working Time	Idle Time	62.47	44.57	งานที่ 1	งานที่ 2	งานที่ 3
Analyst			6.75	23.65	68.22	68.22			
Date			June 2015	Cycle Time	68.22	68.22			
Method		June 2015 Laser & De-Blocking	Utilization ratio (%)		91.57%	85.33%	68.22	68.22	68.22
DM)			Time	Left Head	Time				
69.46	เดินไปหยิบงานจากสถานี Engraving ไปตั้งสถานี DLP	1.24	ทาง	1.24	1.24				
71.09	หยิบงานมาทั้งหมด 4 งาน	1.63	ทาง	1.63	1.63				
72.61	เดินกลับมายังสถานี Engraving แล้ววางงานไปบนสายพาน	1.52	ทาง	1.52	1.52				
76.33	หยิบ C/N ขึ้นมาเสกหน้าเครื่องเสกแล้ววางไว้บนแท่น	3.72	สุกเสก	3.72	3.72				
81.18	มือขวาหยิบเลนส์ด้านขวาจากแท่น มือซ้ายเปิดประตู	4.95	สุกใส่เลนส์	4.95	4.95				
82.97	นำเลนส์ด้านขวาใส่ลงในแท่น Chuck	1.79	สุกกดปุ่ม	1.79	1.79				
86.47	มือขวาคลิกปุ่มเพื่อเริ่มการทำงาน	3.5	เครื่องพิมพ์สัญญาณ	10.87	10.87				
88.09	มือขวาหยิบตัว Stamp ขึ้นลงหน้าคิทแล้ว Stamp "Engraving" C/N	1.62	ทาง	5.75	5.75				
93.84	วางตัว Stamp ลงบนแท่นคิท	1.62	ทาง	1.94	1.94				
95.78	มือซ้ายเปิดประตูด้านซ้าย	1.94	สุกเปิดประตู	1.94	1.94				
97.68	นำเลนส์ด้านขวาใส่ลงในแท่น Chuck	1.9	สุกกดเลนส์	1.9	1.9				
100.84	มือขวาใส่เลนส์ด้านซ้ายลงที่ Chuck	3.16	สุกใส่เลนส์	3.16	3.16				
102.47	มือซ้ายเปิดประตู	1.63	สุกกดปุ่ม	1.63	1.63				
105.06	มือขวาคลิกปุ่มเพื่อเริ่มการทำงาน	2.59	ทาง	2.63	2.63				
105.06	นำแท่นจากด้านบนลงมาไว้ข้างล่าง	2.59	ทาง	2.63	2.63				
111.27	หยิบไม้เคาะเลนส์ ทำการเคาะเลนส์ด้านขวา ใส่ซิลิโคนลงในภาชนะ	6.21	ทาง	6.2	6.2				
116.43	ลอกฟิล์มบนเลนส์ด้านขวา และทิ้งลงในถังขยะ	5.16	ทาง	5.16	5.16				
119.12	วางเลนส์ด้านขวาลงบนแท่น	2.69	ทาง	2.69	2.69				
122.86	เปิดประตูหยิบเลนส์ข้างซ้าย ออกจากที่ Chuck	3.74	สุกกดเลนส์	3.74	3.74				
129.06	หยิบไม้เคาะเลนส์ ทำการเคาะเลนส์ด้านซ้าย ใส่ซิลิโคนลงในภาชนะ	6.2	ทาง	6.2	6.2				
133.81	ลอกฟิล์มบนเลนส์ด้านซ้าย และทิ้งลงในถังขยะ	4.75	ทาง	4.75	4.75				
136.44	วางเลนส์ด้านขวาลงบนแท่น	2.63	ทาง	2.63	2.63				

ภาพที่ 4-2 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรขั้นตอนการพิมพ์สัญญาณลงบนเลนส์ และการถอดเลนส์ (Laser & DE-block) งานที่ 1 ถึง งานที่ 3 ก่อนการปรับปรุง

Operation / Part :	DS Line / PC Lens	Operator Name :	Summary	Man	Laser	รวมเวลาการทำงานของงานที่		
						งานที่ 1	งานที่ 2	งานที่ 3
Analyst	นางสาวบุรฉัตร วัฒนพันธ์	Date June 2015 Method Laser & De-Blocking	Working Time	62.47	44.57	68.22	68.22	68.22
Date	Idle Time		5.75	23.65				
Method	Cycle Time		68.22	68.22				
(DM)	Utilization ratio (%)		91.57%	65.33%				
	ผู้รับผิดชอบเครื่อง	Time	Left Head	Time				
137.68	เดินไปยืนบนงานจากสถานี Engraving ไปยังสถานี DLP	1.24	วาง	1.24				1.24
139.31	หยิบงานมาทำงาน 4 งาน	1.63		1.63				1.63
140.83	เดินกลับมายังสถานี Engraving แล้ววางงานในบ้นสายพาน	1.52	วาง	1.52				1.52
144.55	หยิบ C/W ขึ้นมาแสดงที่เครื่องแสดงแล้ววางในบ้นเบเรย์	3.72	ถูกแสดง	3.72				3.72
149.4	มือขวาหยิบเลนส์ด้านขวาจากเบเรย์ มือซ้ายเปิดประตู นำเลนส์ด้านขวาใส่ลงในหัว Chuck	4.85	ถูกใส่เลนส์	4.85				4.85
151.19	มือซ้ายปิดประตู	1.79	ถูกกดปุ่ม	1.79				1.79
154.69	มือขวาหยิบหัว Stamp ที่ลอกพิมพ์แล้ว Stamp "Engraving" C/W วางหัว Stamp ลงบนพิมพ์ที่พิมพ์	3.5						3.5
156.31	มือขวาหยิบเลนส์ด้านซ้ายขึ้นมาจากเบเรย์	1.62	เครื่องพิมพ์สัญญาณ	10.87				1.62
162.06	วาง	5.75						5.75
164	มือซ้ายเปิดประตูคว่ำไว้	1.94	ถูกเปิดประตู	1.94				1.94
165.9	มือซ้ายหยิบเลนส์ด้านขวาออกจากหัว Chuck	1.9	ถูกถอดเลนส์	1.9				1.9
169.06	มือขวาใส่เลนส์ด้านซ้ายลงในหัว Chuck	3.16	ถูกใส่เลนส์	3.16				3.16
170.69	มือซ้ายเปิดประตู	1.63	ถูกกดปุ่ม	1.63				1.63
173.28	มือขวาปิดประตูเพื่อเริ่มการทำงาน	2.59						2.59
173.28	ย้ายเบเรย์จากด้านบนลงมาในบ้นล่าง							
179.49	หยิบไม้เคาะเลนส์ ทำการเคาะเลนส์ด้านขวา ใส่ซิลิโคนลงในภาชนะ	6.21	เครื่องพิมพ์สัญญาณ	10.97				6.21
184.65	ลอกพิมพ์บนเลนส์ด้านขวา และทิ้งลงในถังขยะ	5.16	วาง	5.16				5.16
187.34	วางเลนส์ด้านขวาลงบนเบเรย์	2.69	วาง	2.69				2.69
191.08	เปิดประตูหยิบเลนส์ข้างซ้าย ออกจากหัว Chuck	3.74	ถูกถอดเลนส์	3.74				3.74
197.28	หยิบไม้เคาะเลนส์ ทำการเคาะเลนส์ด้านซ้าย ใส่ซิลิโคนลงในภาชนะ	6.2	วาง	6.2				6.2
202.03	ลอกพิมพ์บนเลนส์ด้านซ้าย และทิ้งลงในถังขยะ	4.75	วาง	4.75				4.75
204.66	วางเลนส์ด้านขวาลงบนเบเรย์	2.63	วาง	2.63				2.63

ภาพที่ 4-2 (ต่อ)

จากภาพที่ 4-2 สรุปได้ว่าขั้นตอนการพิมพ์สัญญาณลงบนเลนส์ และการถอดเลนส์ มีรอบเวลาเท่ากับ 68.22 วินาที/ งาน ซึ่งเกินกว่า Takt time อยู่ที่ 12.33 วินาที/ งาน เมื่อพิจารณาค่าสัดส่วนการใช้ประโยชน์ (Utilization ration) เปรียบเทียบระหว่างพนักงานกับเครื่องจักรพบว่า ค่า Utilization ration ของพนักงานอยู่ที่ 91.57% เมื่อเปรียบเทียบค่า Utilization ration ของเครื่องจักรซึ่งมีค่าอยู่ที่ 65.33% แสดงว่าพนักงานมีกิจกรรมในขณะที่เครื่องจักรว่างงาน ผู้วิจัยจึงได้ให้หลักการตั้งคำถาม 5W1H เพื่อหากิจกรรมใดที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ขั้นตอนนี้เกิดจุดคอขวด แสดงดังภาพที่ 4-3

การตั้งคำถาม 5W1H ในขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์และการถอดเลนส์ (Laser & De-Block)				
หัวข้อ	5W1H	คำตอบ	ปัญหาที่พบ	แนวทางการแก้ไข
วัตถุประสงค์	What (ทำอะไร)	ปรับปรุงขั้นตอนของกระบวนการ Laser & De-Blocking	1. พนักงานต้องเคลื่อนที่จากสถานีขึ้นคอนกรีตพิมพ์สัญลักษณ์ไปยังสถานีขัดเลนส์ให้ใสเพื่อไปหยิบงานจำนวน 4 งานซ้อนกันมาและยกมายังสถานีงานพิมพ์สัญลักษณ์	1. ลดการเคลื่อนที่ของพนักงานโดยการประยุกต์ใช้สายพานการขนถ่ายงานจากสถานีขึ้นคอนกรีตขัดเลนส์ให้ใส (Polishing) ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
	Why (ทำไมต้องทำ)	เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ทำให้ออมเวลาดำเนินการ Takt Time	2. พนักงานทำงานที่ไม่เกิดคุณค่าให้กับเลนส์	2. หลังจากที่ใช้สายพานแล้ว ได้ทำความเข้าใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้ทันไหลไปตามสายพานแบบทีละ 1 งาน หรือ (One Piece Flow) เพื่อลดการเคลื่อนย้ายงาน โดยการนำมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ (SOP)
สถานที่	Where (ทำที่ไหน)	สถานีงานหล่อกำหนดตำแหน่ง Laser & De-Blocking	2.1 หลังจากที่ยกงานมาจำนวน 4 งาน พนักงานต้องทำการเรียงงานลงบนสายพานทีละ 1 งานเพื่อให้สะดวกต่อการทำงาน	3. กำจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าให้กับเลนส์
	Why (ทำไมต้องทำ)	มีเครื่องพิมพ์สัญลักษณ์ (Engraver) อยู่ที่นี่	2.2 พนักงานต้องแสดมปีคำว่า "Engraving" ลงบนใบงาน (CN) เพื่อบ่งบอกให้ทราบว่างานได้ถูกพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	3.1 กำจัด(Eliminate) กิจกรรมการแสดมปีตำแหน่งให้งานหยุดรอนำเครื่องจักรเพื่อบ่งบอกให้พนักงานทราบว่า งานนี้พร้อมที่จะทำการพิมพ์สัญลักษณ์
ใคร	Who (ใครเป็นคนทำ)	พนักงานประจำเครื่องพิมพ์สัญลักษณ์ (Engraver)	2.3 พนักงานทำการแกะเพื่อถอดเลนส์จำนวน 2 เลนส์	3.2 บังคับกิจกรรม (Re-Arrange) การลอกฟิล์มของเลนส์ด้านซ้ายไปให้ขั้นตอนการล้างและเป่าแห้งเลนส์เป็นผู้ทำกิจกรรมนี้
	Why (ทำไมต้องเป็นคนนั้น)	เนื่องจากขั้นตอนนี้ต้องเป็นพนักงานคุมเครื่องพิมพ์สัญลักษณ์ (Engraver)	2.4 พนักงานทำการลอกฟิล์มทั้ง 2 เลนส์	
เมื่อไหร่	When (ทำเมื่อไหร่)	ต้องทำก่อนตรวจสอบเลนส์		
	Why (ทำไมต้องทำเมื่อนั้น)	เพื่อกำหนดตำแหน่งตรวจสอบเลนส์		
อย่างไร	How (ทำอย่างไร)	ใช้หลักเกณฑ์ ECRS		
	Why (ทำไมต้องทำอย่างนั้น)	หลักเกณฑ์ ECRS สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น		

#### ภาพที่ 4-3 การตั้งคำถาม 5W1H ขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์และการถอดเลนส์ (Laser & DE-block)

จากภาพที่ 4-3 การตั้งคำถาม 5W1H ขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์และการถอดเลนส์ (Laser & DE-block) สามารถสรุปสาเหตุของปัญหาได้ ดังต่อไปนี้

1. การเคลื่อนที่ของพนักงานในการขนย้ายชิ้นงาน พนักงานต้องเดินไปหยิบงานจำนวน 4 งาน จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ คือ ขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส Polishing และหยิบงานซ้อนกันทั้งหมด 4 งาน แล้วเดินกลับมายังขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์ และการถอดเลนส์ (Laser & DE-block) ที่พนักงานท่านนี้ปฏิบัติงาน

2. กิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่ากับเลนส์

2.1 กิจกรรมการเรียงงานบนสายพานให้เป็นแบบ 1 ต่อ 1 เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน

2.2 กิจกรรมการแสดมปีคำว่า "Engraving" ลงบนใบงาน (C/ N)

2.3 กิจกรรมการถอดเลนส์ออกจากอินเสิร์ต (Insert)

2.4 กิจกรรมการลอกฟิล์มออกจากเลนส์

การปรับปรุงขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์ และการถอดเลนส์ (Laser & DE-block) จากภาพที่ 4-3 สามารถสรุปการปรับปรุงได้ ดังต่อไปนี้



1. ลดการเคลื่อนที่ของพนักงานในการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน ออกแบบสายพานการไหลต่อเนื่องจากขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส (Polishing) ไปจนสุดกระบวนการผ่านขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์ และการถอดเลนส์ (Laser & DE-block) ผ่านขั้นตอนการล้างและเป่าแห้งเลนส์ (Cleaning & Dry) และสุดท้ายผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide) จนจบกระบวนการ



ก่อนการปรับปรุงสายพานไม่ต่อเนื่อง



หลังการปรับปรุงสายพานต่อเนื่อง



การไหลของงานก่อนการปรับปรุง



การไหลของงานหลังการปรับปรุง

ภาพที่ 4-4 การไหลของงานตั้งแต่ขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส (Polishing) จนถึงขั้นตอนการตรวจสอบ (Decide) ก่อนและหลังการปรับปรุง

2. การกำหนดมาตรฐานการทำงาน (Standard operation procedure: SOP) ของขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์และการถอดเลนส์ และกำจัดงานที่ไม่เกิดคุณค่าแสดงภาพที่ 4-5 ดังต่อไปนี้

**มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)**  
**Operation: Laser & De-Blocking**  
**Station: Surfacing**  
**Department / production: Surfacing**

วันที่: 31-Oct-15  
 Prepared by: Suphaleerk Klitman  
 Rev Number:  
 Version: 0.0

---

ผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย :

แว่นตา	ถุงมือ	หน้ากาก	รองเท้า	หมวก	เสื้อแขนยาว	ถุงมือ
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

**SAFETY ANALYSIS DOCUMENT NUMBER :**

**MAIN RISKS :**

No	Eye	Detail	อันตราย	Job	Time	Rate
1	☑	ขั้นตอนหลักปฏิบัติงาน (O/H) 1) มีประกายไฟในภาชนะ (Tray) เป็นของเหลว 2) ภาชนะแตกและของเหลว (Tray)	1	5.72		
2	☑	ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาณ, ไม่ใส่หน้ากากป้องกันจากรังสีเลเซอร์ 1) มีประกายไฟบนเครื่องจักรงานพิมพ์ มีประกายไฟบนโต๊ะ, บนเครื่องจักรที่ใช้กับ Check มีประกายไฟบนโต๊ะ 2) มีประกายไฟบน Engraving เครื่องจักรที่ใช้สัญญาณ	1	8.84		
3	☑	เครื่องจักรที่ใช้สัญญาณของเหลวบนโต๊ะงาน	1	10.87		
4	☑	เครื่องเชื่อมสวิตช์ด้านซ้ายมือ มีประกายไฟบนโต๊ะด้านซ้ายมือ	1	1.78		
5	☑	ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาณ หลังจากขั้นตอนพิมพ์ด้านซ้ายมือ 1) มีประกายไฟบนโต๊ะจาก 1) มีประกายไฟบนโต๊ะจากของเหลวจาก Check 2) มีประกายไฟบนโต๊ะกับ Check มีประกายไฟบนโต๊ะ 3) มีประกายไฟบน Engraving เครื่องจักรที่ใช้สัญญาณ	1	8.84		
6	☑	เครื่องจักรที่ใช้สัญญาณของเหลวบนโต๊ะงาน	1	10.87		
7	☑	ขั้นตอนการถอดเลนส์ออกจากผลิตภัณฑ์ (Align) และ ชิ้นเสียบ (Insert) พิมพ์ด้าน 1) มีประกายไฟในโต๊ะงาน 1) กระจกเลนส์บนโต๊ะงาน โดยที่เลนส์อยู่ในภาชนะ 2) กระจกเลนส์บนโต๊ะงาน 1) กระจกเลนส์บนโต๊ะงาน โดยที่เลนส์อยู่ในภาชนะ 3) กระจกเลนส์บนโต๊ะงาน 1) กระจกเลนส์บนโต๊ะงาน โดยที่เลนส์อยู่ในภาชนะ	1	14.87		
8	☑	ขั้นตอนการถอดเลนส์ออกจากผลิตภัณฑ์ (Align) และ ชิ้นเสียบ (Insert) หลังจากขั้นตอน 1) มีประกายไฟบนโต๊ะงาน 1) กระจกเลนส์บนโต๊ะงาน โดยที่เลนส์อยู่ในภาชนะ 2) มีประกายไฟบนโต๊ะงาน 1) กระจกเลนส์บนโต๊ะงาน โดยที่เลนส์อยู่ในภาชนะ 3) กระจกเลนส์บนโต๊ะงาน 1) กระจกเลนส์บนโต๊ะงาน โดยที่เลนส์อยู่ในภาชนะ	1	8.84		
9	☑	ขั้นตอนการถอดชิ้นส่วนชิ้นงาน TDS 1) กระจกเลนส์บนโต๊ะงาน 1) กระจกเลนส์บนโต๊ะงาน โดยที่เลนส์อยู่ในภาชนะ 2) กระจกเลนส์บนโต๊ะงาน 1) กระจกเลนส์บนโต๊ะงาน โดยที่เลนส์อยู่ในภาชนะ	1	7.8		

รูปภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน

---

ตารางสรุบดีงเวลา 2 ชิ้น

	56.8	---
--	------	-----

ภาพที่ 4-5 มาตรฐานการทำงาน (SOP) ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาณด้วยเลเซอร์และการถอดเลนส์ (Standard operation procedure of laser & DE-block)

- 2.1 กำจัด (Eliminate) การเคลื่อนที่ของพนักงานในการขนย้ายชิ้นงาน (Eliminate movement) โดยการใช้สายพานจากขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส (Polishing) ซึ่งเป็นขั้นตอนการทำงานก่อนหน้ามายังขั้นตอนการพิมพ์สัญญาณด้วยเลเซอร์และการถอดเลนส์ (Laser & DE-block) และการหยิบงานมาซ้อนกันจำนวน 4 งาน สามารถลดเวลาลงได้ 4.39 วินาที
- 2.2 กำจัด (Eliminate) กิจกรรมการแสดมภ์คำว่า “Engraving” ลงบนใบงาน สามารถลดเวลาของกิจกรรมนี้ได้ 3.50 วินาที
- 2.3 กำจัด (Eliminate) กิจกรรมการย้ายเหรียญใส่ชิ้นงานจากด้านบนลงมาไว้ด้านล่าง ซึ่งสามารถลดเวลาเท่ากับ 2.59 วินาที
- 2.4 กำจัด (Eliminate) แบ่งกิจกรรมการลอกฟิล์มบนเลนส์ด้านซ้าย+ทั้งพิมพ์ลงในถังขยะ ซึ่งใช้เวลาเท่ากับ 4.75 วินาทีให้กับขั้นตอนถัดไป คือ ขั้นตอนการล้างและเป่าแห้งเลนส์ (Cleaning & Dry) เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมนี้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้กำหนดแผนภูมิการไหลของขั้นตอนการพิมพ์สัญญาณด้วยเลเซอร์และการถอดเลนส์หลังการปรับปรุง ดังภาพที่ 4-6

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ Flow Process Chart									
แผนภูมิหมายเลข	แผนที่	ของ	Activity	สรุปผล					
				ปัจจุบัน	หลังปรับปรุง	ลดลง			
ผลิตภัณฑ์ / วัสดุ / พนักงาน			ปฏิบัติงาน	65.46	54.01	11.45			
การผลิตเลนส์ที่ซี / นางสาวมณีนคร อัมพรัตน์			เคลื่อนย้าย	2.76	0	2.76			
กิจกรรม : ขั้นตอนการ Laser & De-Block			ล่าช้า						
ขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์และการถอดเลนส์ออกจากอินเล็ท			ตรวจสอบ						
วิธีการทำงาน : ปัจจุบัน / ปรับปรุง			เก็บ						
คำอธิบาย	ระยะทาง (เมตร)	เวลา (วินาที)	สัญลักษณ์						
			○	⇒	□	▷	▽		
1	หยิบ C/N ของงานข้างบนสุดแล้วแสกนที่เครื่องแสกนแล้ววางลงเเทย์		3.72	●					
2	มือขวาหยิบเลนส์ข้างขวาจากเเทย์		4.85	●					
	มือซ้ายเปิดฝาประตู								
	นำเลนส์ข้างขวาใส่ที่หัว Chuck								
	มือซ้ายปิดฝาประตูให้สนิท								
3	มือขวาคลิกปุ่ม Enter เพื่อเริ่มการพิมพ์สัญลักษณ์		1.79	●					
4	เครื่องทำการพิมพ์สัญลักษณ์เลนส์ขวามือ		10.87	●					
5	หยิบเลนส์ข้างซ้ายขึ้นมาจากเเทย์ด้วยมือขวา		1.73	●					
6	ไขมือซ้ายเปิดประตูค้างไว้		1.94	●					
7	มือซ้ายหยิบเลนส์ข้างซ้ายออกจากหัว Chuck		1.90	●					
8	ใส่เลนส์ซ้ายมือที่หัว Chuck		3.16	●					
	ไขมือซ้ายปิดประตู								
9	มือขวาคลิกปุ่ม Enter เพื่อเริ่มการพิมพ์สัญลักษณ์		1.63	●					
10	เครื่องทำการพิมพ์สัญลักษณ์เลนส์ขวามือ		10.97	●					
11	หยิบไม้เคาะเลนส์+ทำการเคาะเลนส์ข้างขวา+ ใส่อัลลอยค้ำลงในภาชนะ		6.21	●					
12	ลอกฟิล์มบนเลนส์ + ทิ้งฟิล์มลงในถังขยะ		5.16	●					
13	วางเลนส์ข้างขวาลงบนเเทย์		2.69	●					
14	เปิดประตูเพื่อหยิบเลนส์ข้างซ้ายออกจากหัว Chuck		3.74	●					
	มือซ้ายหยิบเลนส์ข้างซ้ายออกจากหัว Chuck								
15	หยิบไม้เคาะเลนส์+ทำการเคาะเลนส์ข้างซ้าย+ ใส่อัลลอยค้ำลงในภาชนะ		6.20	●					
16	วางเลนส์ข้างซ้ายมือนบนเเทย์เข้าสู่กระบวนการล้างเลนส์		2.63	●					
<b>Total</b>					16	0			

ภาพที่ 4-6 อธิบายขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์และการถอดเลนส์ (Laser & DE-block) หลังการปรับปรุง

จากภาพที่ 4-6 พบว่าขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์ และการถอดเลนส์ (Laser & DE-block) หลังการปรับปรุงมีจำนวนกิจกรรมทั้ง 16 กิจกรรม สามารถลดกิจกรรมก่อนการปรับปรุงได้ถึง 6 กิจกรรม และยังสามารถลดเวลาการผลิตได้ทั้งหมด 14.21 วินาที จากนั้นผู้วิจัยได้คำนวณรอบเวลาการทำงานใหม่ โดยประยุกต์ใช้แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร หลังการปรับปรุง ดังภาพที่ 4-7 ต่อไปนี้

Operation / Part : DS Line / PC Lens		นางสาวมยุรีฉัตร อัมพรรัตน์		Summary		Man	Laser	รวมเวลาการทำงานของงานที่		
Operator Name :				Working Time		44.87	42.09	งานที่ 1	งานที่ 2	งานที่ 3
Analyst :				Idle Time		9.14	11.92	54.01	54.01	54.01
Date :		October 2015		Cycle Time		54.01	54.01			
Method :		Laser & De-Blocking		Utilization ratio (%)		83.08%	77.93%			
(DM) ผู้รับผิดชอบเครื่อง		Time		Left Head		Time				
1.24	หยิบ C/N ของงานข้างบนสุดแล้วเสกนที่เครื่องเสกแล้ววางลงเทย์	1.24		ถูกเสก	1.24			1.24		
6.09	ใส่เลนส์ด้านขวาเข้าเครื่องพิมพ์สัญญาณ	4.85		ถูกใส่เลนส์	4.85			4.85		
7.88	กดปุ่มเริ่มต้นการทำงาน	1.79		ถูกกดปุ่มเริ่มต้นการทำงาน	1.79			1.79		
9.61	หยิบเลนส์ด้านซ้ายด้วยมือขวา	1.73						1.73		
18.75	ว่าง	9.14		พิมพ์สัญญาณลงบนเลนส์ด้านขวา	10.87			9.14		
20.69	มือซ้ายเปิดประตูค้ำไว้	1.94		ถูกเปิดประตู	1.94			1.94		
22.59	มือซ้ายหยิบเลนส์ด้านขวาออกจากหัว Chuck	1.9		ถูกหยิบเลนส์ด้านขวา	1.9			1.9		
25.75	ใส่เลนส์ด้านซ้ายเข้าเครื่องพิมพ์สัญญาณ	3.16		ถูกใส่เลนส์	3.16			3.16		
27.38	กดปุ่มเริ่มต้นการทำงาน	1.63		ถูกกดปุ่มเริ่มต้นการทำงาน	1.63			1.63		
33.59	เคาะเพื่อถอดอัลลอยด์จากเลนส์ด้านขวา	6.21		พิมพ์สัญญาณลงบนเลนส์ด้านขวา	10.97			6.21		
38.75	ลอกฟิล์มลอกจากเลนส์ด้านขวา	5.16		ว่าง	0.4			5.16		
41.44	วางเลนส์ด้านขวาลงบนเทย์	2.69		ว่าง	2.69			2.69		
45.18	หยิบเลนส์ด้านซ้ายด้วยมือขวา	3.74		ถูกหยิบเลนส์ด้านซ้าย	3.74			3.74		
51.38	เคาะเพื่อถอดอัลลอยด์จากเลนส์ด้านซ้าย	6.2		ว่าง	6.2			6.2		
54.01	วางเลนส์ด้านซ้ายลงบนเทย์	2.63		ว่าง	2.63			2.63		

Operation / Part : DS Line / PC Lens		นางสาวมยุรีฉัตร อัมพรรัตน์		Summary		Man	Laser	รวมเวลาการทำงานของงานที่		
Operator Name :				Working Time		44.87	42.09	งานที่ 1	งานที่ 2	งานที่ 3
Analyst :				Idle Time		9.14	11.92	54.01	54.01	54.01
Date :		October 2015		Cycle Time		54.01	54.01			
Method :		Laser & De-Blocking		Utilization ratio (%)		83.08%	77.93%			
(DM) ผู้รับผิดชอบเครื่อง		Time		Left Head		Time				
1.24	หยิบ C/N ของงานข้างบนสุดแล้วเสกนที่เครื่องเสกแล้ววางลงเทย์	1.24		ถูกเสก	1.24			1.24		
6.09	ใส่เลนส์ด้านขวาเข้าเครื่องพิมพ์สัญญาณ	4.85		ถูกใส่เลนส์	4.85			4.85		
7.88	กดปุ่มเริ่มต้นการทำงาน	1.79		ถูกกดปุ่มเริ่มต้นการทำงาน	1.79			1.79		
9.61	หยิบเลนส์ด้านซ้ายด้วยมือขวา	1.73						1.73		
18.75	ว่าง	9.14		พิมพ์สัญญาณลงบนเลนส์ด้านขวา	10.87			9.14		
20.69	มือซ้ายเปิดประตูค้ำไว้	1.94		ถูกเปิดประตู	1.94			1.94		
22.59	มือซ้ายหยิบเลนส์ด้านขวาออกจากหัว Chuck	1.9		ถูกหยิบเลนส์ด้านขวา	1.9			1.9		
25.75	ใส่เลนส์ด้านซ้ายเข้าเครื่องพิมพ์สัญญาณ	3.16		ถูกใส่เลนส์	3.16			3.16		
27.38	กดปุ่มเริ่มต้นการทำงาน	1.63		ถูกกดปุ่มเริ่มต้นการทำงาน	1.63			1.63		
33.59	เคาะเพื่อถอดอัลลอยด์จากเลนส์ด้านขวา	6.21		พิมพ์สัญญาณลงบนเลนส์ด้านขวา	10.97			6.21		
38.75	ลอกฟิล์มลอกจากเลนส์ด้านขวา	5.16		ว่าง	0.4			5.16		
41.44	วางเลนส์ด้านขวาลงบนเทย์	2.69		ว่าง	2.69			2.69		
45.18	หยิบเลนส์ด้านซ้ายด้วยมือขวา	3.74		ถูกหยิบเลนส์ด้านซ้าย	3.74			3.74		
51.38	เคาะเพื่อถอดอัลลอยด์จากเลนส์ด้านซ้าย	6.2		ว่าง	6.2			6.2		
54.01	วางเลนส์ด้านซ้ายลงบนเทย์	2.63		ว่าง	2.63			2.63		

Operation / Part : DS Line / PC Lens		นางสาวมยุรีฉัตร อัมพรรัตน์		Summary		Man	Laser	รวมเวลาการทำงานของงานที่		
Operator Name :				Working Time		44.87	42.09	งานที่ 1	งานที่ 2	งานที่ 3
Analyst :				Idle Time		9.14	11.92	54.01	54.01	54.01
Date :		October 2015		Cycle Time		54.01	54.01			
Method :		Laser & De-Blocking		Utilization ratio (%)		83.08%	77.93%			
(DM) ผู้รับผิดชอบเครื่อง		Time		Left Head		Time				
1.24	หยิบ C/N ของงานข้างบนสุดแล้วเสกนที่เครื่องเสกแล้ววางลงเทย์	1.24		ถูกเสก	1.24			1.24		
6.09	ใส่เลนส์ด้านขวาเข้าเครื่องพิมพ์สัญญาณ	4.85		ถูกใส่เลนส์	4.85			4.85		
7.88	กดปุ่มเริ่มต้นการทำงาน	1.79		ถูกกดปุ่มเริ่มต้นการทำงาน	1.79			1.79		
9.61	หยิบเลนส์ด้านซ้ายด้วยมือขวา	1.73						1.73		
18.75	ว่าง	9.14		พิมพ์สัญญาณลงบนเลนส์ด้านขวา	10.87			9.14		
20.69	มือซ้ายเปิดประตูค้ำไว้	1.94		ถูกเปิดประตู	1.94			1.94		
22.59	มือซ้ายหยิบเลนส์ด้านขวาออกจากหัว Chuck	1.9		ถูกหยิบเลนส์ด้านขวา	1.9			1.9		
25.75	ใส่เลนส์ด้านซ้ายเข้าเครื่องพิมพ์สัญญาณ	3.16		ถูกใส่เลนส์	3.16			3.16		
27.38	กดปุ่มเริ่มต้นการทำงาน	1.63		ถูกกดปุ่มเริ่มต้นการทำงาน	1.63			1.63		
33.59	เคาะเพื่อถอดอัลลอยด์จากเลนส์ด้านขวา	6.21		พิมพ์สัญญาณลงบนเลนส์ด้านขวา	10.97			6.21		
38.75	ลอกฟิล์มลอกจากเลนส์ด้านขวา	5.16		ว่าง	0.4			5.16		
41.44	วางเลนส์ด้านขวาลงบนเทย์	2.69		ว่าง	2.69			2.69		
45.18	หยิบเลนส์ด้านซ้ายด้วยมือขวา	3.74		ถูกหยิบเลนส์ด้านซ้าย	3.74			3.74		
51.38	เคาะเพื่อถอดอัลลอยด์จากเลนส์ด้านซ้าย	6.2		ว่าง	6.2			6.2		
54.01	วางเลนส์ด้านซ้ายลงบนเทย์	2.63		ว่าง	2.63			2.63		

ภาพที่ 4-7 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรขั้นตอนการพิมพ์สัญญาณลงบนเลนส์ และการถอดเลนส์ (Laser & DE-block) งานที่ 1 ถึงงานที่ 3 หลังการปรับปรุง

จากภาพที่ 4-7 รอบเวลาหลังจากการปรับปรุงโดยใช้แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร (Man machine chart) จำนวนทั้งสิ้น 3 งาน พบว่ารอบเวลาการทำงานใหม่หลังปรับปรุง มีค่าเท่ากับ 54.01 วินาที/ งาน ลดลงจากเดิม 14.21 วินาที และเมื่อพิจารณาค่า Utilization ratio ของพนักงานมีค่าอยู่ที่ 83.08% กับค่า Utilization ratio ของเครื่องจักรมีค่าอยู่ที่ 77.93% ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์การใช้งานใกล้เคียงกัน และเมื่อเปรียบเทียบค่า Utilization ratio ของเครื่องจักรก่อนและหลังการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานเพิ่มขึ้น 18.16%

3. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเลนส์ (Decide) ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแผนภูมิการไหลของขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide) ดังภาพที่ 4-8 อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide)

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ Flow Process Chart							
แผนภูมิหมายเลข _____ แผนที่ _____ ของ _____	สรุปผล						
	Activity	ปัจจุบัน	หลังปรับปรุง	ลดลง			
ผลิตภัณฑ์ / วัสดุ / พนักงาน	ปฏิบัติงาน	60.92					
การผลิตเลนส์ที่ซี / นางสาวณศยาวิ ไชยทอง	เคลื่อนย้าย						
กิจกรรม : ขั้นตอนการ Decide	ล่าช้า						
ขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์	ตรวจสอบ						
วิธีการทำงาน : ปัจจุบัน / ปรับปรุง	เก็บ						
คำอธิบาย	ระยะทาง	เวลา	สัญลักษณ์				
	(เมตร)	(วินาที)					
1 เคลื่อนย้ายงานมาที่โต๊ะ 4 งาน หยิบจับงานด้านบนลงมาไว้ข้างล่าง		2.28	●				
2 หยิบ C/N มาเสกนที่เครื่องเสกน + วางไว้บนโต๊ะ		3.70	●				
3 หยิบเลนส์ด้านขวามือเช็คทำความสะอาด		6.92	●				
4 หยิบเลนส์ด้านซ้ายมือเช็คทำความสะอาด		5.31	●				
5 กำหนด Dot จุดตรวจสอบค่าสายตาของเลนส์ขวา		7.91	●				
6 นำเลนส์ด้านขวาตรวจสอบค่าสายตาด้วยเครื่องวัดค่าสายตา + Cosmetic + วางไว้ที่เพรช		8.21	●				
7 กำหนด Dot จุดตรวจสอบค่าสายตาของเลนส์ซ้าย		7.92	●				
8 นำเลนส์ด้านซ้ายตรวจสอบค่าสายตาด้วยเครื่องวัดค่าสายตา + Cosmetic + วางไว้ที่เพรช		9.46	●				
9 ทำการแสดมมี "Pass" ลงบน C/N		3.78	●				
10 เคลื่อนย้ายไปยังสถานีต่อไป		3.08	●				
11 กดปุ่ม Enter เพื่อยืนยันข้อมูลลงระบบ		2.34	●				
Total			11	0			

ภาพที่ 4-8 อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide) ก่อนการปรับปรุง

จากภาพที่ 4-8 พบว่าขั้นตอนนี้มีรอบเวลาการทำงานมีค่าเท่ากับ 60.92 วินาที/ งาน เกินค่า Takt time อยู่ที่ 5.04 วินาที/ งาน ผู้วิจัยจึงได้ให้หลักการตั้งคำถาม 5W1H เพื่อหากิจกรรมใดที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ขั้นตอนนี้เกิดจุดคอขวด ดังภาพที่ 4-9

การตั้งคำถาม 5W1H ในขั้นตอนการ Decide				
หัวข้อ	5W1H	คำตอบ	ปัญหาที่พบ	แนวทางการแก้ไข
วัตถุประสงค์	What (ทำอะไร)	ปรับปรุงขั้นตอนของกระบวนการ Decide	สาเหตุของปัญหา จากตารางที่ 4.4 สามารถสรุปสาเหตุได้ดังต่อไปนี้ 1) กิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่ากับการผลิตเลนส์ 1.1) กิจกรรมการเรียงงานบนสายพานแบบ 1 ต่อ 1 1.2) กิจกรรมการทำความสะอาดเลนส์ด้วยผ้าเช็ดเลนส์ 1.3) กิจกรรมการเสตมป์ "Pass" ลงบนใบงาน (C/N) 1.4) กิจกรรมการกำหนดจุด "Dot" จุดตรวจสอบค่าสายตา	1.ลดการเคลื่อนที่ของพนักงานโดยการประยุกต์ใช้สายพานการขนถ่ายงานจากสถานีขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส (Polishing) ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 2.หลังจากที่ประยุกต์ใช้สายพานแล้ว ได้ทำความเข้าใจในแก่นักงานในการปฏิบัติงานให้งานไหลไปตามสายพานแบบทีละ 1 งาน หรือ (One Piece Flow) 3.แบ่งงานการเช็ดเลนส์ให้แห้ง ให้ขั้นตอนการหน้านี้คือ คือขั้นตอนการ Cleaning & Dry เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการเช็ดเลนส์
	Why (ทำไมต้องทำ)	เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่หาให้รอบเวลายานค่า Takt Time		
สถานที่	Where (ทำที่ไหน)	สถานีงานตรวจสอบคุณภาพเลนส์ Decide		
	Why (ทำไมต้องทำ)	จุดสุดท้ายที่ตรวจสอบเลนส์ก่อนจะส่งต่อไปแผนกถัดไป		
ใคร	Who (ใครเป็นคนทำ)	พนักงานตรวจสอบคุณภาพเลนส์		
	Why (ทำไมต้องเป็นคนนั้น)	จุดสุดท้ายที่ตรวจสอบเลนส์ก่อนจะส่งต่อไปแผนกถัดไป		
เมื่อไหร่	When (ทำเมื่อไหร่)	หลังจากผ่านขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการ Surfacing		
	Why (ทำไมต้องทำเมื่อนั้น)	เพื่อตรวจสอบคุณภาพเลนส์ก่อนส่งต่อไปยังแผนกถัดไป		
อย่างไร	How (ทำอย่างไร)	ใช้หลักเกณฑ์ ECRS		
	Why (ทำไมต้องทำอย่างนั้น)	หลักเกณฑ์ ECRS สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น		

#### ภาพที่ 4-9 การตั้งคำถาม 5W1H ขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide)

จากภาพที่ 4-9 การตั้งคำถาม 5W1H ของขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide) สามารถระบุสาเหตุของปัญหาได้ ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่ากับการผลิตเลนส์
  - 1.1 กิจกรรมการเรียงงานบนสายพานแบบ 1 ต่อ 1
  - 1.2 กิจกรรมการทำความสะอาดเลนส์ด้วยผ้าเช็ดเลนส์
  - 1.3 กิจกรรมการเสตมป์ "Pass" ลงบนใบงาน (C/N)
  - 1.4 กิจกรรมการกำหนดจุด "Dot" จุดตรวจสอบค่าสายตา

แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide) จากภาพที่ 4-9 สามารถสรุปการแนวทางในการปรับปรุงได้ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดมาตรฐานการทำงาน (Standard operation procedure: SOP) ขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide) เนื่องจากว่าผู้วิจัยได้ทำการกำจัดกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่าและแบ่งกิจกรรมบางกิจกรรมให้ขั้นตอนก่อนหน้านี้ คือ ขั้นตอนการล้างและเป่าแห้งเลนส์ (Cleaning & Dry) ซึ่งทำให้รอบเวลาการผลิตขั้นตอนนี้มีค่าต่ำกว่า Takt time มาก ดังนั้น ผู้วิจัยพิจารณาขั้นตอนหลังจากขั้นตอนนี้ คือ ขั้นตอนการหนีบเลนส์ใส่ตะกร้า (Sort & Basket) ซึ่งมีรอบเวลาดำกว่า Takt time ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้รวมขั้นตอนการหนีบเลนส์ (Sort & Basket) เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide) เข้าด้วยกัน แล้วกำหนดเป็นมาตรฐานการทำงาน แสดงดังภาพที่ 4-10

**มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)**

**Operator: Decide (Lean Inspection)**

**Station: Surfacing**

**Department / production: Surfacing**

No. 14-Sep-15  
Prepared by: Suphachok Klaman (Pro Eng.)  
Rev Number:  
Version: 0.0

อุปกรณ์ความปลอดภัย :	
#	#
#	#
#	#
#	#
#	#
#	#
#	#
#	#

**SAFETY ANALYSIS DOCUMENT NUMBER :**

**MAIN RISKS :**













No	Key Point	ขั้นตอนการทำงาน	Risk score	Time (Min)
1	Barcode Scanning: 1) มีฉลาก เหนือ Card Mate จากถาดแม่พิมพ์ 2) ตรวจสอบ Card Mate เป็นแบบอัตโนมัติ แล้วจึงเริ่มทำการขึ้นผิว		2	3.45
2	ขั้นตอนการตรวจสอบสี (สีที่ผสมแล้ว) มีสีที่เข้มเกินไป 1) มีฉลาก เหนือแม่พิมพ์ที่ใส่สีของถาดแม่พิมพ์ 2) ตรวจสอบ สีตามสีข้างฉลากสีของแม่พิมพ์บนหน้าจอของเครื่องตรวจสอบสี การตรวจสอบสีของแม่พิมพ์		1	2.18
3	ขั้นตอนการตรวจสอบแสงสี (Optical Value) 1) มีฉลาก เหนือ แม่พิมพ์ การทำการตรวจสอบแสงสีที่หน้าจอของเครื่องตรวจสอบสี 2) มีฉลาก เหนือแม่พิมพ์ที่ใส่สีของถาดแม่พิมพ์		1	2.17
4	ขั้นตอนการตรวจสอบแสงสี (Optical Value) 1) ตรวจสอบแสงสีของแม่พิมพ์ที่ใส่สี 2) มีฉลาก เหนือแม่พิมพ์ที่ใส่สีของถาดแม่พิมพ์		1	
5	ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 ใหม่		1	15.85
6	ขั้นตอนการตรวจสอบสี (สีที่ผสมแล้ว) 1) ทำการตรวจสอบสีของแม่พิมพ์ที่ใส่สี 2) มีฉลาก เหนือแม่พิมพ์ที่ใส่สีของถาดแม่พิมพ์		1	3.54
7	ขั้นตอนการขึ้นผิว (สีที่ผสมแล้ว) 1) มีฉลาก เหนือแม่พิมพ์ที่ใส่สีของถาดแม่พิมพ์		2	2.18
8	ขั้นตอนการตรวจสอบสี (สีที่ผสมแล้ว) 1) มีฉลาก เหนือแม่พิมพ์ที่ใส่สีของถาดแม่พิมพ์		2	2.88

**เวลาเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน**

**เวลาเริ่มต้นของงาน 2 ชั่วโมง**

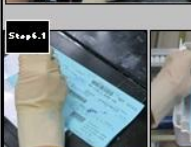**Key Point Summary**

Safety    Quality (อุปกรณ์)





 


















**SOP REFERENCES:**

ภาพที่ 4-10 มาตรฐานการทำงาน (SOP) ขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide)

- 1.1 กำจัด (Eliminate) กิจกรรมการเรียงเรียงงานแบบ 1 ต่อ 1 โดยการประยุกต์ใช้สายพานในการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน
- 1.2 กำจัด (Eliminate) กิจกรรมการขีดเลนส์ด้วยผ้าขีดเลนส์ทั้งเลนส์ด้านซ้าย และเลนส์ด้านขวา
- 1.3 รวม (Combine) กิจกรรมหนีบเลนส์ใส่ตะกร้าทั้งเลนส์ด้านซ้าย และ เลนส์ด้านขวา
- 1.4 รวม (Combine) กิจกรรมการหยิบเทอร์ย์เปล่าใส่รถเก็บเทอร์ย์
- 1.5 รวม (Combine) กิจกรรมการหมุนตะกร้าแล้วทำการถ่างขาออก  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้กำหนดแผนภูมิการไหลของขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide)

หลังการปรับปรุง ดังภาพที่ 4-11

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ Flow Process Chart							
แผนภูมิหมายเลข _____ แผนที่ _____ ของ _____	สรุปผล						
	Activity	ปัจจุบัน	หลังปรับปรุง	ลดลง			
ผลิตภัณฑ์ / วัสดุ / พนักงาน	ปฏิบัติงาน 	60.92	55.66	5.26			
การผลิตสินค้า / นางสาวนงศศิณี ไชยทอง	เคลื่อนย้าย 	0.00	0.00	0.00			
กิจกรรม : ขั้นตอนการ Decide	ล่าช้า 						
ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้า	ตรวจสอบ 						
วิธีการทำงาน : ปัจจุบัน (ปรับปรุง)	เก็บ 						
คำอธิบาย	ระยะทาง	เวลา	สัญลักษณ์				
	(เมตร)	(วินาที)					
1	หยิบ C/N มาเสกนที่เครื่องเสกน + วางไว้บนโต๊ะ	3.65	●				
2	กำหนด Dot จุดตรวจสอบค่าสายตาของเลนส์ขวา	7.92	●				
3	นำเลนส์ด้านขวาตรวจสอบค่าสายตาค้นด้วยเครื่องวัดค่าสายตา + Cosmetic + วางไว้ที่เพรช	8.06	●				
4	กำหนด Dot จุดตรวจสอบค่าสายตาของเลนส์ซ้าย	8.02	●				
5	นำเลนส์ด้านซ้ายตรวจสอบค่าสายตาค้นด้วยเครื่องวัดค่าสายตา + Cosmetic + วางไว้ที่เพรช	8.99	●				
6	ทำการแสดงปี "Pass" ลงบน C/N	3.75	●				
7	กดปุ่ม Enter เพื่อยืนยันข้อมูลระบบ	2.26	●				
8	หยิบเลนส์ข้างซ้ายจากเพรช + หมับใส่ตะกร้า	4.50	●				
9	หยิบเลนส์ข้างขวาจากเพรช + หมับใส่ตะกร้า	4.60	●				
10	หยิบเพรชป่าวใส่ไว้ที่รถเก็บเพรช	3.47	●				
11	หมุนตะกร้าอีกฝั่งหนึ่งแล้วทำการถ่ายขาหนีบออกเพื่อรอหมับเลนส์	0.44	●				
Total			11	0			

ภาพที่ 4-11 อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide) หลังการปรับปรุง

จากภาพที่ 4-11 พบว่าขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide) หลังการปรับปรุงมีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด 11 กิจกรรม ซึ่งจำนวนกิจกรรมไม่มีความเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการปรับปรุง จากนั้นผู้วิจัยได้คำนวณรอบเวลาการทำงาน พบว่ารอบเวลาการทำงานหลังการปรับปรุงมีค่าเท่ากับ 55.66 วินาที ซึ่งต่ำกว่า Takt time และสามารถลดรอบเวลาการทำงานจากเดิมได้อีก 5.26 วินาที อีกทั้งยังลดขั้นตอนการทำงานได้ อีก 1 ขั้นตอน และลดจำนวนพนักงานได้อีก 1 คน

2. การประยุกต์ใช้การผลิตแบบดึง (Pull flow) และการผลิตแบบ 1 ต่อ 1 (One piece flow)

เนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมา ตั้งแต่ก่อตั้งสายการผลิตการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา พนักงานมีความเคยชินกับการผลิตแบบเดิม คือ ระบบผลัก (Push system) ซึ่งไม่ได้มีการควบคุมปริมาณงานระหว่างกระบวนการ นั่นหมายความว่า ขั้นตอนการทำงานใดที่มีรอบเวลาการทำงานน้อยกว่า CT ขั้นตอนการทำงานนั้นจะทำให้เกิดงานระหว่างกระบวนการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เปลี่ยนแปลงวิธีการไหลของงานใหม่มาเป็นระบบดึง หรือ Pull flow และประยุกต์การไหลของงานจากเดิม พนักงานช้อนงานมาจำนวน 6 งานบ้าง หรือ 4 งานบ้าง มาเป็นการไหลของงานแบบ 1 ต่อ 1 หรือ One piece flow ซึ่งพนักงานจะต้องเข้าใจหลักการที่ว่า “หลังดึงหน้า” หมายความว่า



พนักงานจะต้องพิจารณากระบวนการถัดไปว่าว่างงานหรือไม่ ถ้าว่างแล้วจึงปล่อยงานเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปได้ แต่ถ้ายังไม่ว่างก็ต้องหยุดรอจนกว่าขั้นตอนถัดไปว่าง อีกทั้งได้อธิบายถึงคุณประโยชน์ของการทำระบบดึง รวมทั้งแสดงวิทัศน์เปรียบเทียบวิธีการไหลระหว่างระบบผลัก (Push system) กับระบบดึง (Pull flow) ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ถึงแม้กระนั้นก็ดี สิ่งที่ดีที่สุดในการประยุกต์ใช้ระบบดึง (Pull flow) ได้ดี คือ การออกแบบอุปกรณ์ว่างงาน และป้ายบ่งชี้เพื่อใช้ในการควบคุมจำนวนงานระหว่างกระบวนการดังแสดงไว้ ดังต่อไปนี้

2.1 จุดพักงานก่อนทำขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block) จัดทำสายพานการไหล Conveyor ใหม่เพื่อลดการเคลื่อนโดยการหมุนตัวไปหยิบงานที่วางอยู่ด้านหลังพนักงาน เป็นสายพานที่วางงานไว้อยู่ด้านข้างพนักงาน เพื่อความสะดวกในการหยิบจับงาน และมีป้ายบ่งชี้จำนวนงานที่ป้อนเข้าสู่ขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง ซึ่งจำนวนงานที่รอเข้าสู่ขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block) ก่อนการปรับปรุงมีจำนวนทั้งสิ้น 126 งาน หลังการปรับปรุงจำนวนงานที่รอเข้าสู่ขั้นตอนนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 42 งาน สามารถลดจำนวนงานที่รอทั้งสิ้น 84 งาน คิดเป็น 66.67%



โต๊ะพักงานรอเข้าสู่ขั้นตอนการ Block



สายพานพักงานรอเข้าสู่ขั้นตอนการ Block

ภาพที่ 4-12 อุปกรณ์การพักงานก่อนและหลังการปรับปรุงและป้ายบ่งชี้จำนวนงานที่ป้อนเข้าสู่ขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block)

2.2 ขั้นตอนการฟอร์มตัวของอัลลอยด์ (Alloy cooling) ไปยังขั้นตอนการกัดเลนส์ ขึ้นรูปค่าสายตา (Generator) ก่อนการปรับปรุงจะมีงานที่พักจำนวนทั้งสิ้น 136 งาน การปรับปรุง โดยการเปลี่ยนจากสายพานพักงานการฟอร์มตัวของอัลลอยด์ เพื่อป้อนให้กับเครื่องกัดขึ้นรูปเลนส์ค่าสายตา เป็นการปล่อยบนสายพานอัตโนมัติแบบหน่วงเวลา ซึ่งจะมีจำนวนงานที่รอเข้าเครื่องจักร

60 งาน สามารถลดจำนวนงานที่รอเข้าเครื่องจักรได้ 76 งาน คิดเป็น 55.88% เนื่องจากว่าสายพานอัตโนมัติหนึ่งเวลาเชื่อมต่อกัน โดยตรงระหว่าง ขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block) กับ ขั้นตอนการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา (Generator) ดังนั้น สามารถรวมขั้นตอนการฟอร์มตัวของ อัลลอยด์ (Alloy cooling) เข้ากันกับขั้นตอนการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา (Generator) และรอบเวลาการทำงาน of ขั้นตอนการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา (Generator) หลังการปรับปรุงมีรอบเวลาเท่ากับ 53.20 วินาที/ งาน ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ Takt time อีกทั้งยังสามารถลดจำนวนพนักงานในขั้นตอนนี้ได้อีก 1 คน



ขั้นตอนการฟอร์มตัวของอัลลอยด์



สายพานอัตโนมัติแบบหนึ่งเวลา

ภาพที่ 4-12 สายพานจุดพักงานการฟอร์มตัวของอัลลอยด์ก่อนและหลังการปรับปรุงของสายการผลิตตัวอย่าง

2.3 เปลี่ยนอุปกรณ์การล้างเลนส์ในขั้นตอนการล้างและเป่าแห้งเลนส์ (Cleaning & Day) จากเดิมไปซึ่งล้างเลนส์ขนาดใหญ่มีพื้นที่ให้พนักงานวางงานได้ ซึ่งจะม้งานก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการล้างและเป่าแห้งเลนส์จำนวนทั้งสิ้น 21 งาน เปลี่ยนให้เป็นอย่างล้างเลนส์ขนาดเล็กและกะทัดรัดแล้วใช้สายพานในการไหลของงานซึ่งหลังจากปรับปรุง มีจำนวนงานที่รอเข้าสู่ขั้นตอนการล้างและเป่าแห้งเลนส์ (Cleaning & Day) จำนวนทั้งสิ้น 5 งาน สามารถลดจำนวนงานที่รอเข้าสู่ขั้นตอนนี้จำนวน 16 งาน คิดเป็น 76.19%



อุปกรณ์ล้างเลนส์ก่อนการปรับปรุง



อุปกรณ์ล้างเลนส์หลังการปรับปรุง

ภาพที่ 4-14 การขั้นตอนการล้างและเป่าแห้ง (Cleaning & Day) ก่อนและหลังการปรับปรุง

2.4 ออกแบบสายพานการไหลต่อเนื่องจากขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส (Polishing) ไปจนสุดกระบวนการผ่านขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์ และการถอดเลนส์ (Laser & DE-Block) ผ่านขั้นตอนการล้างและเป่าแห้งเลนส์ (Cleaning & Day) และสุดท้ายผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide) จนจบกระบวนการ



ก่อนการปรับปรุงสายพานไม่ต่อเนื่อง



หลังการปรับปรุงสายพานต่อเนื่อง



การไหลของงานก่อนการปรับปรุง



การไหลของงานหลังการปรับปรุง

ภาพที่ 4-15 การไหลของงานตั้งแต่ขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส (Polishing) จนถึงขั้นตอนการตรวจสอบ (Decide) ก่อนและหลังการปรับปรุง

2.5 ป้ายบ่งชี้จำนวนงานที่รอเข้าสู่ขั้นตอนการขัดใส กำหนดจำนวนงานที่รอเข้าสู่ขั้นตอนการขัดใส จากเดิมที่พนักงานวางงานที่รอเข้าเครื่องจักรจากเดิม 4 งาน กำหนดมาเป็นแค่ 2 งานของแต่ละเครื่องจักร ดังนั้น จำนวนงานที่รอเข้าสู่ขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส (Polishing) จากเดิมมีจำนวนทั้งสิ้น 36 งาน ลดลงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 18 งาน คิดเป็น 50%



จำนวนงานที่รอจัดก่อนการปรับปรุง



จำนวนงานที่รอจัดหลังการปรับปรุง


ภาพที่ 4-16 งานที่รอเข้าเครื่องจักรขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส (Polishing) ก่อนและหลังการปรับปรุง

ผู้วิจัยได้ติดตามผลการดำเนินงานหลังจากที่มีการปรับปรุงโดยการประยุกต์ใช้ระบบดึง (Pull flow) และการไหลของงานเป็นแบบ 1 ต่อ 1 (One piece flow) พบว่าจากเดิมก่อนการปรับปรุงภายใน 1 ชั่วโมงจะมีงานระหว่างขั้นตอนการทำงานทั้งสิ้น 304 งาน (หรือคิดเป็นจำนวนเลนส์ทั้งสิ้น 608 เลนส์) หลังจากการปรับปรุงพบว่าจำนวนงานระหว่างขั้นตอนการทำงานมีจำนวนทั้งสิ้น 143 งาน (หรือคิดเป็นจำนวนเลนส์ทั้งสิ้น 286 เลนส์) ดังนั้น สามารถลดจำนวนงานระหว่างขั้นตอนการทำงาน (WIP) ได้ถึง 161 งาน (หรือคิดเป็นจำนวนเลนส์ทั้งสิ้น 322 เลนส์) คิดเป็น 52.96% ดังภาพที่ 4-17

	1	2	3	4	5	6	7	ผลรวม
	ขั้นตอนการเตรียมงาน Launching	ขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง Blocking	ขั้นตอนการกัดเลนส์ขึ้นรูป คาสายตา Generator	ขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส Polishing	ขั้นตอนการพันฟิล์มลึกลับและการถอดเลนส์ Laser & De-Block	ขั้นตอนการล้างและเป่าเลนส์ให้แห้ง Cleaning & Dry	ขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ Decide (QC)	Summarize
P/T (นาที/งาน) ก่อนการปรับปรุง	51.11	44.17	53.2	54.06	54.01	52.29	55.86	364.5
WIP (Calculation) หลังการปรับปรุง	9.6	0.0	2.8	1.1	1.0	0.0	1.9	16.3
WIP Actual ต่อเครื่องจักร หลังการปรับปรุง	81	14	20	6.89	11.00	5	5	143
เวลาในกระบวนการ (ชั่วโมง)	1.15	0.17	0.30	0.10	0.17	0.07	0.08	2.0

ภาพที่ 4-17 งานระหว่างขั้นตอนการทำงาน (WIP) หลังการปรับปรุง

ผู้วิจัยได้ทำการติดตามเวลานำ (Lead time) ของแผนการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา (Surfacing workshop) หลังจากทำการปรับปรุงช่วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 พบว่าเวลาเฉลี่ยของงานทั้งหมดที่อยู่ในแผนการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตาแสดงดังภาพที่ 4-18

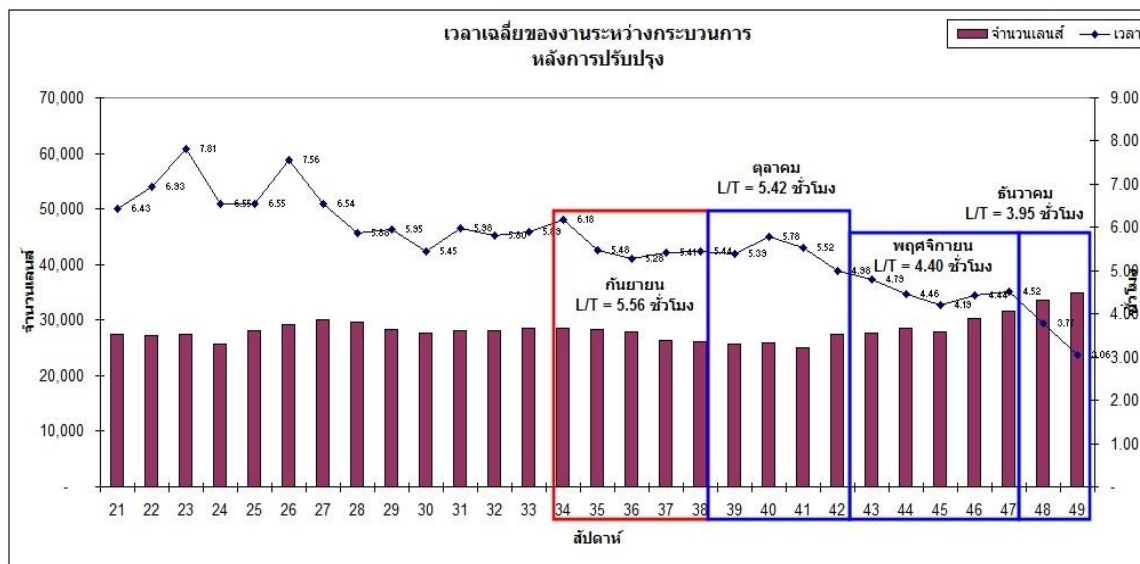

ภาพที่ 4-18 กราฟแสดงเวลาเฉลี่ยของงานระหว่างขั้นตอนการทำงาน (WIP) ของแผนการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตาก่อนและหลังการปรับปรุง

จากภาพที่ 4-18 กราฟแสดงเวลานำเฉลี่ยของงานระหว่างขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่ก่อนการปรับปรุงโดยการประยุกต์ใช้ระบบดึง (Pull flow) และการไหลของงานแบบ 1 ต่อ 1 (One piece flow) เวลานำเฉลี่ยช่วงเดือนตุลาคมลดลงเหลือ 5.42 ชั่วโมง ช่วงเดือนพฤศจิกายนลดลงเหลือ 4.40 ชั่วโมง และช่วงเดือนธันวาคมลดลงเหลืออยู่ที่ 3.95 ชั่วโมง ดังนั้น เวลานำเฉลี่ย 3 เดือนสุดท้ายหลังการปรับปรุงเวลานำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.59 ชั่วโมง ลดลงจากก่อนการปรับปรุงซึ่งอยู่ที่ 6.17 ชั่วโมง คิดเป็น 25.61%

### 3. การจัดลำดับงานย่อยของขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block)

จากการสังเกตการทำงานบางขั้นตอนที่พนักงานทำงานร่วมกับเครื่องจักร ผู้วิจัยสังเกตเห็นบางกิจกรรมที่พนักงานปฏิบัติ ในขณะที่เครื่องจักรว่างงาน ซึ่งหมายถึง เวลาการปฏิบัติงานมีรอบเวลายาวนานขึ้น ดังนั้น ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องจักรจะต่ำลง ทำให้ประสิทธิภาพสายการผลิตต่ำลง จุดมุ่งหมายของผู้วิจัยต้องการขจัดความสูญเปล่าของเวลาการว่างงานของเครื่องจักร เพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องจักรให้สูงขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้

ทำการวิเคราะห์ขั้นตอนที่พนักงานทำงานร่วมกับเครื่องจักร โดยการประยุกต์ใช้แผนภูมิระหว่างคนกับเครื่องจักร (Man machine chart) และการจัดลำดับงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้

3.1 ขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block) จากการสังเกตพบว่าขั้นตอนนี้มีบางกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่าในการผลิต ซึ่งพนักงานยังคงปฏิบัติกิจกรรมนั้นอยู่ ซึ่งสามารถกำจัดออกจากขั้นตอนนี้ แต่มีบางกิจกรรมไม่สามารถกำจัดออกจากขั้นตอนนี้ได้ แต่พนักงานปฏิบัติในขณะที่เครื่องว่าง ดังภาพที่ 4-19

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ Flow Process Chart							
แผนภูมิหมายเลข _____ แผนที่ _____ ของ _____		สัญลักษณ์					
Activity	มีจุดขึ้น	หลังปรับปรุง	ลดลง				
ผลิตสินค้า / วิจัย / พนักงาน	ปฏิบัติงาน ○	153.2					
การเคลื่อนย้าย	เคลื่อนย้าย ⇨	0.87					
กิจกรรม : ขั้นตอนการ Generator	เข้า ○	0					
ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายไปศาลากลาง	ตรวจสอบ □	0					
วิธีการทำงาน : มีจุดขึ้น / ปรับปรุง	เก็บ ▽						
คำอธิบาย	ระยะเวลา	เวลา	สัญลักษณ์				
	(เมตร)	(วินาที)	○	⇨	□	○	▽
<b>1</b> หมดตัวไปเก็บจากทั้งหมด 6 ชิ้น	<b>2.00</b>	<b>0.87</b>		●			
2 แยกงานออกเป็น 2 ชิ้น		0.41		●			
3 หยิบ Cart Note จาก Trays ของ Job ที่ด้านข้างมือเพื่อไปเสียบหมายเลข		3.26		●			
4 ตรวจสอบ Cart Note เพื่อนำไปหยิบ Ring ตามที่ Cart Note กำหนด		1.63		●			
5 หยิบ C/N เป็นตัวพิมพ์แล้ววางไว้ที่ช่องของ C/N		3.36		●			
6 หยิบ Ring ที่ช่องว่างที่ช่องเก็บ Ring		3.30		●			
7 วาง Ring ด้านขวาไว้ที่ Tray		1.53		●			
8 ใช้มือขวาทำควมสะอาดที่ Chuck		3.09		●			
9 ใช้มือขวาทำควมสะอาดที่ Ring ด้านข้างมือ		3.08		●			
10 วาง Ring ด้านขวามือที่ Chuck ด้านข้างมือ		2.67		●			
11 หยิบ Insert ที่ 2 มุม มาจากช่องเก็บ Insert		2.63		●			
12 ทำการใส่ Insert		1.74		●			
13 วาง Insert ด้านขวามือบน Tray		1.42		●			
14 ทำควมสะอาดที่ Insert ด้านข้างมือ		2.22		●			
15 ไล่ Insert ลงในช่องใส่ Insert ของ Chuck ด้านข้าง		2.37		●			
16 มีควมพร้อมชิ้น Semi-Finish เส้นผ่าศูนย์กลางของ Chuck		2.56		●			
17 ทำการกำหนดตำแหน่งของ Block ของ Semi-Finish ด้านข้างมือ		4.48		●			
18 หยิบชิ้นข้างมือที่สนับสนุนตัวอื่นอีกครึ่งเพื่อทำการขัน Alloy		5.05		●			
19 หยิบ Chuck หนึ่งชิ้นสอดต่อกับ Clmp ของตัวออก		36.18		●			
20 ใช้มือขวาไปหยิบ Ring ด้านขวามือวางบน Tray		2.76		●			
21 ทำควมสะอาดที่ Chuck ด้านขวามือ		2.47		●			
22 วาง Ring ด้านขวามือของ Chuck ด้านขวามือ		2.80		●			
23 หยิบ Insert ด้านขวามือวางบน Tray		2.85		●			
24 ใช้มือขวาทำควมสะอาดที่ Insert ด้านขวามือ		2.29		●			
25 มีควมพร้อมชิ้น Semi-Finish เส้นผ่าศูนย์กลางของ Chuck		2.60		●			
26 ทำการกำหนดตำแหน่งของ Block ของ Semi-Finish ด้านขวามือ		3.51		●			
27 หยิบชิ้นข้างมือที่สนับสนุนตัวอื่นอีกครึ่งเพื่อทำการขัน Alloy		4.83		●			
28 หยิบ Chuck หนึ่งชิ้นสอดต่อกับ Clmp ของตัวออก		36.28		●			
29 ย้าย Tray ไปยังที่กึ่งตัว		2.77		●			
30 กดปุ่มลิฟต์ของห้อง Semi-Finish เส้นผ่าศูนย์กลางของหัว		2.22		●			
31 ดึง Alloy ส่วนที่เป็น Gate ออก		4.88		●			
32 วาง Semi-Finish เส้นผ่าศูนย์กลางบน Tray ที่กึ่งตัว		3.06		●			
33 กดปุ่มลิฟต์ของห้อง Semi-Finish เส้นผ่าศูนย์กลางของหัว		2.18		●			
34 ดึง Alloy ส่วนที่เป็น Gate ออก		5.65		●			
35 กด Ring ที่ทำการของ Chuck ด้านขวามือไปเก็บช่องเก็บ Ring		2.93		●			
36 ทำการเขียนหมายเลขเครื่องที่ทำงาน และเวลาในการผลิต (+30)		2.03		●			

ภาพที่ 4-19 อธิบายขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block) ก่อนการปรับปรุง

ผู้วิจัยได้คำนวณหารอบเวลาการทำงานของขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง จากภาพที่ 4-19 โดยการประยุกต์ใช้แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรทราบว่า ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างความสัมพันธ์จำนวน 4 งาน ดังนั้น รอบเวลาการทำงานในขั้นตอนนี้เมื่อคำนวณจำนวนงาน 4 งาน



พบว่ารอบเวลาการทำงานองงานที่ 2 งานที่ 3 และงานที่ 4 มีค่าเท่ากับ 154.07 วินาที/ งาน ดังนั้น รอบเวลาการทำงานที่สภาวะสมดุลจึงมีค่าเท่ากับ 154.07 วินาที/ งาน แต่เนื่องจากขั้นตอนนี้มี เครื่องจักรจำนวน 3 เครื่อง ดังนั้น รอบเวลาการทำงานจึงมีค่าเท่ากับ 51.35 วินาที/ งาน เมื่อพิจารณา ประสิทธิภาพการใช้งาน (Utilization ratio) ของพนักงานพบว่าค่า Utilization ratio มีค่าเท่ากับ 92.94% และประสิทธิภาพของเครื่องจักรพบว่าค่า Utilization ratio มีค่าเท่ากับ 76.78% นั้น หมายความว่ามิกิจกรรมที่พนักงานทำในขณะที่เครื่องจักรว่างงาน

Operation / Part :		Blocking Process / PC Production		Summary		Man	Left Head	Right Head	Machine	รอบเวลาการทำงานองงานที่			
Operator Name :		Mr.Suriya Imjai		Working Time	421.09	255.47	238.34	347.87		124.08	154.07	154.07	154.07
Analyst				Idle Time	32	187.62	214.75	105.22					
Date				Cycle Time	453.09	453.09	453.09	453.09					
Method		Man and Machine Chart		Utilization ratio (%)	92.94%	56.38%	52.60%	76.78%					
(J/M)		ผู้รับผิดชอบเครื่อง	Time	Left Head	Time	Right Head	Time						
25.91	วาง Ring ด้านซ้ายที่ Chuck ด้านซ้ายมือ		2.89	สุทธวาง Ring	2.89		2.89						
28.79	หยิบ Insert ที่ 2 มาจากช่องเก็บ Insert		2.88		2.88			วาง	2.88				
30.71	ทำการใส่ Insert		1.92		1.92			วาง	1.92				
32.25	วาง Insert ด้านขวาบน Tray		1.54		1.54			วาง	1.54				
34.59	ทำการใส่สกรูได้ Insert ด้านซ้ายมือ		2.34		2.34			วาง	2.34				
37.22	ใส่ Insert ลงในช่องใส่ Insert ของที่ Chuck ด้านซ้าย		2.63	สุทธใส่ Insert	2.63			วาง	2.63				
39.94	หยิบขาขึ้นชิ้น Semi-Finish เลนส์วางบนที่ Chuck		2.72	สุทธวาง SF	2.72			วาง	2.72				
44.73	ทำการกำหนดตำแหน่งของสกรู Block ของ Semi-Finish ด้านซ้ายมือ นิ้วชี้ด้านซ้ายมือคลิกปุ่มสีเขียวเพื่อทำการสกรูเลนส์		4.79	สุทธคลิกเลนส์	4.79			วาง	4.79				
50.54	นิ้วชี้ด้านซ้ายมือคลิกปุ่มสีเขียวอีกครั้งเพื่อทำการเดินน้ำ Alloy		5.81	สุทธเดินน้ำอัลลอยด์	5.81			วาง	5.81				
53.49	ไปเดินวางไม้ยื่น Ring ด้านขวาที่วางบน Tray ทำความสะอาดได้ Ring		2.95					วาง	2.95				
56.24	ทำการใส่สกรูที่ Chuck ด้านซ้ายมือ		2.75					สุทธทำการใส่สกรู	2.75				
59.44	วาง Ring ด้านขวามือลงบนที่ Chuck ด้านซ้ายมือ		3.2					สุทธวาง Ring	3.2				
62.49	หยิบ Insert ด้านขวามือที่วางบน Tray ไขไว้ว่าทำการใส่สกรูได้ Insert		3.05					วาง	3.05				
64.99	ใส่ Insert ลงในช่องใส่ Insert ของที่ Chuck ด้านขวา		2.50					สุทธใส่ Insert	2.50				
67.72	หยิบขาขึ้นชิ้น Semi-Finish เลนส์วางบนที่ Chuck		2.73					สุทธวาง SF	2.73				
71.47	ทำการกำหนดตำแหน่งของสกรู Block ของ Semi-Finish ด้านขวามือ นิ้วชี้ด้านซ้ายมือคลิกปุ่มสีเขียวเพื่อทำการสกรูเลนส์		3.75	สุทธคลิกเลนส์	3.75			สุทธคลิกเลนส์	3.75				
76.75	นิ้วชี้ด้านซ้ายมือคลิกปุ่มสีเขียวอีกครั้งเพื่อทำการเดินน้ำ Alloy		5.28					สุทธเดินน้ำอัลลอยด์	5.28				
79.80	ย้าย Tray ไปยังที่ชักโครก		3.05										
81.80	หมุนตัวไปหยิบงานทั้งหมด 6 ชิ้น + แยกงานออกเป็น 2 ฝั่ง		2										
83.80	วาง		2										
85.80	วาง		2										
88.17	คลิกปุ่มสีเขียวเพื่อตั้ง Semi-Finish เลนส์วางที่ตลอดเสร็จแล้ว		2.37	สุทธคลิกออก	2.37								
93.39	ใส่ Alloy ส่วนที่เป็น Gate aak วาง Semi-Finish เลนส์วางที่ตลอดบน Tray ที่ชักโครก		5.22		5.22								
96.53	ถอด Ring ที่ทำการผลของที่ Chuck ด้านซ้ายมือไปเก็บใส่ช่องเก็บ Ring		3.14		3.14								
100.53	หยิบ Cart Note จาก Tray ของ Job card ด้านซ้ายมือถือไปแสดงหมายเลข		4	สุทธแสดงหมายเลข	4								
102.53	ตรวจสอบ Cart Note เพื่อนำไปยื่น Ring ตามที่ Cart Note กำหนด		2		2								
106.53	นำ C/N เป็นครั้งแรกวางไว้ที่ช่องเก็บ C/N		4		4								
110.53	หยิบ Ring ที่สองข้างที่ช่องเก็บ Ring		4		4								
112.79	คลิกปุ่มสีเขียวเพื่อตั้ง Semi-Finish เลนส์วางที่ตลอดเสร็จแล้ว		2.26		2.26			สุทธคลิกออก	2.26				
118.84	ใส่ Alloy ส่วนที่เป็น Gate aak วาง Semi-Finish เลนส์วางที่ตลอดบน Tray ที่ชักโครก		6.05		6.05			วาง	6.05				
121.91	ถอด Ring ที่ทำการผลของที่ Chuck ด้านขวามือไปเก็บใส่ช่องเก็บ Tray		3.07		3.07			วาง	3.07				
124.08	ทำการเขียนหมายเลขเครื่องที่ทำงาน และเวลาในการคิดเลนส์ (+30)		2.17		2.17			วาง	2.17				

ภาพที่ 4-20 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร (Man machine chart) ของขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block) ของงานที่ 1 ถึง งานที่ 4 ก่อนการปรับปรุง

Operation/Part	Blocking Process/PC Production Mr.Suriya Immjai		Summary				Man and Machine Chart				รวมผลการทำงานของงาน				
			Man	Left Hand	Right Hand	Machine	Man	Left Hand	Right Hand	Machine	วันที่ 1	วันที่ 2	วันที่ 3	วันที่ 4	
Operator Name:			Working Time	421.09	255.47	238.34	347.87								
Analyst			Idle Time	32	197.62	214.75	105.22								
Date			Cycle Time	453.09	453.09	453.09	453.09								
Method	Man and Machine Chart		Utilization rate (%)	92.94%	56.38%	52.60%	76.78%								
(DM)	ผู้ปฏิบัติงาน	Time	Left Hand	Time	Right Hand	Time					124.1	154.1	154.1	154.1	
100.53	หยิบ Cart Net จาก Tray ของ Job และยกขึ้นวางบนโต๊ะ	4	ยกบนหน้ามือ	4											
102.53	ยกตะกั่ว Cart Net ที่วางไว้บน Ring ตามที่ Cart Net กำหนด	2	วาง	2											
104.53	พับ CN เป็นสี่เหลี่ยมแล้ววางไว้ที่ช่องบน CN	4	วาง	4											
110.53	หยิบ Ring ที่สอดเข้าช่องบน Ring	4	วาง	4											
112.79	ยกแผ่นสี่เหลี่ยมสีส้ม Semi-Finish ขึ้นวางที่ช่องสี่เหลี่ยม	2.26	วาง	2.26				ยกตะกั่ว	2.26						
118.84	ใส่ Alloy ตามที่เป็น Get ออก วาง Semi-Finish บนหน้ามือบน Tray ที่ใช้ชั่วคราว	6.05	วาง	6.05					6.05						
121.91	สอด Ring ที่กำหนดสอดเข้า Chuck ส่วนหน้าไปไว้ในช่องบน Tray	3.07	วาง	3.07					3.07						
124.09	ทำการแยกบนหน้ามือเครื่องทำงาน แยกเวลาในการกดคีม (+30)	2.17	วาง	2.17					2.17						
125.69	วาง Ring ส่วนหน้าไว้ที่ Tray	1.61	วาง	1.61					1.61						
129.08	ใช้มือทำการกดเวลาที่หัว Chuck	3.39	ยกทำการกดเวลา	3.39					3.39						
132.69	ใช้มือทำการกดเวลาที่หัว Ring ส่วนหน้า	3.61	วาง	3.61					3.61						
135.58	วาง Ring ส่วนหน้าเข้าที่ Chuck ส่วนหน้า	2.89	ยกวาง Ring	2.89					2.89						
138.46	หยิบ Insert ที่ 2 ขึ้นมาจากช่องบน Insert	2.88	วาง	2.88					2.88						
140.38	ทำการกด Insert	1.92	วาง	1.92					1.92						
141.92	วาง Insert ส่วนหน้าบน Tray	1.54	วาง	1.54					1.54						
144.26	ทำการกดเวลาที่ Insert ส่วนหน้า	2.34	วาง	2.34					2.34						
146.89	ใส่ Insert ที่ใช้แล้วใส่ Insert ของหัว Chuck ส่วนหน้า	2.63	ยกใส่ Insert	2.63					2.63						
149.61	ใช้เท้าขึ้นบน Semi-Finish บนหน้ามือบน Tray ที่ใช้ชั่วคราว	2.72	ยกวาง SF	2.72					2.72						
154.40	ทำการกำหนดตำแหน่งของ Black box Semi-Finish ส่วนหน้า โดยใช้สายวัดวัดก่อนเป็นต้นไปทำการกดคีม	4.79	ยกวัดคีม	4.79					4.79						
160.21	นำชิ้นส่วนหน้ามือกลับไปที่โต๊ะเครื่องทำงาน Alloy	5.81	ยกชิ้นหน้ามือ	5.81					5.81						
163.16	ใช้มือไปจับ Ring ส่วนหน้าทำการถอด Tray ทำการถอดหัว Ring	2.95							2.95						
165.91	ทำการกดเวลาที่ Chuck ส่วนหน้า	2.75							2.75						
169.11	วาง Ring ส่วนหน้าลงบนหัว Chuck ส่วนหน้า	3.2							3.2						
172.16	หยิบ Insert ส่วนหน้าทำการถอด Tray ใช้ทำการกดเวลาที่ Insert	3.05							3.05						
174.66	ใส่ Insert ที่ใช้แล้วใส่ Insert ของหัว Chuck ส่วนหน้า	2.50							2.50						
177.39	ใช้เท้าขึ้นบน Semi-Finish บนหน้ามือบน Tray ที่ใช้ชั่วคราว	2.73							2.73						
181.14	ทำการกำหนดตำแหน่งของ Black box Semi-Finish ส่วนหน้า โดยใช้สายวัดวัดก่อนเป็นต้นไปทำการกดคีม	3.75	วัดก่อนหัวหน้า	36.18					3.75						
186.42	นำชิ้นส่วนหน้ามือกลับไปที่โต๊ะเครื่องทำงาน Alloy	5.28							5.28						
189.47	นำ Tray ไปใส่ที่โต๊ะชั่วคราว	3.05							3.05						
191.47	หยิบชิ้นไปขึ้นบนหน้ามือ 6 ชิ้น = แยกบนหน้ามือ 2 ชิ้น	2							2						
193.47	วาง	2							2						
195.47	วาง	2							2						
197.84	ยกแผ่นสี่เหลี่ยมสีส้ม Semi-Finish ขึ้นวางที่ช่องสี่เหลี่ยม	2.27	ยกใส่ตะกั่ว	2.27					2.27						
203.06	ใส่ Alloy ตามที่เป็น Get ออก วาง Semi-Finish บนหน้ามือบน Tray ที่ใช้ชั่วคราว	5.22	วาง	5.22					5.22						
206.20	สอด Ring ที่กำหนดสอดเข้า Chuck ส่วนหน้าไปไว้ในช่องบน Ring	3.14	วาง	3.14					3.14						
210.20	หยิบ Cart Net จาก Tray ของ Job และยกขึ้นวางบนโต๊ะ	4	ยกบนหน้ามือ	4					4						
212.20	ยกตะกั่ว Cart Net ที่วางไว้บน Ring ตามที่ Cart Net กำหนด	2	วาง	2					2						
216.20	พับ CN เป็นสี่เหลี่ยมแล้ววางไว้ที่ช่องบน CN	4	วาง	4					4						
220.20	หยิบ Ring ที่สอดเข้าช่องบน Ring	4	วาง	4					4						
222.46	ยกแผ่นสี่เหลี่ยมสีส้ม Semi-Finish ขึ้นวางที่ช่องสี่เหลี่ยม	2.26	วาง	2.26					2.26						
228.51	ใส่ Alloy ตามที่เป็น Get ออก วาง Semi-Finish บนหน้ามือบน Tray ที่ใช้ชั่วคราว	6.05	วาง	6.05					6.05						
231.58	สอด Ring ที่กำหนดสอดเข้า Chuck ส่วนหน้าไปไว้ในช่องบน Tray	3.07	วาง	3.07					3.07						
233.75	ทำการแยกบนหน้ามือเครื่องทำงาน แยกเวลาในการกดคีม (+30)	2.17	วาง	2.17					2.17						

ภาพที่ 4-19 (ต่อ)

Operation / Part :	Blocking Process / PC Production		Summary	Man	Left Head	Flight Head	Machine	รวมเวลาการทำงานของงานนี้			
Operator Name :	Mr.Suriya Imjai		Working Time	421.09	255.47	238.34	347.87	วันที่ 1	วันที่ 2	วันที่ 3	วันที่ 4
Analyst			Idle Time	32	197.62	214.75	105.22				
Date			Cycle Time	453.09	453.09	453.09	453.09				
Method	Man and Machine Chart		Utilization ratio (%)	92.94%	56.38%	52.60%	76.78%				
(DM)	ผู้รับผิดชอบเครื่อง	Time	Left Head	Time	Flight Head	Time	124.08	154.07	154.07	154.07	
245.25	วาง Ring ด้านหน้าของ Chuck ด้านหน้า	2.89	สุทราง Ring	2.89	วาง	2.89					
248.13	หยิบ Insert ที่ 2 มา จากถาดของ Insert	2.88	วาง	2.88	วาง	2.88					
250.05	ทำการแคะ Insert	1.92	วาง	1.92	วาง	1.92					
251.59	วาง Insert ด้านบนของ Tray	1.54	วาง	1.54	วาง	1.54					
253.93	ทำการสวาทได้ Insert ด้านหน้า	2.34	วาง	2.34	วาง	2.34					
256.56	ใส่ Insert ลงในช่องใส่ Insert ของ Chuck ด้านหน้า	2.63	สุทใส่ Insert	2.63	วาง	2.63					
259.28	หยิบขาขึ้นชิ้น Semi-Finish เสน่ห์ข้างมือวางบน Chuck	2.72	สุทวาง SF	2.72	วาง	2.72					
264.07	ทำการกำหนดตำแหน่งของ Block ของ Semi-Finish ด้านหน้า หยิบด้านหน้าออกจนได้ชิ้นเพื่อทำการสไลด์เลนส์	4.79	สุทสไลด์เลนส์	4.79	วาง	4.79					
269.88	หยิบด้านหน้าออกจนได้ชิ้นเพื่อทำการเดินนำ Alloy	5.81	สุทเดินนำอัลลอยด์	5.81	วาง	5.81					
272.83	หยิบขาไปหยิบ Ring ด้านหน้าวางบน Tray ทำการสวาทได้ Ring	2.95			วาง	2.95					
275.58	ทำการสวาทได้ Chuck ด้านหน้า	2.75			สุททำการสวาท	2.75					
278.78	วาง Ring ด้านหน้าลงบน Chuck ด้านหน้า	3.2			สุทวาง Ring	3.2					
281.83	หยิบ Insert ด้านหน้าวางบน Tray หยิบทำการสวาทได้ Insert	3.05			วาง	3.05					
284.33	ใส่ Insert ลงในช่องใส่ Insert ของ Chuck ด้านหน้า	2.50			สุทใส่ Insert	2.50					
287.06	หยิบขาขึ้นชิ้น Semi-Finish เสน่ห์ข้างมือวางบน Chuck	2.73			สุทวาง SF	2.73					
290.81	ทำการกำหนดตำแหน่งของ Block ของ Semi-Finish ด้านหน้า หยิบด้านหน้าออกจนได้ชิ้นเพื่อทำการสไลด์เลนส์	3.75	สไลด์เลนส์	36.18	สุทสไลด์เลนส์	3.75					
296.09	หยิบด้านหน้าออกจนได้ชิ้นเพื่อทำการเดินนำ Alloy	5.28			สุทเดินนำอัลลอยด์	5.28					
299.14	หยิบ Tray ไปตั้งที่โต๊ะ	3.05									
301.14	หมุนหัวไปบนงานทั้งหมด 6 รอบ + แยกงานออกเป็น 2 ชิ้น	2									
303.14	วาง	2									
305.14	วาง	2									
307.51	กดปุ่มเลื่อนเพื่อตั้ง Semi-Finish เสน่ห์ข้างมือที่เลนส์แล้ว	2.37	สุทกดออก	2.37							
312.73	ใส่ Alloy ส่วนที่เป็น Gate ball วาง Semi-Finish เสน่ห์ข้างมือบน Tray ที่โต๊ะ	5.22	วาง	5.22							
315.87	กด Ring ที่ทำการของ Chuck ด้านหน้าไปบนชิ้นของ Ring	3.14	วาง	3.14							
319.87	หยิบ Cart Note จาก Tray ของ Job ค่าด้านหน้าไปบนรถยก	4	สุทยกบนรถยก	4							
321.87	ตรวจสอบ Cart Note ก่อนนำไปบน Ring ตามที่ Cart Note กำหนด	2	วาง	2							
325.87	หยิบ C/N เป็นครั้งแรกวางไว้ที่ช่องของ C/N	4	วาง	2							
329.87	หยิบ Ring ที่ส่งมาที่ของ Ring	4	วาง	2							
332.13	กดปุ่มเลื่อนเพื่อตั้ง Semi-Finish เสน่ห์ข้างมือที่เลนส์แล้ว	2.26	วาง	2.26	สุทกดออก	2.26					
338.18	ใส่ Alloy ส่วนที่เป็น Gate ball วาง Semi-Finish เสน่ห์ข้างมือบน Tray ที่โต๊ะ	6.05	วาง	6.05							
341.25	กด Ring ที่ทำการของ Chuck ด้านหน้าไปบนชิ้นของ Ring	3.07	วาง	3.07							
343.42	ทำการเขียนหมายเลขเครื่องที่ทำงาน และเวลาในการสไลด์เลนส์ (+30)	2.17	วาง	2.17							

ภาพที่ 4-19 (ต่อ)

Operation / Part:	Blocking Process / PC Production		Summary	Man	Left Head	Right Head	Machine	รวมเวลาการทำงานของงานที่			
Operator Name:	Mr.Suriya Immjai		Working Time	421.09	255.47	238.34	347.87	งานที่ 1	งานที่ 2	งานที่ 3	งานที่ 4
Analyst:			Idle Time	32	197.62	214.75	105.22				
Date:			Cycle Time	453.09	453.09	453.09	453.09				
Method	Man and Machine Chart		Utilization ratio (%)	92.94%	56.38%	52.60%	76.78%				
(DM)	ผู้บังคับควบคุมเครื่อง	Time	Left Head	Time	Right Head	Time	124.08	154.07	154.07	154.07	
354.92	วาง Ring คำนวณที่ Chuck คำนวณมือ	2.89	สุทราว Ring	2.89	วาง	2.89					
357.8	หยิบ Insert พิง 2ข้าง มาจากถาด Insert	2.88	วาง	2.88	วาง	2.88					
359.72	ทำการวาง Insert	1.92	วาง	1.92	วาง	1.92					
361.26	วาง Insert คำนวณบน Tray	1.54	วาง	1.54	วาง	1.54					
363.6	ทำการสวลาได้ Insert คำนวณมือ	2.34	วาง	2.34	วาง	2.34					
366.23	ใส่ Insert ลงในช่องใส่ Insert ของที่ Chuck คำนวณ	2.63	สุทใส่ Insert	2.63	วาง	2.63					
368.95	ดึงขาขึ้นชั้น Semi-Finish เลนส์ข้างมือวางบนที่ Chuck	2.72	สุทวาง SF	2.72	วาง	2.72					
373.74	ทำการกำหนดตำแหน่งของ Block ของ Semi-Finish คำนวณมือ นำชิ้นคำนวณมือคอปเปอร์ขึ้นเพื่อทำการสวลาเลนส์	4.79	สุทสวลาเลนส์	4.79	วาง	4.79					
373.55	นำชิ้นคำนวณมือคอปเปอร์ขึ้นเพื่อทำการเดินนำ Alloy	5.81	สุทเดินนำอัลลอยด์	5.81	วาง	5.81					
382.50	ใช้มือขวาไปหยิบ Ring คำนวณที่วางอยู่บน Tray ทำการสวลาได้ Ring	2.95			วาง	2.95					
385.25	ทำการสวลาที่ Chuck คำนวณมือ	2.75			สุททำการสวลา	2.75					
388.45	วาง Ring คำนวณมือลงบนที่ Chuck คำนวณมือ	3.2			สุทวาง Ring	3.2					
391.50	หยิบ Insert คำนวณมือที่วางอยู่บน Tray ไปยังทำการสวลาได้ Insert	3.05			วาง	3.05					
394.00	ใส่ Insert ลงในช่องใส่ Insert ของที่ Chuck คำนวณ	2.50			สุทใส่ Insert	2.50					
396.73	ดึงขาขึ้นชั้น Semi-Finish เลนส์ข้างมือวางบนที่ Chuck	2.73			สุทวาง SF	2.73					
400.48	ทำการกำหนดตำแหน่งของ Block ของ Semi-Finish คำนวณมือ นำชิ้นคำนวณมือคอปเปอร์ขึ้นเพื่อทำการสวลาเลนส์	3.75	อัลลอยด์ฟอร์นึ่ง	36.18	สุทสวลาเลนส์	3.75					
405.76	นำชิ้นคำนวณมือคอปเปอร์ขึ้นเพื่อทำการเดินนำ Alloy	5.28			สุทเดินนำอัลลอยด์	5.28					
408.81	ย้าย Tray ไปยังที่พิชชักร	3.05									
410.81	วาง	2									
412.81	วาง	2									
414.81	วาง	2									
417.18	คอปเปอร์ขึ้นมือคอปเปอร์ Semi-Finish เลนส์ข้างมือที่กลอสเสร็จแล้ว	2.37	สุทดึงออก	2.37							
422.40	นำ Alloy ส่วนที่เป็น Gate ออก วาง Semi-Finish เลนส์ข้างมือบน Tray ที่พิชชักร	5.22	วาง	5.22							
425.54	ถอด Ring ที่ทำการลงของที่ Chuck คำนวณมือไปเก็บยังช่องบน Ring	3.14	วาง	3.14							
427.54	วาง	2									
429.54	วาง	2									
431.54	วาง	2									
433.54	วาง	2									
435.54	วาง	2									
437.54	วาง	2									
439.54	วาง	2									
441.80	คอปเปอร์ขึ้นมือคอปเปอร์ Semi-Finish เลนส์ข้างมือที่กลอสเสร็จแล้ว	2.26	วาง	2.26	สุทดึงออก	2.26					
447.85	นำ Alloy ส่วนที่เป็น Gate ออก วาง Semi-Finish เลนส์ข้างมือบน Tray ที่พิชชักร	6.05	วาง	6.05	วาง	6.05					
450.92	ถอด Ring ที่ทำการลงของที่ Chuck คำนวณมือไปเก็บยังช่องบน Tray	3.07	วาง	3.07	วาง	3.07					
453.09	ทำการขึ้นแผงเลนส์เครื่องทำงาน และเวลาในการสวลาเลนส์ (-30)	2.17	วาง	2.17	วาง	2.17					

ภาพที่ 4-19 (ต่อ)

สาเหตุของปัญหา จากภาพที่ 4-19 สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

1. การเตรียมงานก่อนการป้อนงานเข้าสู่เครื่องจักร ในขณะที่เครื่องจักรว่างงาน
  - 1.1 กิจกรรมการหมุนตัวไปหยิบงานทั้งหมด 6 งาน
  - 1.2 กิจกรรมการแยกงานออกเป็น 2 ฟัง ฟังละ 3 งาน เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน
  - 1.3 กิจกรรมการตรวจสอบใบงาน (C/N) เพื่อนำไปหยิบอุปกรณ์ Ring
  - 1.4 กิจกรรมการพับใบงาน (C/N) เป็นครึ่งหนึ่งแล้ววางไว้ที่ช่องเสียบใบงาน
2. กิจกรรมการทำงานที่ซ้ำซ้อน เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อบรรลุจุดประสงค์อย่างเดียวกัน
  - 2.1 กิจกรรมการเคาะอินเสิร์ช (Insert)
  - 2.2 กิจกรรมการทำความสะอาดได้อินเสิร์ช (Insert)
  - 2.3 กิจกรรมการหยิบ Ring ขึ้นมาพร้อมกัน
3. กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าในการผลิตเลนส์
  - 3.1 กิจกรรมการย้ายเทรย์ใส่ชิ้นงาน (Tray) ไปวางไว้ที่พักชั่วคราว
4. กิจกรรมการเสร็จสิ้นกระบวนการในขณะที่เครื่องจักรว่างงาน
  - 4.1 กิจกรรมการเขียนหมายเลขเครื่องที่ทำงาน และเวลาในการกัดเลนส์ (+30)

ทุกงาน

แนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่งผู้วิจัยได้แก้ไขปรับปรุง  
ดังหัวข้อดังต่อไปนี้

1. จุดพักงานก่อนทำขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block) จัดทำสายพานการไหล Conveyor ใหม่ เพื่อลดการเคลื่อนโดยการหมุนตัวไปหยิบงานที่วางอยู่ด้านหลังพนักงานเป็นสายพานที่วางงานไว้อยู่ด้านข้างพนักงาน เพื่อความสะดวกในการหยิบจับงาน ซึ่งอธิบายไว้ดังภาพที่ 4-20

2. กำหนดมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน Standard operation procedure (SOP) ระบุลำดับขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน เพื่อลดความสูญเปล่าออกจากขั้นตอนการ และจัดลำดับการทำงานใหม่หล่อกำหนดตำแหน่ง (Block) ดังภาพที่ 4-20

**มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)**

**Overall: Blocking (Outer Ring)**  
**Station: Surfacing**  
**Department / product: Surfacing**

Rev: 4-Sep-15  
 Project to: Suphachok Klinman (Pen Eng.)  
 Rev Number: 0.0  
 Version: 0.0

ชื่อ	ตำแหน่ง	หน้าที่	วันที่	สถานะ	หมายเหตุ

**MAIN RISKS :**

Sl	ความเสี่ยง	ผลกระทบ	การควบคุม	การติดตาม	การประเมิน
1	การขาดเอกสาร: 1)ไม่มี Card Hal-ของงานตามรูป งานตามขั้นตอนการทำงาน. 2)การขาด Card Hal-ที่ขาด Risk และ Isert 3)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน				
2	1)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 2)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 3)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 4)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 5)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน				
3	1)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 2)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 3)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 4)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 5)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน				
4	1)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 2)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 3)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 4)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 5)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน				
5	1)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 2)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 3)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 4)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 5)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน				
6	1)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 2)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 3)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 4)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 5)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน				
7	1)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 2)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 3)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 4)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 5)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน				
8	1)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 2)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 3)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 4)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 5)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน				
9	1)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 2)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 3)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 4)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 5)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน				
10	1)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 2)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 3)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 4)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 5)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน				
11	1)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 2)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 3)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 4)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน 5)ไม่มี Isert ที่ใช้ งานตามขั้นตอนการทำงาน				

**Key Point Summary**

ภาพที่ 4-21 มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (SOP) ของขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block)

ผู้วิจัยได้ทำการจัดลำดับงานใหม่ จากภาพที่ 4-21 โดยการย้าย “กิจกรรมการพับใบงาน (C/N) เป็นครั้งแรกแล้ววางไว้ที่ช่องเสียบใบงาน” จากเดิมอยู่ในกิจกรรมลำดับที่ 5 ย้ายไปอยู่ในกิจกรรมลำดับที่ 25 ซึ่งเครื่องจักรกำลังทำงาน โดยพนักงานไม่เกิดการว่างงาน และ “กิจกรรมการทำการเขียนหมายเลขเครื่องที่ทำงาน และเวลาในการกีดเลนส์ (+30)” จากเดิมอยู่ในกิจกรรมลำดับสุดท้าย ย้ายมากิจกรรมลำดับที่ 24 เพื่อลดการว่างงานของเครื่องจักรในการเสร็จขั้นตอนการทำงาน แสดงดังภาพที่ 4-22 แผนภูมิการไหลของขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block)

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ Flow Process Chart								
แผนภูมิหมายเลข _____ แผนที่ _____ ของ _____		สัญลักษณ์						
		Activity	มีจุดขึ้น	หลังปรับปรุง	ลดลง			
ผลิตสินค้า / รหัส / พนักงาน		ปฏิบัติงาน	153.2	132.5	20.7			
การเคลื่อนย้าย / นายสุวิภา		เคลื่อนย้าย	0.87	0				
กิจกรรม : ขั้นตอนการ Generator		คำเข้า	0					
ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายในอาคาร		ตรวจสอบ	0					
วิธีการทำงาน : มีจุดขึ้น (ปรับปรับ)		เก็บ						
คำอธิบาย		ระยะเวลา (เมตร)	เวลา (นาที)	สัญลักษณ์				
1	หยิบ Cart Note จาก Trays ของ Job ทำด้านข้างมือถือไปใส่ถาดหมายเลข	3.26		●				
2	ตรวจสอบ Cart Note เทื่อนำไปหยิบ Ring ตามที่ Cart Note กำหนด	1.63		●				
3	หยิบ Ring ที่ตั้งข้างข้างของเก็บ Ring	3.30		●				
4	ใช้มือขวาทำความสะอาดใต้ Ring ด้านข้างมือ	3.08		●				
5	ใช้มือขวาทำความสะอาดที่ Chuck	3.09		●				
6	วาง Ring ด้านข้างที่ Chuck ด้านข้างมือ	2.67		●				
7	หยิบ Insert ที่ 2 วาง มาจากช่องเก็บ Insert	2.63		●				
8	ทำความสะอาดใต้ Insert ด้านข้างมือ	2.22		●				
9	ใส่ Insert ลงในช่องใต้ Insert ของที่ Chuck ด้านข้าง	2.37		●				
10	มีขารหยิบชิ้น Semi-Finish เสนที่ข้างมือวางบนที่ Chuck	2.56		●				
11	ทำการกำหนดตำแหน่งของถาด Block ของ Semi-Finish ด้านข้างมือ ปรับชิ้นด้านข้างมือกดปุ่มลิ้นมือเพื่อทำการล็อคเลนส์	4.48		●				
12	ปรับชิ้นด้านข้างมือกดปุ่มลิ้นมือเพื่อทำการปรับนำ Alloy	5.05		●				
13	ที่ Chuck หยอดน้ำมันหล่อลื่นด้วย Clamp จะสังเกตเห็น	61.18		●				
14	ตรวจสอบ Cart Note เทื่อนำไปหยิบ Ring ตามที่ Cart Note กำหนด	1.63		●				
15	ใช้มือขวาไปหยิบ Ring ด้านขวาที่วางอยู่บน Tray ทำความสะอาดใต้ Ring ด้านขวามือ	2.76		●				
16	ทำความสะอาดที่ Chuck ด้านขวามือ	2.47		●				
17	วาง Ring ด้านขวามือลงบนที่ Chuck ด้านขวามือ	2.80		●				
18	หยิบ Insert ด้านขวามือที่วางอยู่บน Tray ใช้นิ้วทำความสะอาดใต้ Insert ด้านขวามือ	2.85		●				
19	ใส่ Insert ลงในช่องใต้ Insert ของที่ Chuck ด้านขวา	2.29		●				
20	มีขารหยิบชิ้น Semi-Finish เสนที่ขวามือวางบนที่ Chuck	2.60		●				
21	ทำการกำหนดตำแหน่งของถาด Block ของ Semi-Finish ด้านขวามือ ปรับชิ้นด้านข้างมือกดปุ่มลิ้นมือเพื่อทำการล็อคเลนส์	3.51		●				
22	ปรับชิ้นด้านข้างมือกดปุ่มลิ้นมือเพื่อทำการปรับนำ Alloy	4.83		●				
23	ที่ Chuck หยอดน้ำมันหล่อลื่นด้วย Clamp จะสังเกตเห็น	62.19		●				
24	ทำการฉีดพ่นหมายเลขเครื่องทำงาน และเวลาในการล็อคเลนส์ (+30)	2.03		●				
25	พัน C/N เป็นครึ่งหนึ่งแล้ววางไว้ที่ช่องลิ้น C/N	3.36		●				
26	กดปุ่มลิ้นมือเพื่อตั้ง Semi-Finish เสนที่ข้างมือที่ทดสอบเสร็จแล้ว	2.22		●				
27	ตั้ง Alloy ส่วนที่เป็น Gate ออก วาง Semi-Finish เสนที่ข้างมือลงบน Tray ที่พักชั่วคราว	4.88		●				
28	ถอด Ring ที่ทำการทดสอบของที่ Chuck ด้านข้างมือไปเก็บถึงช่องเก็บ Ring	3.06		●				
29	กดปุ่มลิ้นมือเพื่อตั้ง Semi-Finish เสนที่ขวามือที่ทดสอบเสร็จแล้ว	2.18		●				
30	ตั้ง Alloy ส่วนที่เป็น Gate ออก วาง Semi-Finish เสนที่ขวามือลงบน Tray ที่พักชั่วคราว	5.65		●				
31	ถอด Ring ที่ทำการทดสอบของที่ Chuck ด้านขวามือไปเก็บถึงช่องเก็บ Tray	2.93		●				

ภาพที่ 4-22 อธิบายการไหลของขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block) หลังการปรับปรุง

หลังการปรับปรุงพบว่าจำนวนกิจกรรมของขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block) จากเดิมมีจำนวนกิจกรรมเท่ากับ 36 กิจกรรม สามารถลดลงเหลือ 31 กิจกรรม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้คำนวณรอบเวลาการทำงานหลังการปรับปรุง โดยการประยุกต์ใช้แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร (Man machine chart) ดังภาพที่ 4-23

Operation / Part:		DS Line / Blocking		Summary		Man	Left Head	Right Head	Machine	รวมเวลาที่ทำงานของงานนี้			
Operator Name:		คนศึกษา มีใบ		Working Time	378.563	370.6		352.63	424.86				
Analyst:		Man and Machine Chart		Idle Time	86	93.963		111.933	33.703				
Date:				Cycle Time	464.56	464.563		464.563	464.56				
Method:				Utilization ratio (%)	81.49%	79.77%		75.91%	91.45%	วันที่ 1	วันที่ 2	วันที่ 3	วันที่ 4
(DM)	ผู้รับผิดชอบเครื่อง	Time	Left Head	Time	Right Head	Time	Machine	Time	Time	142.7	129.38	131.38	132.5
24.59	ทำการสวาทใส่ Insert ช่างชา (1)	2.3	วาง	2.34	วาง	2.34	วาง	2.34	2.34				
27.22	ใส่ Insert ลงในหัว Chuck ช่างชา (1)	2.6	ถูกใส่ Insert	2.63		2.63		2.63	2.63				
29.94	มีสวาริม SF วางลงไปในหัว Chuck ช่างชา (1)	2.7	ถูกวาง SF	2.72		2.72		2.72	2.72				
34.73	กำหนดตำแหน่งของ SF ช่างชา ทำการถือสวาริม (1)	4.8	ถูกกำหนดตำแหน่ง	4.79		4.79		4.79	4.79				
40.54	คลัมป์สีเขียวที่ถือของนำอัลลอยด์ (1)	5.8	ถูกของนำอัลลอยด์	5.81		5.81		5.81	5.81				
42.63	สวาทสน C/N เพื่อทำไม่ขึ้น Ring ช่างชา (1)	2.1				2.09		2.09	2.09				
45.58	หมุน Ring ช่างชาที่ห้องกับ Ring ทำความสะอาดใส่ Ring (1)	3				2.95		2.95	2.95				
48.33	ทำการสวาทหัว Chuck ช่างชา (1)	2.8				2.75		2.75	2.75				
51.53	วาง Ring ลงในหัว Chuck ช่างชา (1)	3.2				3.2		3.2	3.2				
54.58	หมุน Insert ช่างชา จากที่เดิม Insert ทำความสะอาด (1)	3.1				3.05		3.05	3.05				
57.08	ใส่ Insert ลงในหัว Chuck ช่างชา (1)	2.5				2.5		2.5	2.5				
59.81	หมุน SF วางลงไปที่หัว Chuck ช่างชา (1)	2.7				2.73		2.73	2.73				
63.56	กำหนดตำแหน่งของ SF ช่างชา ทำการถือสวาริม (1)	3.8				3.75		3.75	3.75				
68.84	คลัมป์สีเขียวที่ถือของนำอัลลอยด์ (1)	5.3				5.28		5.28	5.28				
71.01	เขียนหมายเลขเครื่องเครื่องสน C/N (1)	2.2	พร้อมนำอัลลอยด์	61.18				2.17	2.17				
74.56	นำ C/M สลับหัววางใน Tray (1)	3.8						3.55	3.55				
76.56	วาง	2						2	2				
78.56	วาง	2						2	2				
80.56	วาง	2						2	2				
82.56	วาง	2						2	2				
84.56	สวาทสน C/N เพื่อทำไม่ขึ้น Ring ช่างชา (1)	2						2	2				
86.56	หมุน Ring ที่ 2 ช่างชาของหมุน Ring	2						2	2				
88.56		2						2	2				
90.56		2						2	2				
92.56	ทำการสวาทใส่ Ring ที่ 2 ช่าง	2						2	2				
94.56		2						2	2				
96.56		2						2	2				
98.56	หมุน Insert ที่ 2 ช่างชาของหมุน Insert	2						2	2				
100.56	ทำการสวาทใส่ Insert ที่ 2 ช่าง (2)	2						2	2				
102.56		2						2	2				
104.93	คลัมป์สีเหลืองที่ถือของนำอัลลอยด์ (1)	2.4	ถูกดึงของสวาท	2.37				2.37	2.37				
110.15	อัลลอยด์ตัวบนส่งช่างชาไว้ที่ห้อง (1)	5.2	วาง	5.22				5.22	5.22				

Operation / Part:		DS Line / Blocking		Summary		Man	Left Head	Right Head	Machine	รวมเวลาที่ทำงานของงานนี้			
Operator Name:		คนศึกษา มีใบ		Working Time	378.563	370.6		352.63	424.86				
Analyst:		Man and Machine Chart		Idle Time	86	93.963		111.933	33.703				
Date:				Cycle Time	464.56	464.563		464.563	464.56				
Method:				Utilization ratio (%)	81.49%	79.77%		75.91%	91.45%	วันที่ 1	วันที่ 2	วันที่ 3	วันที่ 4
(DM)	ผู้รับผิดชอบเครื่อง	Time	Left Head	Time	Right Head	Time	Machine	Time	Time	142.7	129.38	131.38	132.5
139.6	อัลลอยด์ตัวบนส่งช่างชาไว้ที่ห้อง (1)	6.1	วาง	6.05		6.05		6.05	6.05				
142.67	ถอด Ring วางไว้ห้องกับ Ring (1)	3.1	วาง	3.07		3.07		3.07	3.07				
148.48	คลัมป์สีเขียวที่ถือของนำอัลลอยด์ (2)	5.8	ถูกของนำอัลลอยด์	5.81		5.81		5.81	5.81				
151.23	ทำการสวาทหัว Chuck ช่างชา (2)	2.8				2.75		2.75	2.75				
154.43	วาง Ring ช่างชาที่หัว Chuck ช่างชา (2)	3.2				3.2		3.2	3.2				
156.33	ใส่ Insert ช่างชาที่หัว Chuck ช่างชา (2)	2.5				2.5		2.5	2.5				
159.66	หมุน SF ช่างชาลงไปที่หัว Chuck ช่างชา (2)	2.7				2.73		2.73	2.73				
163.41	กำหนดตำแหน่งของสวาริมช่างชาใส่สวาริม (2)	3.8				3.75		3.75	3.75				
168.63	คลัมป์ของนำอัลลอยด์ของหัว Chuck ช่างชา (2)	5.3				5.28		5.28	5.28				
170.63	ทำการเขียนหมายเลข C/N ของ Job (2)	2						2.17	2.17				
172.63	นำ C/M สลับหัววางใน Tray (2)	2						3.55	3.55				
174.63		2						2	2				
176.63	วาง	2						2	2				
178.63	วาง	2						2	2				
180.63	วาง	2						2	2				
182.63	วาง	2						2	2				
184.63	วาง	2						2	2				
186.63	วาง	2						2	2				
188.63	วาง	2						2	2				
190.63	วาง	2						2	2				
192.63	สวาทสน C/N เพื่อทำไม่ขึ้น Ring ช่างชา (1)	2						2	2				
194.63	หมุน Ring ที่ 2 ช่างชาของหมุน Ring	2						2	2				
196.63		2						2	2				
198.63		2						2	2				
200.63	ทำการสวาทใส่ Ring ที่ 2 ช่าง	2						2	2				
202.63		2						2	2				
204.63		2						2	2				
206.63	หมุน Insert ที่ 2 ช่างชาของหมุน Insert	2						2	2				
208.63	ทำการสวาทใส่ Insert ที่ 2 ช่าง (2)	2						2	2				
210.63		2						2	2				
213.06	คลัมป์สีเหลืองที่ถือของนำอัลลอยด์จากหัว Chuck ช่างชา (2)	2.4	ถูกดึงของสวาท	2.37				2.37	2.37				
218.28	อัลลอยด์ของสวาริมช่างชา วางลงที่หัว Tray (2)	5.2	วาง	5.22				5.22	5.22				
221.42	ถอด Ring วางไว้ห้องกับ Ring (2)	3.1	ถูกถอด Ring	3.14				3.14	3.14				

ภาพที่ 4-23 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร (Man machine chart)



ของขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Blcok) งานที่ 1 ถึง งานที่ 4 หลังการปรับปรุง

Operation / Part: Operator Name: Analyst Date Method	DS Line / Blocking คนทำงาน มีไป Man and Machine Chart	Summary				Man				Machine				รวมเวลาที่ทำงานของงานนี้			
		Working Time	Idle Time	Cycle Time	Utilization ratio (%)	Man	Left Head	Right Head	Machine	Time	Left Head	Right Head	Machine	Time	Left Head	Right Head	Machine
		378.563	86	464.563	81.43%	370.6	93.963	111.933	424.86	39.703	464.563	75.91%	91.45%	งานที่ 1	งานที่ 2	งานที่ 3	งานที่ 4
														142.7	129.38	131.38	132.5
		Time	Left Head	Right Head	Machine	Time	Left Head	Right Head	Machine	Time	Left Head	Right Head	Machine	Time	Left Head	Right Head	Machine
246.32	ใส่ Insert ลงในหัว Chuck ช่างชาย (3)	2.6	ถูกใส่ Insert	2.63	วาง	2.63			ถูกใส่ Insert	2.63							
249.04	วาง SF หัว Chuck ช่างชาย (3)	2.7	ถูกราง SF	2.72	วาง	2.72			ถูกราง SF	2.72							
253.83	กำหนดตำแหน่งของ SF หัว Chuck ช่างชาย และ ล็อคเลนส์	4.8	ถูกกำหนดตำแหน่ง	4.79	วาง	4.79			ถูกกำหนดตำแหน่ง	4.79							
259.64	คอมน์เตือนนำอัลลอยด์ ของหัว Chuck ช่างชาย (3)	5.8	ถูกเตือนนำอัลลอยด์	5.81	วาง	5.81			ถูกเตือนนำอัลลอยด์	5.81							
262.39	ทำความสะอาดหัว Chuck ช่างชาย (3)	2.8							ถูกทำความสะอาด	2.75				2.75			
265.59	วาง Ring ลงในหัว Chuck ช่างชาย (3)	3.2							ถูกราง Ring	3.2				3.2			
268.09	ใส่ Insert ลงบนหัว Chuck ช่างชาย (3)	2.5	ถูกใส่ Insert	2.5	วาง	2.5			ถูกใส่ Insert	2.5				2.5			
270.82	วาง SF หัว Chuck ช่างชาย (3)	2.7	ถูกราง SF	2.73	วาง	2.73			ถูกราง SF	2.73				2.73			
274.57	กำหนดตำแหน่งของ เลนส์ ของหัว Chuck ช่างชายล็อคเลนส์ (3)	3.8	ถูกกำหนดตำแหน่ง	3.75	วาง	3.75			ถูกกำหนดตำแหน่ง	3.75				3.75			
279.85	คอมน์เตือนนำอัลลอยด์ หัว Chuck ช่างชาย (3)	5.3	คอมน์เตือนนำอัลลอยด์	5.28	วาง	5.28			คอมน์เตือนนำอัลลอยด์	5.28				5.28			
282.02	เขียนหมายเลขเครื่องจักรลงบน CN (3)	2.2								2.17				2.17			
285.57	พัน CN ที่ทรงเหลี่ยมไว้บนของกับ Tray (3)	3.6								3.55				3.55			
285.57	วาง	0								0				0			
287.57	วาง	2								2				2			
289.57	วาง	2								2				2			
291.57	วาง	2	พอลิเมอร์อัลลอยด์	61.18						2				2			
293.57	วาง	2								2				2			
295.57	วาง	2								2				2			
297.57	วาง	2								2				2			
299.57	วาง	2								2				2			
301.57	วาง	2								2				2			
303.573	ตรวจสอบ CN ที่ใส่เข้าไปบน Ring ช่างชายมือ (1)	2								2				2			
305.573	วาง	2								2				2			
307.573	หมุน Ring หัว 2 ช่างจากของหมุน Ring	2								2				2			
309.573	วาง	2								2				2			
311.573	ทำความสะอาด Ring หัว 2 ช่าง	2								2				2			
313.573	วาง	2								2				2			
315.573	วาง	2								2				2			
317.573	หมุน Insert หัว 2 ช่างจากของหมุน Insert	2								2				2			
319.573	ทำความสะอาด Insert หัว 2 ช่าง (2)	2								2				2			
321.573	วาง	2								2				2			
323.34	คอมน์เตือนเลนส์ของหัว Chuck ช่างชาย (3)	2.4	ถูกเตือนเลนส์ออก	2.37	วาง	2.37			ถูกเตือนเลนส์ออก	2.37				2.37			
329.16	ตั้งอัลลอยด์ของเลนส์ช่างชาย (3)	5.2	วาง	5.22	วาง	5.22				5.22				5.22			
332.30	ถอด Ring ออกจากหัว Chuck ช่างชาย (3)	3.1	ถูกถอด Ring	3.14	วาง	3.14				3.14				3.14			

Operation / Part: Operator Name: Analyst Date Method	DS Line / Blocking คนทำงาน มีไป Man and Machine Chart	Summary				Man				Machine				รวมเวลาที่ทำงานของงานนี้			
		Working Time	Idle Time	Cycle Time	Utilization ratio (%)	Man	Left Head	Right Head	Machine	Time	Left Head	Right Head	Machine	Time	Left Head	Right Head	Machine
		378.563	86	464.563	81.43%	370.6	93.963	111.933	424.86	39.703	464.563	75.91%	91.45%	งานที่ 1	งานที่ 2	งานที่ 3	งานที่ 4
														142.7	129.38	131.38	132.5
		Time	Left Head	Right Head	Machine	Time	Left Head	Right Head	Machine	Time	Left Head	Right Head	Machine	Time	Left Head	Right Head	Machine
380.97	ใส่ Insert ลงบนหัว Chuck ช่างชาย (3)	2.5	ถูกใส่ Insert	2.5	วาง	2.5			ถูกใส่ Insert	2.5				2.5			
383.70	วาง SF หัว Chuck ช่างชาย (3)	2.7	ถูกราง SF	2.73	วาง	2.73			ถูกราง SF	2.73				2.73			
387.45	กำหนดตำแหน่งของ เลนส์ ของหัว Chuck ช่างชายล็อคเลนส์ (3)	3.8	ถูกกำหนดตำแหน่ง	3.75	วาง	3.75			ถูกกำหนดตำแหน่ง	3.75				3.75			
392.73	คอมน์เตือนนำอัลลอยด์ หัว Chuck ช่างชาย (3)	5.3	คอมน์เตือนนำอัลลอยด์	5.28	วาง	5.28			คอมน์เตือนนำอัลลอยด์	5.28				5.28			
394.90	เขียนหมายเลขเครื่องจักรลงบน CN (3)	2.2								2.17				2.17			
398.45	พัน CN ที่ทรงเหลี่ยมไว้บนของกับ Tray (3)	3.6								3.55				3.55			
400.45	วาง	2								2				2			
402.45	วาง	2								2				2			
404.45	วาง	2								2				2			
406.45	วาง	2								2				2			
408.45	วาง	2								2				2			
410.45	วาง	2								2				2			
412.45	วาง	2								2				2			
414.45	วาง	2								2				2			
416.45	วาง	2								2				2			
418.45	วาง	2								2				2			
420.45	วาง	2								2				2			
422.45	วาง	2								2				2			
424.45	วาง	2								2				2			
426.45	วาง	2								2				2			
428.45	วาง	2								2				2			
430.45	วาง	2								2				2			
432.45	วาง	2								2				2			
434.45	วาง	2								2				2			
436.62	คอมน์เตือนเลนส์ของหัว Chuck ช่างชาย (3)	2.4	ถูกเตือนเลนส์ออก	2.37	วาง	2.37			ถูกเตือนเลนส์ออก	2.37				2.37			
442.04	ตั้งอัลลอยด์ของเลนส์ช่างชาย (3)	5.2	วาง	5.22	วาง	5.22				5.22				5.22			
445.18	ถอด Ring ออกจากหัว Chuck ช่างชาย (3)	3.1	ถูกถอด Ring	3.14	วาง	3.14				3.14				3.14			
445.18	วาง	0	วาง	0	วาง	0				0				0			
447.18	วาง	2	วาง	2	วาง	2				2				2			
449.18	วาง	2	วาง	2	วาง	2				2				2			
451.18	วาง	2	วาง	2	วาง	2				2				2			
453.18	วาง	2	วาง	2	วาง	2				2				2			
455.44	คอมน์เตือนของเลนส์ออกจากหัว Chuck ช่างชาย(2)	2.3	วาง	2.26	วาง	2.26				2.26				2.26			
461.49	ตั้งอัลลอยด์ของเลนส์ช่างชาย วางเลนส์ไว้ที่ Tray (2)	6.1	วาง	6.05	วาง	6.05				6.05				6.05			
464.56	ถอด Ring วางไว้บนกับ Ring (2)	3.1	วาง	3.07	วาง	3.07				3.07				3.07			

ภาพที่ 4-22 (ต่อ)

ผู้วิจัยได้สร้างความสัมพันธ์จำนวน 4 งาน เมื่อถึงสภาวะการผลิตที่สมดุลคำนวณรอบเวลาการทำงานใหม่จนถึงงานที่ 3 และงานที่ 4 มีรอบเวลาการทำงานใกล้เคียงกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทำการเลือกรอบเวลาการทำงานที่มากที่สุด คือ รอบเวลาการทำงานของงานที่ 4 ค่าเท่า 132.5 วินาที/ งาน ดังนั้น ถ้าคิดต่อ 1 งาน แต่เนื่องจากว่าสถานีงานนี้มีเครื่องจักรจำนวน 3 เครื่อง ดังนั้น รอบเวลามาตรฐานจึงมีค่าเท่ากับ 44.16 วินาที/ งาน เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของการใช้งาน (Utilization ratio) ของพนักงานหลังการปรับปรุงพบว่าค่า Utilization ratio มีค่าเท่ากับ 81.49% และประสิทธิภาพของเครื่องจักรหลังการปรับปรุงพบว่าค่า Utilization ratio มีค่าเท่ากับ 91.45% นั้นหมายความว่ามีการใช้งานให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากเดิม 19.10%

#### 4. การจัดสมดุลสายการผลิต (Line balancing)

การจัดขั้นตอนการผลิตและการจัดวางงานในสายการผลิตการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา (Surfacing workshop) ผู้วิจัยได้ยึดหลักการวิเคราะห์ความสูญเสียเปล่าเพื่อกำจัดจุดคอขวด ซึ่งได้กล่าวแนวทางในการแก้ไขจากการตั้งคำถาม 5W1H ต่อจากนี้ผู้วิจัยจะใช้หลักเกณฑ์ ECRS ในการแบ่งและรวมกิจกรรมของขั้นตอนที่รอยคอกขึ้นงานเพื่อให้สายการผลิตการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตาเกิดความสมดุล (Line balancing) ให้มากที่สุด โดยมีจุดมุ่งหวังเพื่อให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากในอดีต เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

รอบเวลา (Cycle time) ของแต่ละขั้นตอนการทำงานเปรียบเทียบกับ Takt time สังเกตมีอยู่ 2 ขั้นตอนการทำงานที่รอบเวลาการทำงาน (Cycle time) สูงกว่า Takt time (ซึ่งได้อธิบายแนวทางการแก้ไขในหัวข้อการตั้งคำถาม 5W1H) และอีก 4 ขั้นตอนการทำงานที่รอบเวลาการทำงาน (Cycle time) ต่ำกว่า Takt time ซึ่ง 3 ใน 4 ขั้นตอนได้อธิบายแนวทางการแก้ไขในหัวข้อการตั้งคำถาม 5W1H และการประยุกต์ใช้ระบบดึง (Pull flow) และการไหลของงานแบบ 1 ต่อ 1 (One piece flow) ดังนั้น ผู้วิจัยจะพิจารณาสาเหตุปัญหา และแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการล้างและเป่าแห้งเลนส์ (Cleaning & Dry) ดังต่อไปนี้

4.1 ขั้นตอนการล้างและเป่าแห้งเลนส์ (Cleaning & Dry) จากแผนภูมิการไหลของขั้นตอนการล้างและเป่าแห้งเลนส์ให้แห้ง รอบเวลาการทำงานมีค่าเท่ากับ 42.73 วินาที/ งาน ซึ่งรอบเวลาดำกว่า Takt time เท่ากับ 13.46 วินาที/ งาน ซึ่งเป็นความสามารถที่ทำให้เกิดการผลิตที่มากเกินไป (Over production) และยังทำให้เกิดการว่างงานอีกด้วย

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ Flow Process Chart						
แผนภูมิหมายเลข _____ แผ่นที่ _____ ของ _____	สรุปผล					
	Activity	ปัจจุบัน	หลังปรับปรุง	ลดลง		
ผลิตภัณฑ์ / วัสดุ / พนักงาน	ปฏิบัติงาน	38.17				
การผลิตเลนส์ที่ซี / นางสาวยุรฉัตร อัมพรรัตน์	เคลื่อนย้าย	4.26				
กิจกรรม : ขั้นตอนการ Cleaning & Dry	ล่าช้า					
ขั้นตอนการล้างเลนส์ทำความสะอาดและเป่าแห้งเลนส์	ตรวจสอบ					
	เก็บ					
วิธีการทำงาน (ปัจจุบัน / ปรับปรุง)						
คำอธิบาย	ระยะทาง	เวลา	สัญลักษณ์			
	(เมตร)	(วินาที)	○	➡	□	D
1	เดินจากสถานีล้างเลนส์ไปยังสถานี Laser	4.00	2.04			
	หยิบงานทั้งหมด 4 งาน + ข้ายมายังสถานีล้างเลนส์ + วางงาน 4 งาน					
2	มือซ้ายเปิดวาล์วน้ำ + มือขวาหยิบแปลงล้างเลนส์ + จุ่มน้ำยา		0.73			
3	มือซ้ายหยิบเลนส์ข้างซ้ายจากเทรย์ + ล้างเลนส์ + วางไว้ที่เทรย์		6.95			
4	มือซ้ายหยิบเลนส์ข้างขวาจากเทรย์ + ล้างเลนส์ + วางไว้ที่เทรย์		6.90			
5	มือซ้ายหยิบเทรย์ข้างบนสุดที่ล้างเสร็จแล้ววางไว้ข้างล่าง		2.95			
6	มือขวาแปลงล้างเลนส์พร้อมทั้งปิดวาล์วน้ำ		0.46			
7	เคลื่อนที่จากสถานีล้างเลนส์มายังสถานีเป่าแห้ง		0.97			
	มือขวาหยิบปืนลม					
8	มือซ้ายหยิบเลนส์ข้างซ้าย เป่าลม วางไว้ที่เทรย์		7.55			
9	มือซ้ายหยิบเลนส์ข้างขวา เป่าลม วางไว้ที่เทรย์		7.82			
10	มือซ้ายหยิบงานบนสุดมาวางไว้ที่โต๊ะข้างล่าง		2.80			
11	มือขวาวางปืนเป่าลม		0.36			
12	หมุนงานทั้งหมด 4 งานโดยหันด้าน C/N เข้าหาผู้ปฏิบัติงาน		0.68			
13	ย้ายงานทั้งหมด 4 งานจากสถานีเป่าลมมายังสถานีตรวจสอบงาน	1.50	2.21			
Total				9	4	

ภาพที่ 4-24 อธิบายขั้นตอนการล้างและเป่าเลนส์ให้แห้ง (Cleaning & Dry) ก่อนการปรับปรุง

แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการล้างเลนส์และเป่าเลนส์ให้แห้ง (Cleaning & Sort) จากภาพที่ 4-24 โดยการกำจัดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่ากับการผลิตเลนส์ และยังสามารถรวมบางกิจกรรมของขั้นตอนการหยิบเลนส์ใส่ตะกร้า (Sort & Basket) ได้ดังต่อไปนี้

- กำหนดมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน Standard operation procedure (SOP) ระบุลำดับขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน เพื่อลดความสูญเปล่าออกจากขั้นตอนการและจัดลำดับการ โดยทำการรวมบางกิจกรรมของขั้นตอนการหยิบเลนส์ใส่ตะกร้า (Sort & Basket) ดังภาพที่ 4-25

**Operation: Cleaning & Dry**

**Station: Surfacing**

**Department / production: Surfacing**

**มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)**

Date: 10-Sep-15

Prepared by: Suphaleerk Klamm

Doc Number: 0.0

Version: 0.0

---

อุปกรณ์ความปลอดภัย :

**SAFETY ANALYSIS DOCUMENT NUMBER :**

**MAIN RISKS :**

No	ขั้นตอนการทำงาน	Risk level	Time taken
1	ผลาญเลนส์ด้านหน้า สำหรับงาน DS 1) ใช้น้ำล้างเลนส์จากกล่อง 2) ลอกฟิล์มออกจากเลนส์	1	4.25
2	ขั้นตอนการล้างเลนส์ ด้านหน้าเลนส์ด้านหน้า 1) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหน้า (Onewave S14) 2) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14) 3) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14) 4) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14) 5) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14) 6) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14) 7) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14)	1	2.40
3	ขั้นตอนการล้างเลนส์ ด้านหน้าเลนส์ด้านหน้า 1) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหน้า (Onewave S14) 2) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14) 3) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14) 4) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14) 5) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14) 6) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14) 7) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14)	1	2.00
4	ขั้นตอนการล้างเลนส์ ด้านหน้าเลนส์ด้านหน้า 1) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหน้า (Onewave S14) 2) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14) 3) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14) 4) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14) 5) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14) 6) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14) 7) ใช้น้ำล้างเลนส์ด้านหลัง (Onewave S14)	1	6.40
5	ล้างน้ำเลนส์ 2 ครั้ง ขั้นตอน 4 สำหรับเลนส์ด้านหน้า	1	22.20
6	ขั้นตอนการใส่เลนส์ (Sort & Basket) 1. วางเลนส์ในตะกร้า Sort & Basket 2 ชิ้น 2. ใส่เลนส์ในตะกร้า Sort & Basket 2 ชิ้น 3. ใส่เลนส์ในตะกร้า Sort & Basket 2 ชิ้น 4. ใส่เลนส์ในตะกร้า Sort & Basket 2 ชิ้น	1	3.30
7	ขั้นตอนการบรรจุเลนส์ (Sort & Basket) 1. ใส่เลนส์ในตะกร้า Sort & Basket 2 ชิ้น 2. ใส่เลนส์ในตะกร้า Sort & Basket 2 ชิ้น	1	2.00

รูปภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Step 1

Step 2.1

Step 2.2

Step 2.3

ข้อควรระวัง : ใช้น้ำล้างเลนส์ในภาชนะที่สะอาดและแห้งเพื่อป้องกันความเสียหาย

Step 3

Step 4

ข้อควรระวัง : ใช้น้ำล้างเลนส์ในภาชนะที่สะอาดและแห้งเพื่อป้องกันความเสียหาย

Step 6.1

Step 6.2

Step 6.3

Step 7

**Key Point Summary**

Safety Quality (ปฏิบัติตาม)

**SOP REFERENCES:**

ภาพที่ 4-25 มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (SOP) ของขั้นตอนการหนีบลensใส่ตะกร้า (Sort & Basket)

จากภาพที่ 4-25 สามารถแสดงแผนภูมิการไหลของขั้นตอนการหนีบลensใส่ตะกร้า (Sort & Basket) หลังการปรับปรุงได้ดังภาพที่ 4-26

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ Flow Process Chart							
แผนภูมิหมายเลข _____	แผ่นที่ _____	ของ _____	สรุปผล				
			Activity	ปัจจุบัน	หลังปรับปรุง	ลดลง	
ผลิตภัณฑ์ / วัสดุ / พนักงาน			ปฏิบัติงาน	○	38.17	51.62	-13.45
การผลิตเลนส์ที่ซี / นางสาวมยุรฉัตร อัมพรัตน์			เคลื่อนย้าย	➡	4.26	0.68	3.58
กิจกรรม : ขั้นตอนการ Cleaning & Dry			ล่าช้า	D			
ขั้นตอนการล้างเลนส์ทำความสะอาดและเป่าแห้งเลนส์			ตรวจสอบ	□			
			เก็บ	▽			
วิธีการทำงาน : ปัจจุบัน / ปรับปรุง							
คำอธิบาย	ระยะทาง	เวลา	สัญลักษณ์				
	(เมตร)	(วินาที)	○	➡	□	D	▽
1	มือซ้ายเปิดวาล์วน้ำ + มือขวาหยิบแปลงล้างเลนส์ + จุ่มน้ำยา	0.73					
2	มือซ้ายหยิบเลนส์ข้างขวาจากเทรย์+ล้างเลนส์+วางไว้ที่เทรย์	6.76					
3	หยิบเลนส์ด้านขวาเป่าลมให้แห้ง	7.86					
4	เช็ดเลนส์ด้านขวาให้แห้งด้วยผ้าเช็ดเลนส์ วางไว้ที่เทรย์	6.92					
5	ลอกฟิล์มบนเลนส์ + ทิ้งฟิล์มลงในถังขยะ	4.75					
6	มือซ้ายหยิบเลนส์ข้างซ้ายจากเทรย์+ล้างเลนส์ +วางไว้ที่เทรย์	6.90					
7	หยิบเลนส์ด้านซ้ายเป่าลมให้แห้ง	7.62					
8	เช็ดเลนส์ด้านซ้ายให้แห้งด้วยผ้าเช็ดเลนส์ วางไว้ที่เทรย์	5.31					
9	นำตระกร้าวางไว้บนโต๊ะ + ถ่างขาหนีบตะกร้าออก	0.59					
10	เขียนหมายเลขช่องใส่เลนส์ และหมายเลขของบน C/N ทั้งหมด	2.25					
11	หยิบ C/N ทั้งหมดครัดด้วยหนังยาง	0.55					
12	เคลื่อนย้ายตะกร้าไปยังรถเข็น --> ไปยังสถานี Flag งาน	0.68					
13	ทำการแอสแกน C/N (16 C/N) เพื่อจบกระบวนการ กัดขึ้นรูปค่าสายตา	1.38					
Total					12	1	

ภาพที่ 4-26 อธิบายขั้นตอนการล้างและเป่าเลนส์ให้แห้ง (Dleaning & Dry) หลังการปรับปรุง

1. กิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่าให้กับการผลิตเลนส์
  - 1.1 กำจัด (Eliminate) กิจกรรมการเคลื่อนที่ไปหยิบงานจำนวน 4 งาน โดยการใช้สายพานในการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน
2. รวม (Combine) กิจกรรมการเช็ดเลนส์ด้วยผ้าเช็ดเลนส์ของขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์ (Decide)
3. รวม (Combine) บางกิจกรรมของขั้นตอนการหนีบเลนส์ใส่ตะกร้า (Sort & Basket)
  - 3.1 กิจกรรมการนำตระกร้าวางไว้บนโต๊ะและถ่างขาหนีบตะกร้าออก
  - 3.2 กิจกรรมการเขียนหมายเลขช่องใส่เลนส์และหมายเลขตะกร้าลงบนใบงาน (C/ N)
  - 3.3 กิจกรรมการหยิบใบงาน (C/ N) ทั้งหมดครัดด้วยหนังยาง
  - 3.4 กิจกรรมการเคลื่อนย้ายตะกร้าไปยังสถานี FLAG งาน
  - 3.5 กิจกรรมการทำแอสแกนใบงาน (C/ N) เพื่อจบกระบวนการกัดขึ้นรูปค่าสายตา

ผู้วิจัยได้คำนวณรอบเวลาการทำงานของขั้นตอนการล้างและเป่าแห้งเลนส์ (Cleaning & Dry) หลังการปรับปรุงซึ่งมีรอบเวลาการทำงานเท่ากับ 52.29 วินาที/ งาน ซึ่งใกล้เคียงและรอบเวลาการทำงานใหม่ไม่เกินกับค่ากับ Takt time

### ผลการดำเนินงาน

ผู้วิจัยทำการสรุปรอบเวลาขั้นตอนการทำงานของแต่ละขั้นตอน หลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงด้วยหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปรอบเวลาการทำงานของแต่ละขั้นตอนได้ ดังนี้

สถานะงานเดิม	ลำดับงานเดิม	ขั้นตอนการผลิตก่อนการปรับปรุง	เวลายมาตรฐานก่อนการปรับปรุง (วินาที)	จำนวนพนักงาน (คน)	การปรับปรุงด้วย ECRS	สถานะงานใหม่	ลำดับงานใหม่	ขั้นตอนการผลิตหลังการปรับปรุง	เวลายมาตรฐานก่อนการปรับปรุง (วินาที)	จำนวนพนักงาน (คน)	Takt Time (วินาที)
1	1	1) ขั้นตอนการเตรียมงาน	51.11	1	N/A	1	1	1) ขั้นตอนการเตรียมงาน	51.11	1	55.89
2	2	2) ขั้นตอนการBlocking	51.57	3	E/R	2	2	2) ขั้นตอนการBlocking	44.17	3	
3	3	3) ขั้นตอนการAlloy Forming	40.00	-	E	3	3	3) ขั้นตอนการGenerator	53.20	0	
4	4	4) ขั้นตอนการGenerator	38.20	1	E/C	4	4	4) ขั้นตอนการPolishing	54.06	3	
5	5	5) ขั้นตอนการPolishing	54.06	3	N/A	5	5	5) ขั้นตอนการLasor & DeBlock	54.01	1	
6	6	6) ขั้นตอนการLasor & DeBlock	68.22	1	E/R	6	6	6) ขั้นตอนการCleaning & Dry	52.29	1	
7	7	7) ขั้นตอนการCleaning & Dry	42.43	1	S/C	7	7	7) ขั้นตอนการDecide	55.66	1	
8	8	8) ขั้นตอนการDecide	60.92	1	E/R/C	8	8				
9	9	9) ขั้นตอนการSort Basket	21.37	1	E	9	9				
			427.88	12					364.50	10	

N/A = ไม่มีการเปลี่ยนแปลง E = กำจัดงานออก C = รวมงานเข้าด้วยกัน R = จัดลำดับงานใหม่ S = ปรับปรุงการทำงานให้ง่ายขึ้น

ภาพที่ 4-27 อธิบายแนวทางการปรับปรุงวิธีการสายการผลิตเลนส์พีซี

### สรุปผลการปรับปรุง

จากการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของสายการผลิตตัวอย่าง สามารถเปรียบเทียบผลการปรับปรุงก่อนและหลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 4-1 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของสายการผลิตเลนส์ขึ้นรูปสายตาก่อนและหลังการปรับปรุง


หัวข้อ	ดัชนีการวัด	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง	หน่วยการวัด	คิดเป็น %	
1	จำนวนงานสะสม	304	143	งาน	52.69%	↓
2	เวลานำเฉลี่ย	6.17	4.59	ชั่วโมง	25.61%	↓
3	ระยะทางรวมการเคลื่อนที่ของพนักงาน	21.00	0	เมตร		
4	จำนวนขั้นตอนการทำงาน	9	7	ขั้นตอน	22.22%	↓
5	จำนวนพนักงาน	12	10	คน	16.67%	↓
6	รอบเวลาการผลิต	68.22	55.66	วินาที/งาน	18.41%	↓
7	เวลาการผลิตรวม	427.88	364.5	วินาที	14.81%	↓
8	ประสิทธิภาพสายการผลิต	69.69%	93.55%	%	34.24%	↑

ความสูญเปล่าจากการผลิตชิ้นงานมากเกินไป หลังจากปรับปรุงจำนวนงานระหว่างขั้นตอนการทำงานมีจำนวนทั้งสิ้น 143 งาน สามารถลดลงจำนวนงานระหว่างขั้นตอนการทำงานได้ถึง 161 งาน คิดเป็น 52.96 % และจำนวนงานสะสมจากการคำนวณจากเดิมอยู่ที่ 27 งาน/ ชั่วโมง สามารถลดลงได้ทั้งสิ้น 11 งาน/ ชั่วโมง ดังนั้น จำนวนงานสะสมที่ได้จากการคำนวณอยู่ที่ 16 งาน/ ชั่วโมง และเมื่อพิจารณา เวลานำเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกันยายน มีค่าอยู่ที่ 6.17 ชั่วโมง/ งาน หลังการปรับปรุงตั้งแต่เดือนตุลาคม จนถึงเดือนกันยายน มีค่าอยู่ที่ 4.59 ชั่วโมง/ งาน คิดเป็น 25.61%

เมื่อพิจารณารอบเวลาการผลิต จากการศึกษารอบเวลายมาตรฐานหลังการปรับปรุง ขั้นตอนการทำงานของการผลิตเลนส์พีซี ดังแสดงในภาคผนวก ข เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับค่า Takt time ในสายการผลิตตัวอย่างที่ความต้องการเป้าหมายที่ 1256 เลนส์ต่อกะการทำงาน หรือ 628 งานต่อกะการทำงาน และชั่วโมงการทำงานของพนักงานเท่ากับ 9 ชั่วโมง 45 นาที สามารถแสดงดังภาพที่ 4-27 และภาพที่ 4-28

แบบฟอร์มการคำนวณหาเวลาพื้นฐานของการผลิตเลส์พีซี หลังการปรับปรุง Takt Time = 55.89 Sec / Job										
สายการผลิต	สถานี	ขั้นตอน	เครื่องจักร		Select Time (วินาที/ชิ้น)	Rating %	Normal Time (วินาที/ชิ้น)	Normal Time all Source (วินาที/ชิ้น)	Allowance Time %	Standard Time (วินาที/ชิ้น)
			ชื่อเครื่องจักร	จำนวน						
DS	Launching	1) ขั้นตอนการเตรียมงาน	-	1	47.77	100	47.77	47.77	7	51.11
	Blocker	2) ขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง	PRA	3	123.23	100	123.23	41.08	7	44.17
	Generating	3) ขั้นตอนการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา	VFT	3	106.59	100	106.59	35.53	7	53.20
	Polishing	4) ขั้นตอนการเลนส์ให้ใส	DLP	9	452.47	100	452.47	50.27	7	54.06
	Laser + De-Block	5) ขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์และการถอดเลนส์	Laser Eng	1	50.23	100	50.23	50.23	7	54.01
	Cleaning	6) ขั้นตอนการทำล้างและเป่าแห้งเลนส์	-	1	48.63	100	48.63	48.63	7	52.29
	Decide	7) ขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์	Nidex	1	51.76	100	51.76	51.76	7	55.66

ภาพที่ 4-28 การคำนวณหาเวลามาตรฐานแต่ละขั้นตอนของการผลิตเลนส์พีซีหลังการปรับปรุง

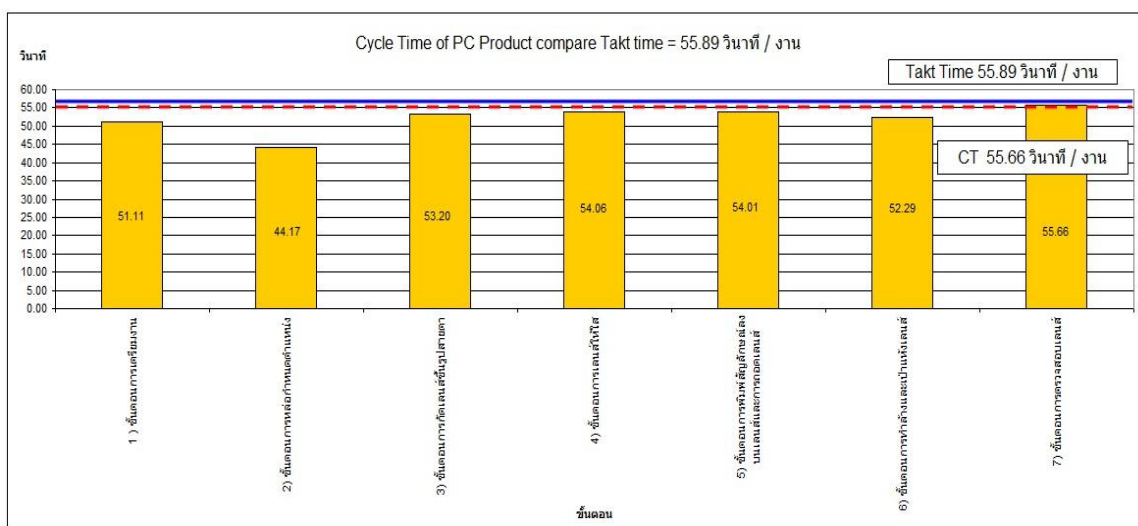

ภาพที่ 4-29 รอบเวลาหลังการปรับปรุงเปรียบเทียบกับค่า Takt time ในการผลิตเลนส์พีซี

หลังจากการปรับปรุงพบว่ารอบเวลาการผลิตเลนส์พีซีจะมีค่าเท่ากับ 55.66 วินาที/ งาน ซึ่งมีค่าต่ำกว่า Takt time นั้นหมายความว่า สายการผลิตการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา (Surfacing workshop) ไม่มีขั้นตอนใดที่เป็นจุดคอขวด (Bottleneck) และเมื่อพิจารณาขั้นตอนการทำงาน สามารถลดจำนวนขั้นตอนได้ 2 ขั้นตอน จากเดิมก่อนการปรับปรุงมีขั้นตอนการทำงาน 9 ขั้นตอน หลังการปรับปรุงมีขั้นตอนการทำงานเหลือ 7 ขั้นตอน เมื่อพิจารณารอบเวลาการผลิตของ



ออร์มาร์เลนส์ และรอบเวลาการผลิตของการผลิตเลนส์ไฮอินเด็กซ์ ตามภาคผนวก ข ซึ่งก็สอดคล้องกัน อีกทั้งยังสามารถลดจำนวนพนักงานได้ถึง 2 คน จากนั้นผู้วิจัยได้คำนวณหาประสิทธิภาพหลังการปรับปรุงได้ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ประสิทธิภาพสายการผลิต} &= \frac{(51.11+44.17+53.20+54.06+54.01+52.29+55.66)}{(7 \times 55.66)} \times 100\% \\ &= 93.55\% \end{aligned}$$

จากสมการ ผู้วิจัยได้คำนวณหาประสิทธิภาพสายการผลิตเลนส์พีซีหลังการปรับปรุงพบว่า ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 93.55% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็น 34.24%

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของการสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต การกีดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตาของโรงงานกรณีศึกษา ทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นผู้วิจัย จึงได้เสนอแนะและทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์การตั้งคำถาม 5WH การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบดึง (Pull flow) และการไหลของงานแบบ 1 ต่อ 1 การจัดลำดับ งานย่อยของขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block) และการจัดสมดุลสายการผลิต (Line balancing) ซึ่งผลที่ได้ทำให้สามารถลดความสูญเสียเปล่าในกระบวนการผลิตลงได้อย่างมาก เช่น ลดจำนวนงานระหว่างขั้นตอนการทำงาน ลดเวลาในการทำงาน และลดการเคลื่อนที่ของพนักงาน โดยการประยุกต์ใช้สายพานในการผลิต ซึ่งทำให้สามารถจัดสมดุลสายการผลิตได้ ลดขั้นตอนการทำงานทำให้สามารถลดจำนวนพนักงานลงได้ เพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและเครื่องจักร การผลิตสามารถส่งของได้ตรงตามกำหนดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

#### สรุปผลการวิจัย

การศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยการใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม มาเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มผลผลิตภาพให้กับสายการผลิต ตัวอย่าง โดยเริ่มจากการศึกษาการไหลของงานด้วยแผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขป (Outline process chart) ศึกษากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนการทำงาน นำไปถึงการศึกษารอบเวลาการผลิต โดยใช้เทคนิคการศึกษาเวลาโดยตรง เพื่อจัดทำเวลายามาตรฐานการผลิตของทุกระบวนการ ซึ่งจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสามารถทำให้ทราบถึงปัญหาหลัก ในกระบวนการผลิตของการผลิตเลนส์กีดขึ้นรูปเลนส์ค่าสายตา คือ การจัดสมดุลสายการผลิตระหว่างสถานีงานที่ไม่สมดุล พนักงานรอคอยชิ้นงานในขั้นตอนการผลิตที่ใช้เวลานาน ๆ และงานคงค้างในสายการผลิต (Work in process) จำนวนมากประกอบกับการสั่งสินค้า (แวนตา) เพิ่มการผลิตจากลูกค้ามากขึ้น 100% จากการผลิตในปัจจุบันเป็น 5,000 เลนส์/ วัน จึงทำการกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ในงานวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตการกีดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มุ่งเน้นลดความสูญเสียเปล่าในกระบวนการผลิตการกีดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา งานวิจัยทำการศึกษาระบบการผลิตและรอบเวลาการทำงาน นำจุดวิกฤต หรือจุดคอขวด (Bottleneck) โดยการนำหัวข้อต่าง ๆ

มาประยุกต์และปรับปรุงใช้กับกระบวนการผลิตการกัดเลนส์ค่าสายตา (Surfacing workshop) ในกรณีศึกษาสามารถสรุปผลวิจัยได้ ดังนี้

1. จากการประยุกต์โดยใช้หลักเกณฑ์ การตั้งคำถาม 5W1H โดยพิจารณาจุดคอขวดของกระบวนการ จากนั้นกำจัดบางกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่าของการผลิตเลนส์ ออกจากขั้นตอนการทำงาน พร้อมทั้งแนวทางในการปรับปรุง เพื่อลดรอบเวลาการทำงาน โดยการประยุกต์ใช้สายพาน เพื่อให้พนักงานสามารถไหลไปตามสายพาน และกำหนดมาตรฐานการทำงานใหม่ การติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้พนักงานทำงานง่ายขึ้น ส่งผลให้สามารถลดรอบเวลาการผลิตลงจากเดิม 68.22 วินาทีต่องาน เหลือ 55.66 วินาทีต่องาน สามารถลดรอบเวลาการผลิตเป็น 18.41% และลดเวลาการผลิตรวม จากเดิม 427.88 วินาทีต่องาน ลดลงเหลือ 364.5 วินาทีต่องาน ลดลงได้ถึง 14.81% อีกทั้งในหัวข้อ การตั้งคำถาม 5W1H ยังสามารถลดขั้นตอนการทำงานได้อีก 1 ขั้นตอน และยังสามารถลดจำนวนคนได้อีก 1 คน

2. จากการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบดึง (Pull flow) และระบบการไหลของงานแบบ 1 ต่อ 1 (One piece flow) พบว่างานระหว่างขั้นตอนการทำงานจากเดิม จะมีจำนวนงานสะสมอยู่ทั้งสิ้น 304 งาน สามารถลดจำนวนงานระหว่างขั้นตอนการทำงานทั้งสิ้น 143 งาน คิดเป็น 52.96% และเมื่อออกแบบจำนวนงานระหว่างขั้นตอนการทำงานระหว่างขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง (Block) กับขั้นตอนการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา (Generator) โดยประยุกต์ใช้สายพานกึ่งอัตโนมัติสามารถลดขั้นตอนการทำงานได้อีก 1 ขั้นตอน โดยการรวมขั้นตอนการฟอร์มตัวของอัลลอยด์ (Alloy cooling) เข้ากับขั้นตอนการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา (Generator) ซึ่งทำให้สามารถลดจำนวนพนักงานได้อีก 1 คน อีกทั้งรอบเวลาการผลิตในขั้นตอนนี้มีค่า 53.20 วินาที/งาน ซึ่งไม่เกินค่า Takt time จากนั้นพิจารณาเวลานำเฉลี่ยของงานระหว่างขั้นตอนการทำงาน (Lead time average) จากเดิมเวลานำเฉลี่ยของแต่ละงานตั้งแต่เริ่มผลิตจนกระทั่งจบกระบวนการอยู่ที่ 6.17 ชั่วโมง/งาน สามารถลดลงเหลืออยู่ที่ 4.59 ชั่วโมง คิดเป็น 25.61%

3. จากการประยุกต์ใช้การจัดลำดับงานย่อยของขั้นตอนการกำหนดตำแหน่ง (Block) เพื่อให้เกิดความสมดุลการใช้งานระหว่างคนกับเครื่องจักรพบว่าประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องจักรจากเดิมมีค่า Utilization ratio เท่ากับ 76.78% ซึ่งหลังการปรับปรุงโดยการจัดลำดับงานย่อย พบว่าประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องจักร Utilization ratio มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็น 91.45% คิดเป็น 19.10%

4. จากการประยุกต์ใช้การจัดสมดุลสายการผลิต โดยการใช้หลักเกณฑ์ ECRS ของสายการผลิตตัวอย่าง แผนกการกัดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา (Surfacing workshop) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตจากเดิมอยู่ที่ 69.69% เพิ่มขึ้นเป็น 93.55%

## อภิปรายผลการดำเนินงาน

การจัดสมดุลสายการผลิต โดยการเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่การศึกษาการไหลของขั้นตอนการทำงาน (Out line process chart) การทำงานเพื่อคำนวณหาเวลาการทำงานมาตรฐาน หรือบางขั้นตอนต้องนำหลักการแผนภูมิการทำงานระหว่างคนกับเครื่องจักร (Man & Machine chart) หลังจากนั้นจึงได้รอบเวลาการผลิต ซึ่งนำไปเปรียบเทียบกับจังหวะความต้องการของลูกค้า Takt time เพื่อกำหนดทิศทางในการปรับปรุงสายการผลิตตัวอย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์ ECRS และการตั้งคำถาม 5WHY เพื่อมุ่งเน้นทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดในสายการผลิตตัวอย่าง และเป็นระบบที่มุ่งเน้นในการขจัดความสูญเปล่าในงานต่าง ๆ จากผลการดำเนินการปรับปรุงและประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ ECRS ของสายการผลิตตัวอย่าง ช่วยให้ผู้ใช้ลดเวลาการผลิตรวม แต่ในอดีตสายการผลิตตัวอย่างใช้ระบบการผลิตแบบผลัก ไม่มีแบบแผนในการผลิต และพนักงานไม่เข้าใจระบบการผลิต ทำให้พนักงานนำเอาคำสั่งงานมาซ้อนงานกันได้ ไม่มีการกำหนดเวลามาตรฐานในการทำงาน บางครั้งเกิดการผลิตมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น โดยที่ไม่รู้ตัว การปรับปรุงจึงได้ทำการจัดสมดุลสายการผลิตใหม่ กำหนดเวลามาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการทำงาน ลดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ออกจากขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มอุปกรณ์เพื่อให้พนักงานทำงานได้ง่ายขึ้น ลดการซ้อนงานลง ส่งผลต่อให้ กระบวนการผลิตเป็นแบบ 1 ต่อ 1 (One piece flow) ไม่มีการซ้อนกันของงาน ไม่มีงานระหว่างกระบวนการที่มากเกินไปจนเกิดความจำเป็น ซึ่งสามารถลดความสูญเสียดังกล่าวที่เกิดในกระบวนการผลิตสายการผลิตตัวอย่างได้ แต่ในทางปฏิบัตินั้นอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้การปรับปรุงยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

1. พนักงาน เนื่องจากว่าโรงงานกรณีศึกษาสายการผลิตตัวอย่าง มีการผลิตที่เป็นแบบระบบผลัก (Push system) มาเป็นเวลา 3 ปี ทำให้พนักงานเกิดความเคยชิน ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะปรับเปลี่ยนแบบก้าวกระโดด ในบางครั้งถ้าไม่มีการควบคุมที่ดีพนักงานก็กลับไปปฏิบัติงานเหมือนแต่ก่อน

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard operation procedure) เนื่องมาจากการจัดสมดุลสายการผลิต ในบางขั้นตอนการทำงานอาจจะมีการเพิ่มบางกิจกรรมซึ่งพนักงานในขั้นตอนนี้ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน ในบางครั้งพนักงานมีการข้ามขั้นตอนไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานที่ไว้ระบุไว้ เนื่องด้วยมาจากความเคยชินของตัวพนักงานเอง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องทำการปลูกฝังระบบการผลิตหลังการปรับปรุงให้ทราบถึงประโยชน์ ซึ่งจะต้องเริ่มอธิบายหลักการให้กับหัวหน้าสาย (Shift leader) ในการควบคุมระบบการผลิตหลังการปรับปรุง ทำการฝึกอบรมพนักงาน และหลังจากนั้นต้องทำการตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงาน จนกว่าพนักงานจะเข้าใจหลักการการผลิต

## ข้อเสนอแนะ

1. งานวิจัยนี้เสนอแนะวิธีการปรับปรุง การจัดสมดุลสายการผลิต และกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลักเกณฑ์ของ ECRS เท่านั้น ในขั้นตอนต่อไปเป็นการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement) โดยใช้ขั้นตอนของแผนกเคลือบแข็ง (Hard multi coat: HMC) แผนตัดเข้ากรอบแว่นตา (Edging & mouting) เป็นตัวอย่างได้ และการที่จะคงไว้ซึ่งนโยบายลดความสูญเปล่าได้นั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องเน้นที่บุคลากรเป็นหลัก ให้อำนาจรับผิดชอบ ให้ความอิสระและโอกาสในการปรับปรุงพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนางานอย่างมีระบบและทำงานเป็นทีม

2. การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและให้งบประมาณในการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินระบบการผลิตแบบดึง โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมเน้นระบบเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และจัดตั้งทีมงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาไม่ได้ คือ การสนับสนุนและความมุ่งมั่นของผู้บริหารสูงสุด และกำลังใจที่ให้แก่พนักงานทุกคน

3. กรณีศึกษานี้ทำการศึกษาและปรับปรุงเฉพาะสายการผลิตการกัดขึ้นรูปเลนส์ค่าสายตาเท่านั้น จึงควรทำการศึกษาและปรับปรุงในกระบวนการเคลือบแข็ง และการตัดเข้ากรอบแว่นตาต่อไป เพื่อการขจัดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตครบทุกกระบวนการผลิตเลนส์แว่นตา จึงจะทำให้การวางระบบประสบผลสำเร็จดียิ่งขึ้น

## บรรณานุกรม

- จันทร์ศิริ สิงห์เดือน. (2558). *การวิเคราะห์กิจกรรม (Activity analysis)*. ภาควิชาวิศวกรรม  
อุตสาหกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ดวงรัตน์ ชิวปัญญาโรจน์ และศุภศักดิ์ พงษ์อนันต์. (2544). *ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)*.  
กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
- ธงชัย แก่นแก้ว. (2552). *การปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิต*. งานนิพนธ์ปริญญา  
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ. (2552). *การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตยางท่อเพื่อ  
ลดความสูญเสียเปล่าในกระบวนการผลิต*. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม,  
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- นุชสรุา เกรียงกรกฎ. (2549). *การคำนวณหาเวลามาตรฐานการทำงานของพนักงานในโรงงาน  
ตัดเย็บเสื้อผ้า กรณีศึกษา: แผนกเย็บกางเกงรุ่น A1314*. วารสารวิชาการ ม.อบ,  
มกราคม-เมษายน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1.
- นพเก้า ศิริพลไพบุลย์. (2548). *หลักการเพิ่มผลผลิต (Basis productivity improvement)*. สถาบัน  
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ 5.
- พรชัย ผกายทองสุข. (2542). *การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในโรงงานผลิต  
เครื่องแก้ว*. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์,  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- พิภพ ลลิตาภรณ์, อนันต์ มุ่งวัฒนา และเอกรัตน์ ชันดำรงค์ชัย. (2552). *การปรับปรุง  
ผลการดำเนินงานโรงงาน โดยการพัฒนากระบวนการผลิตแบบเซลล์ กรณีศึกษา  
บริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง*. เข้าถึงได้จาก  
<http://www.thaiiog.org/th/research.html?task=view&id=103&catid=96>
- พิททพันธ์ พิทักษ์. (2551). *การศึกษากระบวนการเพื่อเพิ่มเติมผลผลิต กรณีศึกษา อุตสาหกรรม  
ล้างขวด*. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์,  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- วัฒนชัย ประสงค์ และณฐา คุปตันยเจียร. (2552). *การปรับปรุงผลิตภาพด้วยระบบการผลิต  
แบบทันเวลาพอดี กรณีศึกษา: โรงงานผลิตหัวเตาแก๊ส*. การประชุมวิชาการข่ายงาน  
วิศวกรรมอุตสาหกรรม (Ie-network conference 2010).

วิจิตร ตัณฑสุทธี. (2539). *การศึกษาการทำงาน*. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 24-33, 71-93, 216-220, 250-265, 295-298.

สุรสา มหากันธา. (2541). การปรับปรุงกำลังการผลิตโดยลดเวลาสูญเสีย.

[http://www.tnrr.in.th/index.php/component/dspace\\_cv/index.php?option=com\\_dscollection&itemid=172397&show=full](http://www.tnrr.in.th/index.php/component/dspace_cv/index.php?option=com_dscollection&itemid=172397&show=full).


พลสุภณ พุ่มประดิษฐ์. (2551). การปรับปรุงการจัดการวัตถุดิบคงคลังของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์. งานนิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ภาคผนวก




### ภาคผนวก ก

แผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขปก่อนและหลังการปรับปรุง

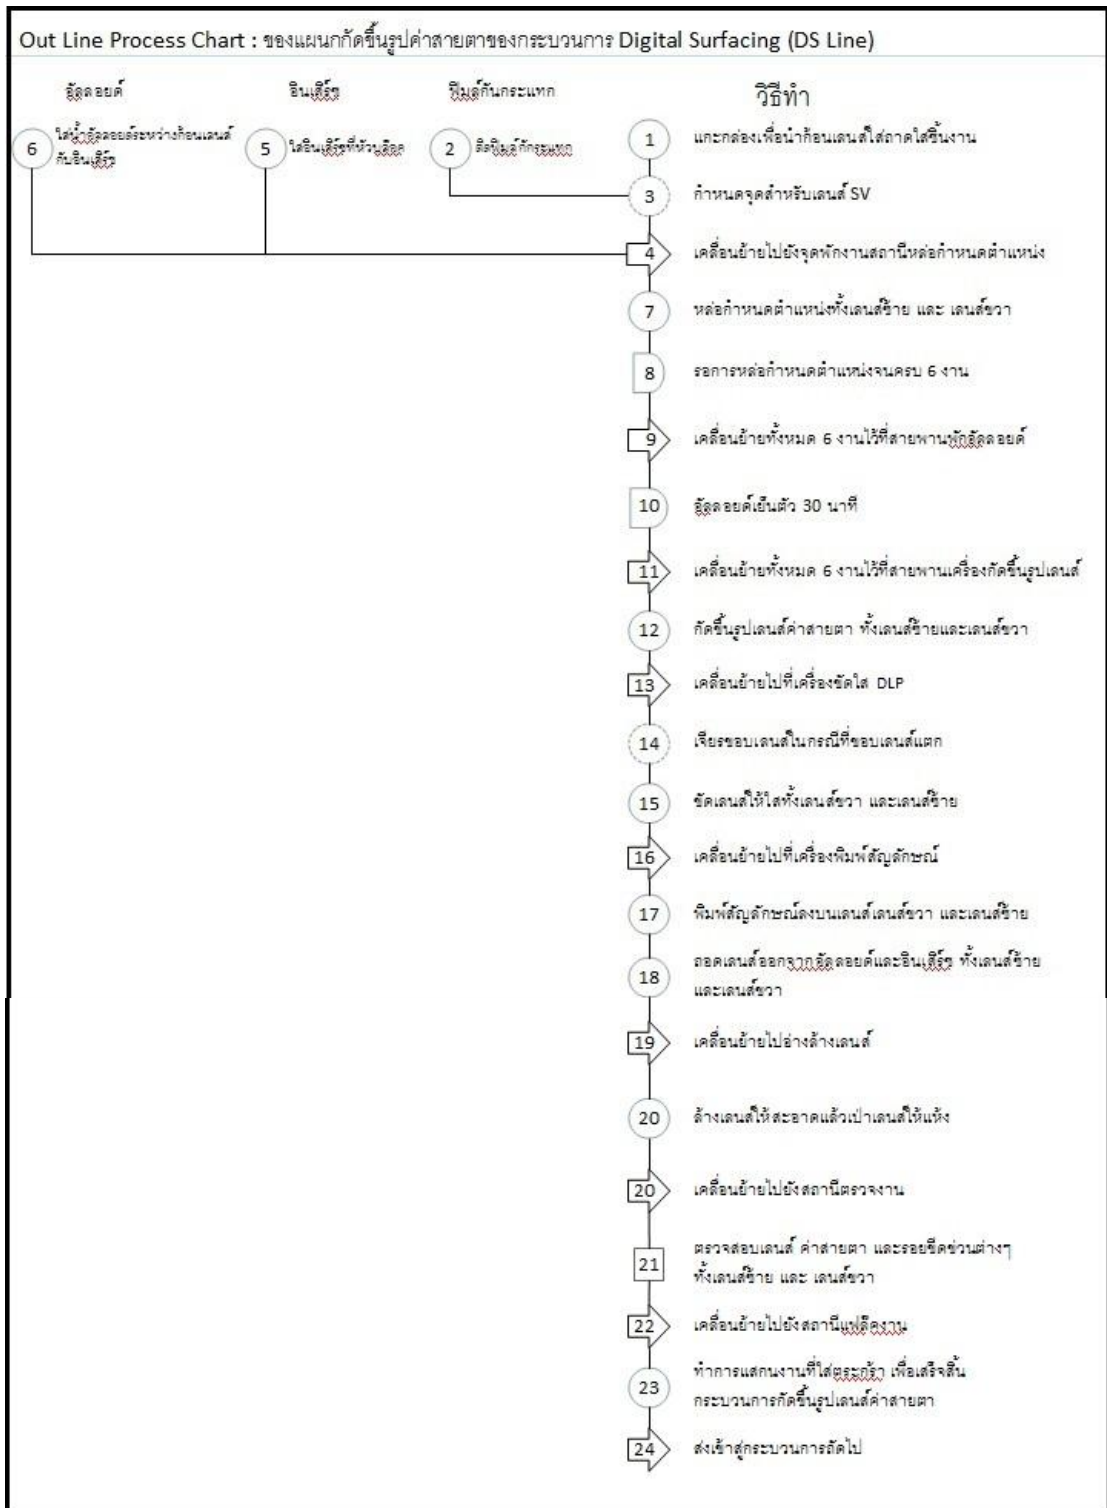

ภาพภาคผนวก ก-1 แผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขปก่อนการปรับปรุง

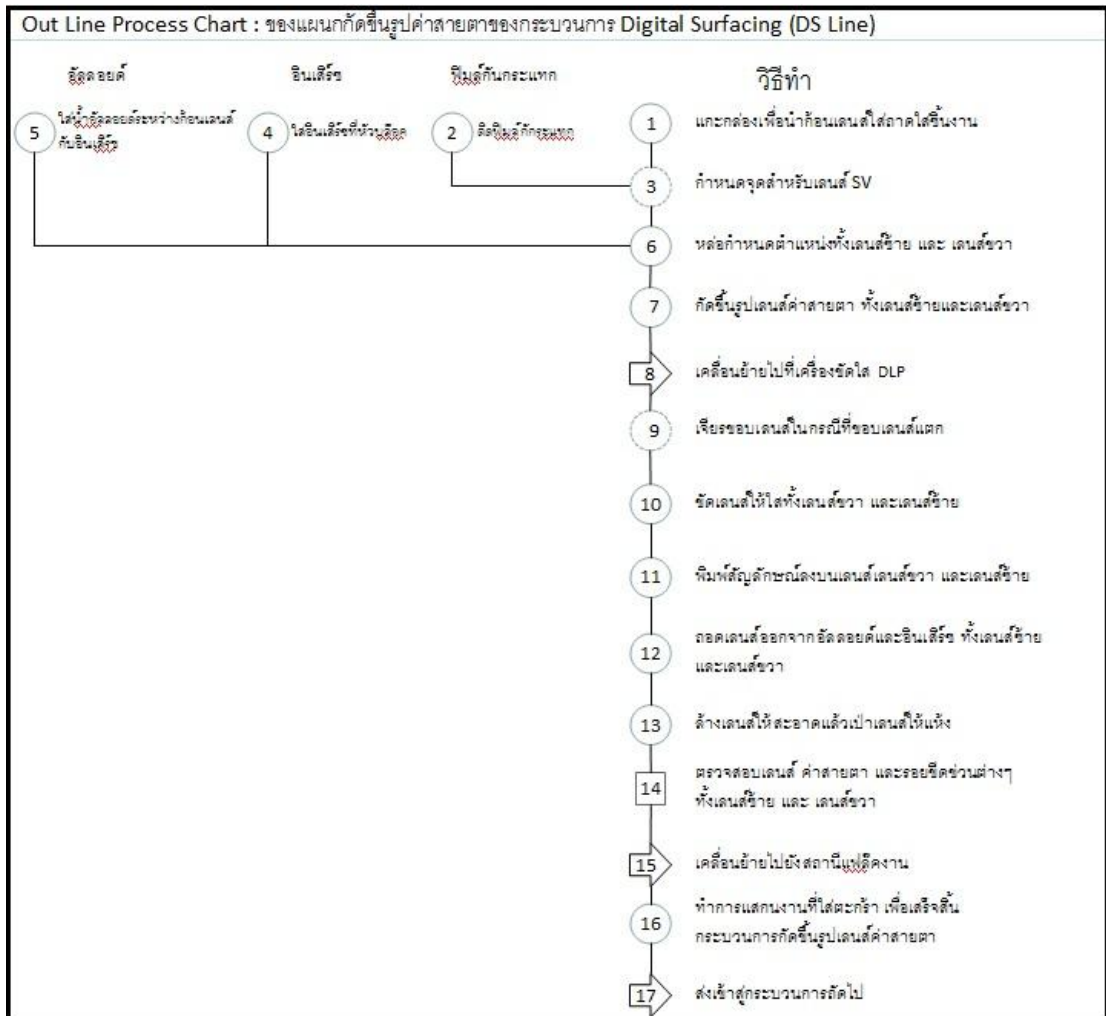

ภาพภาคผนวก ก-2 แผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขปหลังการปรับปรุง

**ภาคผนวก ข**

เวลามาตรฐานก่อนและหลังการปรับปรุง

แบบฟอร์มการจับเวลาการทำงานปรับปรุง

OBSERVATION SHEET

Operation Line : DS Line

Date : July 2015

Observed by: Suphaleak K.

Part Name : DS Lenses

Model Name

Process : Unpack and Tapping

Seq	Job Element	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Max	Min	Fluctuation	Average
1	เชื่อมมือเข้าไปหยิบ Dropsy จากแนว W/H แล้ววางไว้ให้โต๊ะ	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.00	0.38
2	หมุนตัวไปหยิบเหรียญใส่จำนวน 3 เหรียญมาวางไว้ให้โต๊ะ	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	0.00	1.58
3	มือซ้ายหยิบเลนส์ข้างซ้ายเลนส์ข้างขวาพร้อมกับC/N มาวางไว้ที่เทรย์+ตรงสอป	5.2	3.8	3.67	2.95	3.44	4.12	3.4	3.63	4.36	3.83	5.20	2.95	2.25	3.81
4	แกะกล่องของเลนส์ข้างซ้ายเพื่อป้องกันเลนส์ออกมารวมไว้ที่เทรย์ + พักกล่อง	3.91	3.94	3.84	4.36	4.06	4.02	3.89	4.08	4.16	3.44	4.36	3.34	1.02	3.87
5	แกะกล่องของเลนส์ข้างขวาเพื่อป้องกันเลนส์ออกมารวมไว้ที่เทรย์ + พักกล่อง	3.36	3.75	3.67	4.92	4.11	3.34	3.43	3.49	3.44	3.28	4.92	3.28	1.64	3.69
6	มือขวาจับงานชิ้นเลนส์เสร็จแล้ววางไว้จุดทำงาน	1.93	2.41	1.95	1.82	2.27	2.3	2.25	1.91	2.28	1.87	2.41	1.82	0.59	2.11
7	ย้ายงานไปใช้เครื่องที่ล้มแล้วเดินกลับมา	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	0.00	2.54
8	วาง Dropsy ที่แกะงานเสร็จแล้ววางไว้ให้โต๊ะ	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	0.00	1.42
9	เดินไปหยิบงานทั้งหมด 6 งาน	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.04	1.04	0.00	1.04
10	แยกงานออกเป็น 3 งาน	0.758	0.758	0.758	0.758	0.758	0.758	0.758	0.758	0.758	0.758	0.76	0.76	0.00	0.76
11	เชื่อมมือทั้งสองข้างด้วยผ้าเช็ดมือ + หยัดเลนส์	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.75
12	หยิบเลนส์ทั้ง 2 ข้างเป่าลม + วางเลนส์ในช่องใส่เลนส์	4.23	4.3	3.8	3.96	4.13	4.16	3.59	4.08	4.46	4.54	5.79	3.59	2.20	4.26
13	กดปุ่มไปใช้เครื่องทำการขึ้นเลนส์ + เครื่องทำการที่ล้ม	14.2	14.32	13.76	13.89	13.84	14.5	14.36	13.96	14.2	13.84	14.50	13.76	0.74	14.04
14	หยิบเหรียญจากที่กำลังที่ล้มเลนส์ลงไว้ที่ทำงาน	2.01	2.36	2.21	1.96	2.26	1.87	1.46	2.02	1.97	1.87	2.36	1.46	0.90	2.02
15	เขียนตัวอักษร "L" และ "R" ลงบนเลนส์	2.49	2.33	2.47	2.17	2.1	2.14	2.16	2.06	2.18	2.49	3.02	2.05	0.97	2.31
16	หยิบเลนส์ทั้ง 2 วางกลับไปที่เทรย์	2.83	2.47	2.59	2.47	2.34	3.9	2.64	2.58	2.38	2.49	3.90	2.34	1.56	2.71
17	วางเลนส์เลนส์ในบ่อนเครื่อง	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.20	0.20	0.00	0.20
18	ย้ายงานทั้งหมด 6 งานไปใช้เครื่อง Dot งาน	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.21	1.21	0.00	1.20
	Total	48.01	47.18	45.61	46.40	46.15	48.34	45.58	45.65	47.32	45.64	48.34	44.06	4.28	46.48

ภาพภาคผนวก ข-1 ขั้นตอนการศึกษาเวลาของขั้นตอนการ Launching

**OBSERVATION SHEET**

Part Name : PC Lens  
 Model Name  
 Process : Blocking

Operation Line : DS Line  
 Date  
 Observed by: Suphaleark

Seq	Job Element	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Max	Min	Fluctuation	Average
1	หมุนตัวไปบนบานหัวขนาด 6 ล้อม	0.872	0.872	0.872	0.872	0.872	0.872	0.872	0.872	0.872	0.872	0.87	0.87	0.00	0.87
2	หมุนตามลวดเดิน 2 ล้อม	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0	0.41
3	หยิบCart Noteจาก TrayและJobบดก่อนจับขึ้นโต๊ะไปใส่บนบานตามลวด	3.58	2.36	3.56	3.73	2.82	3.6	3.48	2.42	3.46	3.63	3.73	2.36	1.37	3.26
4	ตามลวดCart Note เข้าไปใส่บนRingตามหัวCart Noteตามลวด	1.39	1.37	1.88	2.36	1.48	1.67	1.49	1.47	2.26	1.5	2.36	1.37	0.99	1.69
5	จับC/N เดินลวดก่อนจับวางไว้ที่โต๊ะเดิน C/N	3.25	3.71	3.36	3.61	2.96	2.96	3.36	3.51	3.42	3.5	3.71	2.96	0.75	3.36
6	หยิบRing ที่เดินลวดก่อนจับใส่บนRing	3.84	2.71	3.02	3.51	3.76	2.97	3.71	2.74	3.1	3.66	3.84	2.71	1.13	3.30
7	วาง Ring ตามลวดใส่ Tray	1.78	1.47	1.64	1.44	1.72	1.06	1.66	1.52	1.65	1.45	1.78	1.06	0.72	1.53
8	หยิบRing ตามลวดตามลวดใส่ Chuck	2.58	3.71	2.72	3.68	2.98	2.74	2.68	3.64	3.48	2.67	3.71	2.68	1.13	3.09
9	หยิบRing ตามลวดตามลวดใส่ Ring ตามลวด	2.6	2.73	3.16	3.89	3.11	2.84	2.68	2.83	3.2	3.29	3.89	2.6	1.29	3.08
10	วาง Ring ตามลวดใส่ Chuck ตามลวด	2.85	2.47	2.61	2.68	2.64	2.74	2.75	2.57	2.71	2.69	2.85	2.47	0.38	2.67
11	หยิบ Insert หัว 2 ล้อม ตามลวดบน Insert	3.6	2.45	1.97	2.57	2.8	2.64	3.44	2.56	1.93	2.47	3.6	1.93	1.73	2.63
12	หยิบ Insert ตามลวดบน Tray	1.55	1.69	1.93	1.87	1.62	1.72	1.65	1.75	1.82	1.95	1.93	1.62	0.4	1.74
13	วางตามลวดใส่ Insert ตามลวด	1.58	1.28	1.43	1.4	1.44	1.33	1.54	1.29	1.47	1.41	1.58	1.28	0.28	1.42
14	วางตามลวดใส่ Insert ตามลวด Chuck ตามลวด	2.52	2.36	2.17	2.27	2.64	1.94	2.51	2.17	2.18	2.38	2.52	1.94	0.58	2.22
15	จับตามลวด Semi - Finish เลนส์ตามลวดตามลวด Chuck	5.66	1.94	2.29	2.63	2.36	2.31	2.65	1.97	2.3	2.59	2.66	1.94	0.72	2.57
16	จับตามลวด Semi - Finish เลนส์ตามลวดตามลวด Alloy	2.74	2.6	2.89	2.21	2.49	2.24	2.76	2.94	2.77	2.31	2.89	2.21	0.68	2.56
17	วางตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด	5.47	4.54	4.31	4.29	4.43	3.36	5.37	4.64	4.42	4.23	5.47	3.36	2.11	4.48
18	วางตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Chuck ตามลวด	4.41	4.7	5.47	5.44	5.02	5.62	4.51	4.76	5.34	5.24	5.62	4.41	1.21	5.05
19	วางตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Alloy	36.18	36.18	36.18	36.18	36.18	36.18	36.18	36.18	36.18	36.18	36.18	36.18	0	36.18
20	หยิบตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Chuck ตามลวด	2.37	2.69	2.96	2.44	3.44	3.07	2.4	2.79	2.86	2.55	3.44	2.37	1.07	2.76
21	วางตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Chuck ตามลวด	2.51	2.29	2.44	2.4	2.45	2.78	2.61	2.39	2.43	2.39	2.78	2.29	0.49	2.47
22	วางตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Alloy	2.88	2.6	2.82	2.56	3.34	2.91	2.89	2.61	2.81	2.57	3.34	2.56	0.78	2.80
23	หยิบ Insert ตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Chuck ตามลวด	3.39	3	2.16	2.6	3.19	3.04	3.38	2.98	2.17	2.61	3.39	2.16	1.23	2.85
24	วางตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Chuck ตามลวด	2.51	1.86	2.45	2.63	1.98	1.98	2.52	1.87	2.46	2.62	2.63	1.86	0.77	2.29
25	วางตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Semi - Finish เลนส์ตามลวดตามลวด Chuck	2.61	2.7	2.59	2.8	2.39	2.16	2.71	2.69	2.57	2.78	2.8	2.16	0.64	2.60
26	วางตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Semi - Finish เลนส์ตามลวดตามลวด Alloy	5.06	3.31	3.2	3.68	2.99	2.07	4.45	3.33	3.58	3.41	5.06	2.07	2.99	3.51
27	หยิบตามลวดตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Chuck ตามลวด	5	4.68	5.1	4.57	4.94	4.94	4.97	4.59	4.75	4.72	5.1	4.57	0.53	4.83
28	วางตามลวดตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Alloy	36.28	36.28	36.28	36.28	36.28	36.28	36.28	36.28	36.28	36.28	36.28	36.28	0	36.28
29	วางตามลวดตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Alloy	3.39	3.36	3.36	2.59	2.11	2.81	3.29	2.4	3.16	2.28	3.39	2.11	1.28	2.77
30	ตามลวดตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Alloy	2.56	2.02	2.35	2	2.16	2	2.44	2.1	2.32	2.26	2.56	2	0.56	2.22
31	ใส่ Alloy ตามลวดตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Chuck ตามลวด	5.08	6.48	4.28	4.01	4.46	4.6	5.18	6.26	4.33	4.14	6.48	4.01	2.47	4.88
32	ตามลวดตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Alloy	3.5	3.37	2.92	2.94	2.55	2.78	3.35	3.47	2.98	2.74	3.5	2.55	0.95	3.06
33	ตามลวดตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Alloy	2.45	2	2.04	2.33	1.97	1.76	2.56	2.1	2.14	2.43	2.56	1.76	0.8	2.18
34	ใส่ Alloy ตามลวดตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Alloy	6.44	6.05	7.7	4.17	4.6	3.99	6.56	5.98	6.81	4.21	7.7	3.99	3.71	5.65
35	ตามลวดตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Alloy	3.92	2.82	3.12	2.31	2.44	2.55	3.78	2.92	3.05	2.42	3.92	2.31	1.61	2.93
36	วางตามลวดตามลวดตามลวดตามลวดตามลวด Alloy	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	0	2.03
	Total	175.82	165.84	169.52	167.38	164.08	160.95	175.10	166.63	169.70	165.17	175.82	160.95	14.87	168.02

ภาพภาคผนวก ข-2 ขั้นตอนการศึกษาเวลาของขั้นตอนการ Blocking ก่อนการปรับปรุ้ง

แบบฟอร์มการจับเวลาซ่อมบำรุง

OBSERVATION SHEET

Part Name : PC Product

Operation Line : DS Line

Model Name

Date : Aug 18, 2015

Process : Generator

Observed by: Mr.Suphaleark K.

Seq	Job Element	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Max	Min	Fluctuation	Average
1	เดินไปหยิบงานทั้งหมด 6 งานแล้วเดินมาวางไว้ที่ Conveyor	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.798	1.798	0	1.80
2	ทำการเขียนหมายเลขเครื่องทั้งหมด 6 งาน	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.809	1.809	0	1.81
4	ปล่อยงานจากถาดส่งไปงานบนสุด	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.367	1.367	0	1.37
3	เครื่องกั๊วขึ้นรูปค่าสายตา	107.52	109.77	105.47	106.6	109.34	108.33	115.17	109.19	110.39	111.1	115.17	105.47	9.7	109.29
	Total	112.49	114.74	110.44	111.57	114.31	113.30	120.14	114.16	115.36	116.07	120.14	110.44	9.70	114.26

ภาพภาคผนวก ข-3 ขั้นตอนการศึกษาวงจรการทำงานของขั้นตอนการ Generator ของการผลิตเลนส์พีซี (PC) ก่อนการปรับปรุง

แบบฟอร์มการรับเวลาการทำงานปรับปรุง

**OBSERVATION SHEET**

Part Name : ORMA Product

Operation Line : DS Line

Model Name

Date : Aug 18, 2015

Process : Generator

Observed by: Mr.Suphaleark K.

Seq	Job Element	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Max	Min	Fluctuation	Average
1	เดินไปพร้อมงานทั้งหมด 6 งานแล้วเดินมาวางไว้ที่ Conveyor	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.798	1.798	0	1.80
2	ทำการเขียนหมายเลขเครื่องทั้งหมด 6 งาน	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.809	1.809	0	1.81
4	ปล่อยงานลงจากงานล่าสุด ไปงานนสัด	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.367	1.367	0	1.37
3	เครื่องก๊อปปี้รูปค่าสายตา	140.75	134.74	162.3	131.08	134.24	136.18	134.8	160.6	160.7	161.38	162.30	131.08	31.22	145.68
	Total	145.72	139.71	167.27	136.05	139.21	141.15	139.77	165.57	165.67	166.35	167.27	136.05	31.22	150.65

ภาพภาคผนวก ข-4 ขั้นตอนการศึกษาของขั้นตอนการ Generator ของการผลิตเลนส์ออร์มาร์ (ORMA) ก่อนการ



แบบฟอร์มการจับเวลาก่อนการปรับปรุง

OBSERVATION SHEET

Part Name : Hi-Index Product

Operation Line : DS Line

Model Name

Date : Aug 18, 2015

Process : Generator

Observed by: Mr.Suphaleak K.

Seq	Job Element	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Max	Min	Fluctuation	Average
1	เดินไปทำงานทั้งหมด 6 งานแล้วเดินมางไว้ที่ Conveyor	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.798	1.798	0	1.80
2	ทำการขึ้นหมายเลขเครื่องทั้งหมด 6 งาน	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.809	1.809	0	1.81
4	ปล่อยงานเวลาผ่านไปจนสุดไปงานเมส	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.367	1.367	0	1.37
3	เครื่องกดขึ้นรูปค่าสายตา	92.38	107.41	96.4	104.42	94.22	81.34	102.88	105.31	102.01	109.14	109.14	81.34	27.80	99.55
	Total	97.35	112.38	101.37	109.39	99.19	86.31	107.85	110.28	106.98	114.11	114.11	86.31	27.80	104.53

ภาพภาคผนวก ข-5 ขั้นตอนการศึกษาของขั้นตอนการ Generator ของการผลิตเลนส์ไฮ-อินเด็กซ์ (Hi-index) ก่อนการปรับปรุง

**OBSERVATION SHEET**

Part Name : PC Lenses  
 Model Name :  
 Process : D.J.P Polishing Lens  
 Operation Line : DS Line  
 Date : June 15, 2015  
 Observed by: Suphaleak K.

Seq	Job Element	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Max	Min	Fluctuation	Average
1	เดินไปหยิบงานจากเครื่องก็ัดเลนส่วนข้างในบนเครื่องขัดเลนส่วนบน 3 งาน	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	0.00	4.86
2	เขียนหมายเลขเครื่องทำการผลิตบน C/N	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	0.00	2.78
3	หยิบเลนส์ทั้ง 2 ข้างลงในอ่างล้างเลนส์ + ล้างเลนส์	7.86	8.2	7.09	7.78	8.01	8.52	7.64	7.63	7.85	7.49	8.52	7.09	1.43	7.81
4	หยิบเลนส์ทั้ง 2 ข้างใส่ลงในบ่อ Chuck + เทียบ Push Switch ล็อคเลนส์ทั้ง 2 ข้าง	5.48	5.36	5.94	5.48	4.5	4.91	4.42	4.22	4.76	5.01	5.94	4.22	1.72	5.01
5	กดปุ่มไปซ้ายเพื่อทำการตรวจสอบทิศทางของขาในชุดคอง	6.4	6.71	6.93	6.92	7.04	6.23	5.94	5.65	6.09	6.41	7.04	5.65	1.39	6.43
6	กดปุ่มอีกทีเพื่อทำการปิดการไหลของน้ำยา	2.54	2.75	2.5	2.44	2.76	2.75	2.41	2.4	2.35	2.03	2.76	2.03	0.73	2.49
7	หยิบ C/N จากเหรียญแล้วเสกนที่เครื่องเลนส์แล้ววางบนเหรียญ	4.1	4.12	4.01	3.56	4.48	3.03	3.14	3.03	3.04	3.24	4.48	3.03	1.45	3.58
8	หยิบส่วนเพื่อทำการตัดการัดให้สะอาด	4.74	5	4.64	4.56	5.56	3.9	4.57	4.1	3.66	4.04	5.56	3.66	1.90	4.48
9	กดปุ่มสีเขียวที่สอยข้างเพื่อทำการเริ่มต้นการทำงาน	401.94	440.6	389.9	401.44	401.94	401.34	400.51	454.44	401.62	412.45	454.44	389.90	64.54	410.62
10	หยิบปืนเป่าเลนส์เพื่อเป่าน้ำออกจากเลนส์	3.93	4.74	5.76	4.71	4.96	5.24	4.4	5.3	4.29	5.3	5.76	3.93	1.83	4.86
11	เทียบ Push Switch Bottom เพื่อทำการคอบล็อคเลนส์ + ล้างเลนส์	9.38	10.14	9.32	10.18	10.6	9.56	9.87	8.79	8.12	9.97	10.60	8.12	2.48	9.59
12	เป่าลมของเลนส์ตั้งแต่ข้างในเฟือง + วางไปบนเหรียญ	8.25	9.39	9.08	9.16	8.18	7.9	7.44	7.91	7.95	7.39	9.39	7.39	2.00	8.27
13	เป่าลมของเลนส์ข้างในเฟือง + วางไปบนเหรียญ	10.33	8.5	8.41	8.22	8.36	8.31	7.34	7.53	7.12	8.15	10.33	7.12	3.21	8.23
14	หยิบงานที่ขัดเสร็จแล้ววางไปบน Conveyor	3.33	3.38	3.2	2.33	2.56	2.64	2.33	2.37	2.83	2.9	3.38	2.33	1.05	2.79
Total		475.92	516.53	464.42	474.42	476.59	471.97	467.65	521.01	467.32	482.02	521.01	464.42	56.59	481.78

ภาพภาคผนวก ข-6 ขั้นตอนการศึกษาของขนาดของขั้นตอนการ Polishing ของการคิดเลนส์พีซี (PC) ก่อนการปรับปรุง

แบบฟอร์มการจับเวลา ORMA ก่อนการปรับเบรจ

**OBSERVATION SHEET**

Part Name : ORMA Lenses

Operation Line : DS Line

Model Name

Date : September 15, 2015

Process : DIP Polishing Lens

Observed by: Suphaleark K.

Seq	Job Element	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Max	Min	Fluctuation	Average
1	เดินไปหยิบงานจากเครื่องคัดเลนส์มาวางไว้บนเครื่องคัดเลนส์จำนวน 3 งาน	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	0.00	4.86
2	เขี่ยหมากเลนส์เครื่องที่ทำการคัดเลน C/N	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	0.00	2.78
3	หยิบเลนส์ที่ 2 ซ้ำลงในถังล้างเลนส์ + ล้างเลนส์	7.86	8.2	7.09	7.78	8.01	8.52	7.64	7.63	7.85	7.49	8.52	7.09	1.43	7.81
4	หยิบเลนส์ที่ 2 ซ้ำใส่ลงในบ่อน้ำ Chuck + เขี่ย Push Switch สับคเลนส์ทั้ง 2 ซ้ำ	5.48	5.36	5.94	5.48	4.5	4.91	4.42	4.22	4.76	5.01	5.94	4.22	1.72	5.01
5	กดปุ่มให้น้ำไหลเพื่อทำการตรวจสอบทิศทางของน้ำยาให้ถูกต้อง	6.4	6.71	6.93	6.92	7.04	6.23	5.94	5.65	6.09	6.41	7.04	5.65	1.39	6.43
6	กดปุ่มอีกทีเพื่อทำการเปิดการไหลของน้ำยา	2.54	2.75	2.5	2.44	2.76	2.75	2.41	2.4	2.35	2.03	2.76	2.03	0.73	2.49
7	หยิบ C/N จากเทรย์ในส่วนสแกนเครื่องสแกนเลนส์แล้ววางบนเทรย์	4.1	4.12	4.01	3.56	4.48	3.03	3.14	3.03	3.04	3.24	4.48	3.03	1.45	3.58
8	หยิบค้ำเพื่อทำการเช็คการไหลของน้ำยา	4.74	5	4.64	4.56	5.56	3.9	4.57	4.1	3.66	4.04	5.56	3.66	1.90	4.48
9	กดปุ่มซ้ายเพื่อทำการปรับเลนส์การทำงาน	122.7	151.32	127.34	120.06	151.29	121.41	139.57	122.9	155.6	129.78	155.60	120.06	35.54	134.20
10	หยิบเป็นเลนส์เพื่อเป็นยาออกจากเลนส์	3.93	4.74	5.76	4.71	4.96	5.24	4.4	5.3	4.29	5.3	5.76	3.93	1.83	4.86
11	เขี่ย Push Switch Bottom เพื่อทำการตลาเลนส์ + ล้างเลนส์	9.98	10.14	9.92	10.18	10.6	9.56	9.87	8.79	8.12	9.97	10.60	8.12	2.48	9.59
12	เป่าลมของเลนส์ข้างซ้ายให้แห้ง + วางไว้บนเทรย์	8.25	9.39	9.08	9.16	8.18	7.9	7.44	7.91	7.95	7.39	9.39	7.39	2.00	8.27
13	เป่าลมของเลนส์ข้างขวาให้แห้ง + วางไว้บนเทรย์	10.33	8.5	8.41	8.22	8.36	8.31	7.84	7.53	7.12	8.15	10.33	7.12	3.21	8.23
14	หยิบงานที่คัดเสร็จแล้ววางไว้บน Conveyor	3.33	3.38	3.2	2.33	2.56	2.64	2.33	2.37	2.83	2.9	3.38	2.33	1.05	2.79
<b>Total</b>		196.68	227.25	201.86	193.04	225.94	192.04	206.71	189.47	221.30	199.35	227.25	189.47	37.78	205.36

ภาพภาคผนวก ข-7 ขั้นตอนการศึกษาเวลาของขั้นตอนการ Polishing ของการผลิตเลนส์ออรัล (ORMA) ก่อนการปรับเบรจ

แบบฟอร์มการตรวจเวลา Hi-Index ก่อนการปรับบรูจ

OBSERVATION SHEET

Part Name : Hi-Index Lens

Operation Line : DS Line

Model Name

Date : September 15, 2015

Process : DIP Polishing Lens

Observed by: Suphaleak K.

Seq	Job Element	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Max	Min	Fluctuation	Average
1	เดินไปหยิบงานจากเครื่องกัดเลนส์วางไว้บนเครื่องขัดเลนส์จำนวน 3 งาน	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	0.00	4.86
2	เขี่ยหน้าเลนส์เครื่องที่ทำการผลิตลงบน C/N	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	0.00	2.78
3	หยิบเลนส์ทั้ง 2 ซ้ำลงใส่ในอ่างล้างเลนส์ + ล้างเลนส์	7.86	8.2	7.09	7.78	8.01	8.52	7.64	7.63	7.85	7.49	8.52	7.09	1.43	7.81
4	หยิบเลนส์ทั้ง 2 ซ้ำใส่ลงไปในแท่น Chuck + เขี่ยบน Push Switch ล้อคเลนส์ทั้ง 2 ซ้ำ	5.48	5.36	5.94	5.48	4.5	4.91	4.42	4.22	4.76	5.01	5.94	4.22	1.72	5.01
5	กดปุ่มให้น้ำยาไหลเพื่อทำการตรวจสอบทิศทางของน้ำยาให้ถูกต้อง	6.4	6.71	6.93	6.92	7.04	6.23	5.94	5.65	6.09	6.41	7.04	5.65	1.39	6.43
6	กดปุ่มอีกทีเพื่อทำการเปิดการไหลของน้ำยา	2.54	2.75	2.5	2.44	2.76	2.75	2.41	2.4	2.35	2.03	2.76	2.03	0.73	2.49
7	หยิบ C/N จากเบรย์แล้วเสกบนที่เครื่องเสกเลนส์สร้างแล้ววางบนเบรย์	4.1	4.12	4.01	3.56	4.48	3.03	3.14	3.03	3.04	3.24	4.48	3.03	1.45	3.58
8	หยิบค้ำเพื่อทำการเช็คค่าให้สะอาด	4.74	5	4.64	4.56	5.56	3.9	4.57	4.1	3.66	4.04	5.56	3.66	1.90	4.48
9	กดปุ่มสี่เหลี่ยมที่เครื่องเพื่อทำการเริ่มต้นการทำงาน	179.11	171.5	200.29	179.7	185.91	184.17	195.07	196.46	194.96	178.95	200.29	171.50	28.79	186.61
10	หยิบปืนเป่าเลนส์เพื่อเป่าน้ำยาออกจากเลนส์	3.93	4.74	5.76	4.71	4.96	5.24	4.4	5.3	4.29	5.3	5.76	3.93	1.83	4.86
11	เขี่ยบน Push Switch Bottom เพื่อทำการคลายล้อคเลนส์ + ล้างเลนส์	9.38	10.14	9.32	10.18	10.6	9.56	9.87	8.79	8.12	9.97	10.60	8.12	2.48	9.59
12	เป่าลมของเลนส์ส่งเข้าถังน้ำ + วางไว้บนเบรย์	8.25	9.39	9.08	9.16	8.18	7.9	7.44	7.91	7.95	7.39	9.39	7.39	2.00	8.27
13	เป่าลมของเลนส์ส่งเข้าถังน้ำ + วางไว้บนเบรย์	10.33	8.5	8.41	8.22	8.36	8.31	7.34	7.53	7.12	8.15	10.33	7.12	3.21	8.23
14	หยิบงานที่ขัดเสร็จแล้ววางไว้บน Conveyor	3.33	3.38	3.2	2.33	2.56	2.64	2.33	2.37	2.83	2.9	3.38	2.33	1.05	2.79
Total		253.087	247.427	274.807	252.677	260.557	254.797	262.207	263.027	260.657	246.517	274.81	247.43	27.38	257.78

ภาพภาคผนวก ข-8 ขั้นตอนการศึกษาเวลาของขั้นตอนการ Polishing ของการผลิตเลนส์ไฮ-อินเดกซ์ (Hi-index) ก่อนการปรับบรูจ

**OBSERVATION SHEET**

Part Name : PC Lens  
 Model Name  
 Process : Lasor & De-Blocking  
 Operation Line : DS Line  
 Date : June 2015  
 Observed by: Mr.Suphaleark K

Seq	Job Element	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Max	Min	Fluctuation	Average
1	เดินไปหยิบงานจากสถานีEngraving ไปยังสถานีDLP	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	0	1.16
2	หยิบงานทั้งหมด 4 จ๊อบ	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	0	1.52
3	เดินกลับมายังสถานีEngravingแล้ววางงานในถาดสายพาน	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	0	1.42
4	หยิบ C/N ของงานข้างบนสุดแล้วเสกคนที่เครื่องเสกแล้ววางลงแทย์	4.64	3.8	3.25	3.66	3.66	3	3.12	3.67	2.7	3.22	4.64	2.70	1.94	3.47
5	มือซ้ายถือค้ำประจุ นำเลนส์ข้างขวาใส่ที่หัวChuck มือซ้ายถือค้ำประจุให้สัมพันธ์	5.75	6.42	4.04	4.26	4.06	4.11	4.14	4.17	3.92	4.47	6.42	3.92	2.5	4.53
6	มือขวา กดปุ่ม Enter เพื่อเริ่มการพิมพ์สัญลักษณ์	1.89	1.98	1.44	1.62	1.54	1.73	1.9	1.5	1.36	1.78	1.98	1.36	0.62	1.67
7	เครื่องทำการพิมพ์สัญลักษณ์เลนส์ขวามือ	7.45	11.36	12.6	7.51	12.96	11.94	11.81	14.78	10.79	7.5	14.78	7.45	7.33	10.87
8	มือขวาหยิบตัว Stamp ขึ้นลงแทย์กับแทย์แล้ว Stamp " Engraving" ลงบน C/N วางตัว Stamp ลงบนแทย์พิมพ์	3.61	3.48	4.72	2.6	2.8	3.27	3.17	3.01	2.89	3.16	4.72	2.6	2.12	3.27
9	หยิบเลนส์ข้างซ้ายขึ้นมาจากแทย์ด้วยมือขวา	1.36	1.66	1.3	1.58	1.44	1.52	1.83	1.75	1.71	2.02	2.02	1.30	0.72	1.62
10	ใช้มือซ้ายเปิดประจุค้ำไว้	2.01	1.6	1.8	1.68	1.67	2.04	2.28	1.36	2.01	1.7	2.28	1.36	0.92	1.82
11	มือซ้ายหยิบเลนส์ข้างขวามาออกจากหัว Chuck	1.61	1.88	1.51	1.96	2	1.66	1.8	1.98	1.68	1.7	2.00	1.51	0.49	1.78
12	ใส่เลนส์ซ้ายมือที่หัว Chuck ใช้มือซ้ายถือค้ำประจุ	3.15	3.14	2.7	3.52	3.08	2.88	3.33	2.8	2.39	2.53	3.52	2.39	1.13	2.95
13	มือขวา กดปุ่ม Enter เพื่อเริ่มการพิมพ์สัญลักษณ์	2.03	1.43	1.58	1.19	1.19	2.12	1.4	1.62	1.3	1.41	2.12	1.19	0.93	1.53
14	เครื่องทำการพิมพ์สัญลักษณ์เลนส์ขวามือ	8.17	11.33	13.74	7.89	12.11	10.79	12.08	14.6	11.12	7.9	14.6	7.89	6.71	10.97
15	ย้ายแทย์จากถาดบนลงมาไว้ข้างล่าง	2.66	1.62	2.49	2.4	2.88	2.75	2.18	3.05	1.98	2.21	3.05	1.62	1.43	2.42
16	หยิบไม้เคาะเลนส์+ทำการเคาะเลนส์ข้างขวา+ ใส่ซิลลอบยัดลงในถาดชนะ	7.47	6.06	4.24	4.31	7	6.74	4.54	6.12	6.79	4.81	7.47	4.24	3.23	5.81
17	ลอกฟิล์มบนเลนส์ + ที่ฟิล์มลงในถังขยะ	3.81	4.57	5.08	2.82	4.12	5.35	6.79	5.11	4.06	6.56	6.79	2.82	3.97	4.83
18	วางเลนส์ข้างขวามาบนแทย์	2.29	2.24	2.56	2.54	2.88	2.66	2.88	2.7	2.24	2.16	2.88	2.16	0.72	2.52
19	เปิดประจุเพื่อหยิบเลนส์ข้างขวามาออกจากหัว Chuck มือซ้ายหยิบเลนส์ข้างซ้ายออกจากหัว Chuck	3.94	2.8	3.41	2.92	4.48	3.61	3.58	3.92	3.01	3.32	4.48	2.8	1.68	3.50
20	หยิบไม้เคาะเลนส์+ทำการเคาะเลนส์ข้างซ้าย+ ใส่ซิลลอบยัดลงในถาดชนะ	2.94	4.26	5.69	4.11	4.31	5.01	5.24	4.67	2.93	4.08	8.61	3.21	5.4	5.79
21	ลอกฟิล์มบนเลนส์ + ที่ฟิล์มลงในถังขยะ	1.85	2.54	2.51	2.66	2.55	2.53	2.91	2.23	2.2	2.64	5.69	2.93	2.76	4.44
22	วางเลนส์ข้างซ้ายมือบนแทย์เข้าสู่กระบวนการล้างเลนส์	78.18	81.11	82.81	71.19	82.04	81.69	86.59	88.12	76.91	72.50	88.12	71.19	16.93	80.11
<b>Total</b>															

ภาพทาคณนวก ข-9 ขึ้นตอนการศึกษาของขั้นตอนการ Lasor & De-blocking ก่อนการปรับปรุง



แบบฟอร์มการรับเวลาต่อการปรับปรุง															
OBSERVATION SHEET															
Part Name : PC Lens															
Model Name															
Process : Inspection															
Operation Line : DS Line															
Date : July 2015															
Observed by: Suphaleak K.															
Seq	Job Element	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Max	Min	Fluctuation	Average
1	เคลือบขี้งานนํ้าที่ละ4 งาน ทิ้งไว้จนแห้งบนเลนงาไม้ข้างล่าง	2.34	2.19	2.09	1.68	1.92	1.89	2.42	1.85	2.34	2.14	2.53	1.68	0.85	2.13
2	พ่น C/N มาบนเลนที่เครื่องสแกน + วางไว้บนโต๊ะ	3.19	3.79	3.31	3.25	3.71	2.64	3.4	3.38	3.09	4.32	4.32	2.64	1.68	3.46
3	พ่นเลนสีด้านขวามือใช้ตัดที่ความสะอาด	6.32	12.78	5.66	5.75	5.53	5.11	8.7	5.2	5.89	5.37	12.78	4.86	7.92	6.47
4	พ่นเลนสีด้านซ้ายมือใช้ตัดที่ความสะอาด	4.37	4.58	4.59	4.72	4.72	4.62	6.55	6.31	4.73	4.52	6.55	4.37	2.18	4.97
5	กำหนด Dot จุดตรงส่วนด้านซ้ายของเลนสีขวา	6.46	8.35	7.62	7.52	7.32	8.5	7.96	6.56	7.1	6.66	8.50	6.46	2.04	7.39
7	นำเลนสีด้านขวามือตรงส่วนด้านซ้ายด้วยเครื่องวัดค่าสายตา + Cosmetic + วางไว้ที่เหย้า	7.27	6.47	7.12	7.28	8.08	9.44	5.96	7.7	7.16	8.82	9.44	5.96	3.48	7.67
6	กำหนด Dot จุดตรงส่วนด้านซ้ายของเลนสีซ้าย	8.28	6.75	9.81	7.34	7.6	7.31	7.72	6.91	6.94	6.33	9.81	6.33	3.48	7.40
8	นำเลนสีด้านซ้ายตรงส่วนด้านซ้ายด้วยเครื่องวัดค่าสายตา + Cosmetic + วางไว้ที่เหย้า	7.36	7.59	7.7	7.04	7.03	10.94	6.25	6.33	14.15	9.59	14.15	6.25	7.90	8.84
9	ทำการสแกน 'Pass' ลมบน C/N	3.59	3.31	3.71	3.44	3.31	3.27	3.24	4.82	3.29	3.04	4.82	3.04	1.78	3.54
10	เคลือบขี้ ไม้ยังสลับไม้ต่อไป	2.03	2.24	2.54	2.36	2.25	2.3	5.06	5.63	2.35	2.14	5.63	2.03	3.60	2.88
11	กดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบันทึกข้อมูลรวม	1.98	1.84	2	1.78	1.94	1.9	1.48	2.82	2.87	3.11	3.11	1.34	1.77	2.19
Total		53.19	59.89	56.15	52.16	52.81	57.92	58.74	57.51	59.91	56.04	61.95	52.16	9.79	56.93

ภาพภาคผนวก ข-11 ขั้นตอนการศึกษาวงจรก่อนการ Decide ก่อนการปรับปรุง

## แบบฟอร์มการจับเวลาก่อนการปรับปรุง

## OBSERVATION SHEET

Part Name : PC Lens

Operation Line : DS Line

Model Name

Date : August 2015

Process : Sort &amp; Basket

Observed by: Mr.Suphaleark K.

Seq	Job Element	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Max	Min	Fluctuation	Average
1	นำตระกร้าวางไว้บนโต๊ะ + ถ่ายภาพนับออก	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.00	0.55
2	หยิบ C/N ล้อมมือซ้ายแล้ววางไว้บนโต๊ะ	2.69	3.40	2.44	2.70	2.36	3.33	2.77	2.67	2.85	2.13	3.40	2.13	1.27	2.73
3	หยิบเลนส์ข้างซ้ายจากเพรช + หยิบใส่ตะกร้า	4.10	4.45	3.89	5.10	3.43	3.98	4.88	4.10	3.78	4.33	5.10	3.43	1.67	4.20
4	หยิบเลนส์ข้างขวาจากเพรช + หยิบใส่ตะกร้า	4.00	4.07	4.81	4.56	3.49	4.18	4.19	5.52	4.24	3.94	5.52	3.49	2.03	4.30
5	หยิบเพรชวางใส่ไว้ที่ช่องเก็บเพรช	3.01	3.16	3.42	3.21	3.19	3.35	3.28	3.10	3.16	3.59	3.59	3.01	0.58	3.25
6	หมุนตะกร้าอีกทีฝั่งหนึ่งแล้วทำการถ่ายหน้าออกเพื่อรอหยิบเลนส์	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.00	0.41
7	หยิบ C/N ที่หมุนติดด้วยหนี้อย่าง	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.00	0.51
8	เขียนหมายเลขของใส่เลนส์ และหมายเลขของ C/N ทั้งหมด	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	2.10
9	เคลื่อนย้ายตะกร้าไปยังรถเข็น --> ไปยังสถานี Flag งาน	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.00	0.63
10	ทำการแนบ C/N (16 C/N) ที่ต้องกรบวมการ กัดซึ่งรูปค่าสายตา	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	0.00	1.29
Total		19.29	20.57	20.05	21.06	17.96	20.33	20.61	20.88	19.52	19.48	21.06	17.96	3.10	19.98

ภาพภาคผนวก ข-12 ขั้นตอนการศึกษาเวลาของขั้นตอนการ Sort &amp; Basket ก่อนการปรับปรุง



ขั้นตอนการผลิตเลนส์พีซี (PC)																	
สายการผลิต	ขั้นตอน	เครื่องจักร	เวลาที่จับได้ (วินาที)										L Min	R Max - Min	Mean	R / Mean	จำนวนครั้งที่ การจับเวลาเป็น
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
DS Line	ขั้นตอนการเตรียมงาน	Auto Tape	48.01	47.18	45.61	46.40	46.15	48.34	45.58	45.65	47.32	45.64	44.06	48.34	46.59	0.09	No
	ขั้นตอนการ Block	PRA	175.82	165.84	169.52	167.38	164.08	160.95	175.10	166.63	169.70	165.17	160.95	175.82	169.02	0.09	No
	ขั้นตอนการฟลอร์น Alloy (โถงการคำนวณ)	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	No
	ขั้นตอนการ Generator	VFT	112.49	114.74	110.44	111.57	114.31	113.30	120.14	114.16	115.36	116.07	110.44	120.14	114.26	0.08	No
	ขั้นตอนการ Polishing	DLP	475.92	516.53	464.42	474.42	476.59	471.97	467.65	521.01	467.32	482.02	464.42	521.01	481.78	0.12	No
	ขั้นตอนการ Laser	Engraver	76.18	81.11	82.81	71.19	82.04	81.69	86.59	88.12	76.91	72.50	71.19	88.12	80.11	0.21	No
	ขั้นตอนการ Cleaning & Dry	-	42.27	40.70	39.71	41.58	38.53	39.75	37.33	37.99	36.51	41.23	42.27	36.51	39.53	0.15	No
	ขั้นตอนการ Decide	Ndex	53.19	59.89	56.15	52.16	52.81	57.92	58.74	57.51	59.91	56.04	52.16	61.95	56.93	0.17	No
	ขั้นตอนการ Sort & Basket	-	19.29	20.57	20.05	21.06	17.96	20.33	20.61	20.88	19.52	19.48	17.96	21.06	19.98	0.16	No

ภาพภาคผนวก ข-13 การคำนวณหาจำนวนครั้งของการจับเวลาการผลิตเลนส์พีซี (PC: Polycarbonate)

ขั้นตอนการผลิตเสื้อออร์มา (ORMA)																	
สายการผลิต	ขั้นตอน	เครื่องจักร	เวลาที่รับได้ (วินาที)										L Min	R Max - Min	Mean	R / Mean	จำนวนครั้ง การจับเวลาเพิ่ม
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	ขั้นตอนการเตรียมงาน	Auto Tape	48.01	47.18	45.61	46.40	46.15	48.34	45.58	45.82	45.84	45.64	45.64	42.8	46.59	0.09	No
	ขั้นตอนการ Block	PRA	175.82	165.84	169.52	167.38	164.08	160.95	175.10	166.63	169.70	165.17	168.02	14.87	168.02	0.09	No
	ขั้นตอนการฟอรัม Alloy (ใส่ฉากการสำรอง)	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	No
DS Line	ขั้นตอนการ Generator	VFT	145.72	139.71	167.27	136.05	139.21	141.15	139.77	165.57	165.67	166.35	167.27	31.22	150.65	0.21	No
	ขั้นตอนการ Polishing	DLP	196.68	227.25	201.86	193.04	225.94	192.04	206.71	189.47	221.30	199.35	227.25	37.78	205.36	0.16	No
	ขั้นตอนการ Laser	Engraver	78.18	81.11	82.81	71.19	82.04	81.69	86.59	88.12	76.91	72.50	88.12	16.93	80.11	0.21	No
	ขั้นตอนการ Cleaning & Dry	-	42.27	40.70	39.71	41.58	38.53	39.75	37.33	37.99	36.51	41.23	42.27	5.76	39.53	0.15	No
	ขั้นตอนการ Decide	Nidex	53.19	59.89	56.15	52.16	52.81	57.92	58.74	57.51	59.91	56.04	61.95	9.79	56.93	0.17	No
	ขั้นตอนการ Sort & Basket	-	19.29	20.57	20.05	21.06	17.96	20.33	20.61	20.88	19.52	19.48	3.10	19.98	0.16	No	

ภาพภาคผนวก ข-14 การคำนวณหาจำนวนครั้งของการจับเวลาการผลิตเสื้อออร์มา (ORMA)

ขั้นตอนการผลิตแผ่นซีดี-ฮินเด็กซ์ (Hi-Index)

รายการผลิต	ขั้นตอน	เครื่องจักร	เวลาที่รับได้ (วินาที)										H Max	L Min	R Max - Min	Mean	R / Mean	จำนวนครั้ง การจับเวลาเพิ่ม
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
DS Line	ขั้นตอนการเตรียมงาน	Auto Tape	48.01	47.18	45.61	46.40	46.15	48.34	45.58	45.65	47.32	45.64	48.34	44.06	4.28	46.59	0.09	No
	ขั้นตอนการ Block	PRA	175.82	165.84	169.52	167.38	164.08	160.95	175.10	166.63	169.70	165.17	175.82	160.95	14.87	168.02	0.09	No
	ขั้นตอนการฟอรัม Alloy (ได้จากกระบวนการ)	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	No
	ขั้นตอนการ Generator	VFT	97.35	112.38	101.37	109.39	99.19	86.31	107.85	110.28	106.98	114.11	114.11	86.31	27.80	104.53	0.27	No
	ขั้นตอนการ Polishing	DLP	253.09	247.43	274.81	252.68	260.56	254.80	262.21	263.03	260.66	248.52	274.81	247.43	27.38	257.78	0.11	No
	ขั้นตอนการ Lazor	Engraver	78.18	81.11	82.81	71.19	82.04	81.69	86.59	88.12	76.91	72.50	88.12	71.19	16.93	80.11	0.21	No
	ขั้นตอนการ Cleaning & Dry	-	42.27	40.70	39.71	41.58	38.53	39.75	37.33	37.99	36.51	41.23	42.27	36.51	5.76	39.53	0.15	No
	ขั้นตอนการ Decide	Nidex	53.19	59.89	56.15	52.16	52.81	57.92	58.74	57.51	59.91	56.04	61.95	52.16	9.79	56.93	0.17	No
	ขั้นตอนการ Sort & Basket	-	19.29	20.57	20.05	21.06	17.96	20.33	20.61	20.88	19.52	19.48	21.06	17.96	3.10	19.98	0.16	No

ภาพภาคผนวก ข-15 การคำนวณหาจำนวนครั้งของการผลิตแผ่นซีดี-ฮินเด็กซ์ (Hi-index)

แบบฟอร์มการคำนวณเวลาพื้นฐานของสายการผลิตเลนส์พีซี : PC Product ก่อนการปรับปรุง Takt Time = 55.89 นาที/งาน

สายการผลิต	สถานี	ขั้นตอน	เครื่องจักร		Select Time (วินาที/งาน)	Rating %	Normal Time (วินาที/งาน)	Normal Time all Source (วินาที/งาน)	Allowance Time %	Standard Time (วินาที/งาน)
			ชื่อเครื่องจักร	จำนวน						
พีซี	Launching	1) ขั้นตอนการเตรียมงาน	-	1	47.77	100	47.77	47.77	7	51.11
	Blocker	2) ขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง	PRA	3	143.87	100	143.87	47.96	7	51.57
	Cooling Alloy	3) ขั้นตอนการฟอร์มตัวของอัลลอยด์	-	1	40.00	100	40.00	40.00	7	40.00
	Generating	4) ขั้นตอนการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา	VFT	3	106.59	100	106.59	35.53	7	38.20
	Polishing	5) ขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส	DLP	9	452.47	100	452.47	50.27	7	54.06
	Laser + De-Block	6) ขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์และการถอดเลนส์	Laser Eng	1	63.44	100	63.44	63.44	7	68.22
	Cleaning	7) ขั้นตอนการล้างและเป่าแห้งเลนส์	-	1	39.46	100	39.46	39.46	7	42.43
	Decide	8) ขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์	Nidex	1	56.66	100	56.66	56.66	7	60.92
	Basket Sorting	9) ขั้นตอนการหนีบเลนส์ใส่ตะกร้า	-	1	19.97	100	19.97	19.97	7	21.37

ภาพภาคผนวก ข-16 การคำนวณหาเวลามาตรฐานของสายการผลิตเลนส์พีซี (ก่อนการปรับปรุง)

แบบฟอร์มการคำนวณหาเวลาพื้นฐานของสายการผลิตเลนส์ออรัลาร์ : ORMA Product การปรับปรุง Takt Time = 75.48 นาที / งาน

สายการผลิต	สถานี	ขั้นตอน	เครื่องจักร		Select Time (นาที/ชิ้น)	Rating %	Normal Time (นาที/ชิ้น)	Normal Time all Source (นาที/ชิ้น)	Allowance Time %	Standard Time (นาที/ชิ้น)
			ชื่อเครื่องจักร	จำนวน						
DS	Launching	1) ขั้นตอนการเตรียมงาน	-	1	47.77	100	47.77	47.77	7	51.11
	Bloker	2) ขั้นตอนการลอกกำหนดตำแหน่ง	PRA	3	143.87	100	143.87	47.96	7	51.57
	Cooling Alloy	3) ขั้นตอนการฟอร์มตัวของอัลลอยด์	-	1	40.00	100	40.00	40.00	7	40.00
	Generating	4) ขั้นตอนการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา	VFT	3	140.43	100	140.43	46.81	7	50.33
	Polishing	5) ขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส	DLP	9	271.98	100	271.98	30.22	7	31.15
	Laser + De-Block	6) ขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์และการถอดเลนส์	Laser Eng	1	63.44	100	63.44	63.44	7	68.22
	Cleaning	7) ขั้นตอนการล้างและเป่าแห้งเลนส์	-	1	39.46	100	39.46	39.46	7	42.43
	Decide	8) ขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์	Nidex	1	56.66	100	56.66	56.66	7	60.92
	Basket Sorting	9) ขั้นตอนการหีบเลนส์ใส่ตะกร้า	-	1	19.97	100	19.97	19.97	7	21.37

ภาพภาคผนวก ข-17 การคำนวณหาความมาตรฐานของสายการผลิตเลนส์ออรัลาร์ (ก่อนการปรับปรุง)

แบบฟอร์มการคำนวณหาเวลาพื้นฐานของสายการผลิตเลนส์ไฮ-อินเดกซ์ : Hi-Index Product ก่อนการปรับปรุง Takt Time = 223.57 นาที / งาน

สายการผลิต	สถานี	ขั้นตอน	เครื่องจักร		Select Time (นาที/ชิ้น)	Rating %	Normal Time (นาที/ชิ้น)	Normal Time all Source (นาที/ชิ้น)	Allowance Time %	Standard Time (นาที/ชิ้น)
			ชื่อเครื่องจักร	จำนวน						
DS	Launching	1) ขั้นตอนการเตรียมงาน	-	1	47.77	100	47.77	47.77	7	51.11
	Blocker	2) ขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง	PRA	3	143.87	100	143.87	47.96	7	51.57
	Cooling Alloy	3) ขั้นตอนการพร้อมตัวของอัลลอยด์	-	1	40.00	100	40.00	40.00	7	40.00
	Generating	4) ขั้นตอนการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา	VFT	3	97.53	100	97.53	32.51	7	34.95
	Polishing	5) ขั้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส	DLP	9	244.37	100	244.37	27.15	7	29.19
	Laser + De-Block	6) ขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์และการถอดเลนส์	Laser Eng	1	63.44	100	63.44	63.44	7	68.22
	Cleaning	7) ขั้นตอนการล้างและเป่าแห้งเลนส์	-	1	39.46	100	39.46	39.46	7	42.43
	Decide	8) ขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์	Nidex	1	56.66	100	56.66	56.66	7	60.92
	Basket Sorting	9) ขั้นตอนการหีบเลนส์ใส่ตะกร้า	-	1	19.97	100	19.97	19.97	7	21.37

ภาพภาคผนวก ข-18 การคำนวณหาเวลามาตรฐานของสายการผลิตเลนส์ไฮ-อินเดกซ์ (ก่อนการปรับปรุง)

แบบฟอร์มการคำนวณหาเวลาพื้นฐานของการผลิตเลส์พีซี หลังการปรับปรุง Takt Time = 55.89 Sec / Job

สายการผลิต	สถานี	ขั้นตอน	เครื่องจักร		Select Time (วินาที/ชิ้น)	Rating %	Normal Time (วินาที/ชิ้น)	Normal Time all Source (วินาที/ชิ้น)	Allowance Time %	Standard Time (วินาที/ชิ้น)
			ชื่อเครื่องจักร	จำนวน						
DS	Launching	1) ขั้นตอนการเตรียมงาน	-	1	47.77	100	47.77	47.77	7	51.11
	Blocker	2) ขั้นตอนการลอกกำหนดตำแหน่ง	PRA	3	123.23	100	123.23	41.08	7	44.17
	Generating	3) ขั้นตอนการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายดา	VFT	3	106.59	100	106.59	35.53	7	53.20
	Polishing	4) ขั้นตอนการเลนสีให้ใส	DLP	9	452.47	100	452.47	50.27	7	54.06
	Laser + De-Block	5) ขั้นตอนการเพิ่มฟิล์มสลับขั้วลงบนเลนส์และการถอดเลนส์	Laser Eng	1	50.23	100	50.23	50.23	7	54.01
	Cleaning	6) ขั้นตอนการทำล้างและเป่าแห้งเลนส์	-	1	48.63	100	48.63	48.63	7	52.29
	Decide	7) ขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์	Nidex	1	51.76	100	51.76	51.76	7	55.66

ภาพภาคผนวก ข-19 การคำนวณหาเวลามาตรฐานของสายการผลิตเลนส์พีซี (หลังการปรับปรุง)

แบบฟอร์มการคำนวณหาเวลาพื้นฐานของสายการผลิตเลนส์ออร์มาร์ : ORMA Product หลังการปรับปรุง Takt Time = 75.48 วินาที / งาน

สายการผลิต	สถานี	ขั้นตอน	เครื่องจักร		Select Time (วินาที/ชิ้น)	Rating %	Normal Time (วินาที/ชิ้น)	Normal Time all Source (วินาที/ชิ้น)	Allowance Time %	Standard Time (วินาที/ชิ้น)
			ชื่อเครื่องจักร	จำนวน						
DS	Launching	1) ขั้นตอนการเตรียมงาน	-	1	47.77	100	47.77	47.77	7	51.11
	Blocker	2) ขั้นตอนการหล่อกำหนดตำแหน่ง	PRA	3	123.23	100	123.23	41.08	7	44.17
	Generating	3) ขั้นตอนการกัดเลนส์ขึ้นรูปสายตา	VFT	3	135.48	100	135.48	45.16	7	63.56
	Polishing	4) ขั้นตอนการเลนส์ให้ใส	DLP	9	271.98	100	271.98	30.22	7	31.15
	Laser + De-Block	5) ขั้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์ลงบนเลนส์และการถอดเลนส์	Laser Eng	1	50.23	100	50.23	50.23	7	54.01
	Cleaning	6) ขั้นตอนการทำล้างและเป่าแห้งเลนส์	-	1	48.63	100	48.63	48.63	7	52.29
	Decide	7) ขั้นตอนการตรวจสอบเลนส์	Nidex	1	51.76	100	51.76	51.76	7	55.66


ภาพภาคผนวก ข-20 การคำนวณหาเวลามาตรฐานของสายการผลิตเลนส์ออร์มาร์ (หลังการปรับปรุง)




แบบฟอร์มการคำนวณหาเวลาพื้นฐานของสายการผลิตเลนส์ไฮ-อินเดกซ์ : Hi-Index Product หลังการปรับปรุง Takt Time = 223.57 วินาที / งาน

สายการผลิต	สถานี	ขั้นตอน	เครื่องจักร		Select Time (วินาที/ชิ้น)	Rating %	Normal Time (วินาที/ชิ้น)	Normal Time all Source (วินาที/ชิ้น)	Allowance Time %	Standard Time (วินาที/ชิ้น)
			ชื่อเครื่องจักร	จำนวน						
DS	Launching	1) ขั้นตอนการเตรียมงาน	-	1	47.77	100	47.77	47.77	7	51.11
	Blocker	2) ขั้นตอนการBlocking	PRA	3	123.23	100	123.23	41.08	7	44.17
	Generating	3) ขั้นตอนการGenerator	VFT	3	99.55	100	99.55	33.18	7	48.18
	Polishing	4) ขั้นตอนการPolishing	DLP	9	244.37	100	244.37	27.15	7	29.19
	Laser + De-Block	5) ขั้นตอนการLaser & DeBlock	Laser Eng	1	50.23	100	50.23	50.23	7	54.01
	Cleaning	6) ขั้นตอนการCleaning & Dry	-	1	48.63	100	48.63	48.63	7	52.29
	Decide	7) ขั้นตอนการDecide	Nidex	1	51.76	100	51.76	51.76	7	55.66


ภาพภาคผนวก ข-21 การคำนวณหาเวลามาตรฐานของสายการผลิตเลนส์ไฮ-อินเดกซ์ (หลังการปรับปรุง)

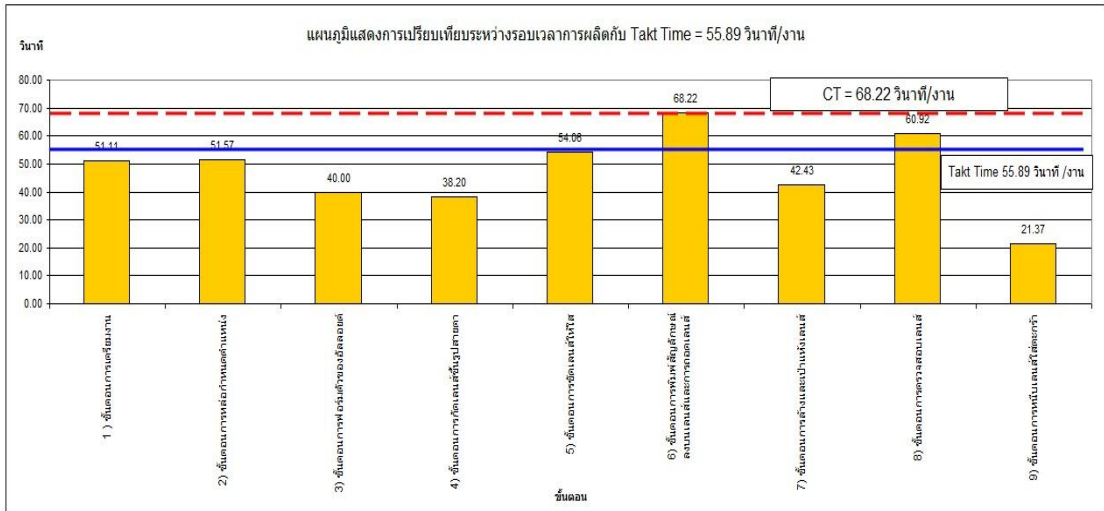


ภาพภาคผนวก ข-22 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรอบเวลาการผลิต (Cycle time) กับ Takt time การผลิตเลนส์พีซีก่อนการปรับปรุง

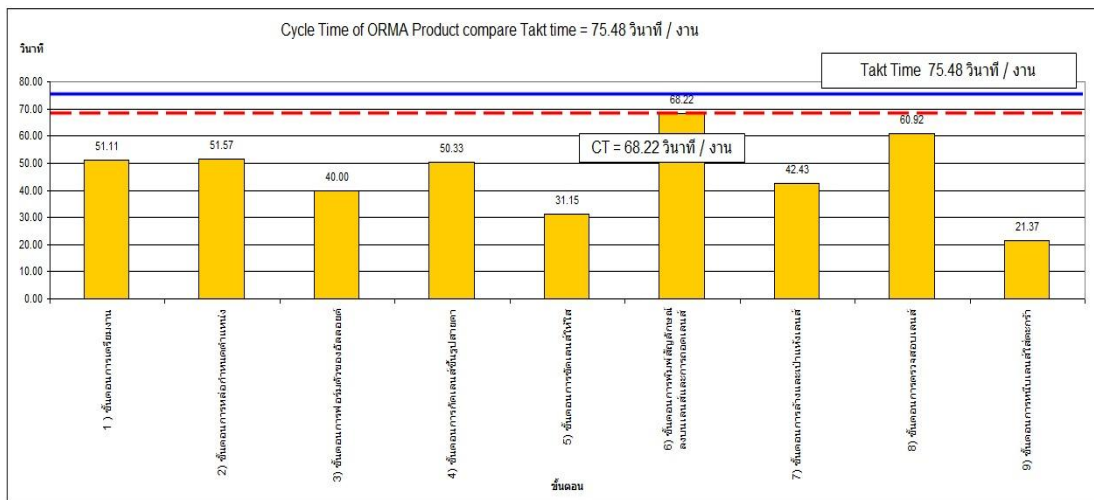


ภาคผนวก ข-23 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรอบเวลาการผลิต (Cycle time) กับ Takt time การผลิตเลนส์ออร์มาร์ก่อนการปรับปรุง

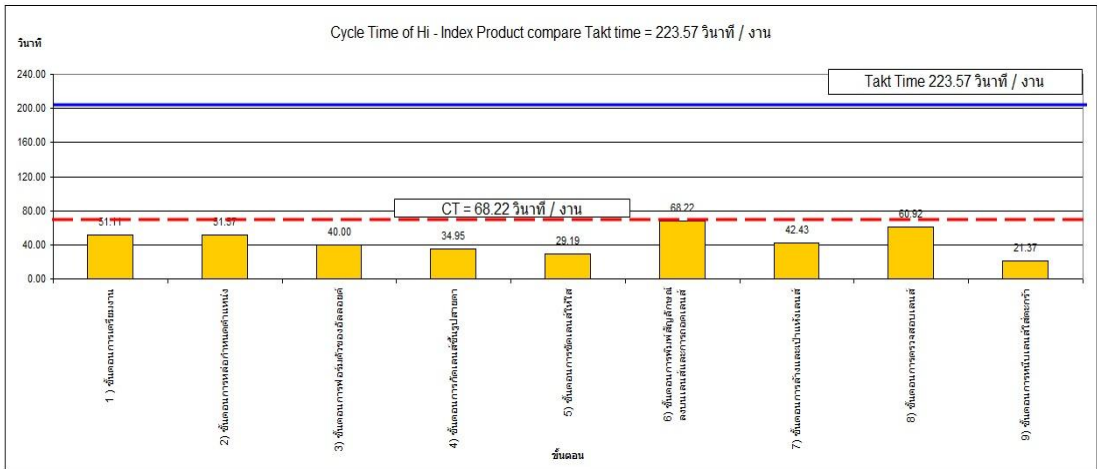


ภาพภาคผนวก ข-24 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรอบเวลาการผลิต (Cycle time) กับ Takt time การผลิตเลนส์ไฮ-อินเด็กซ์ก่อนการปรับปรุง

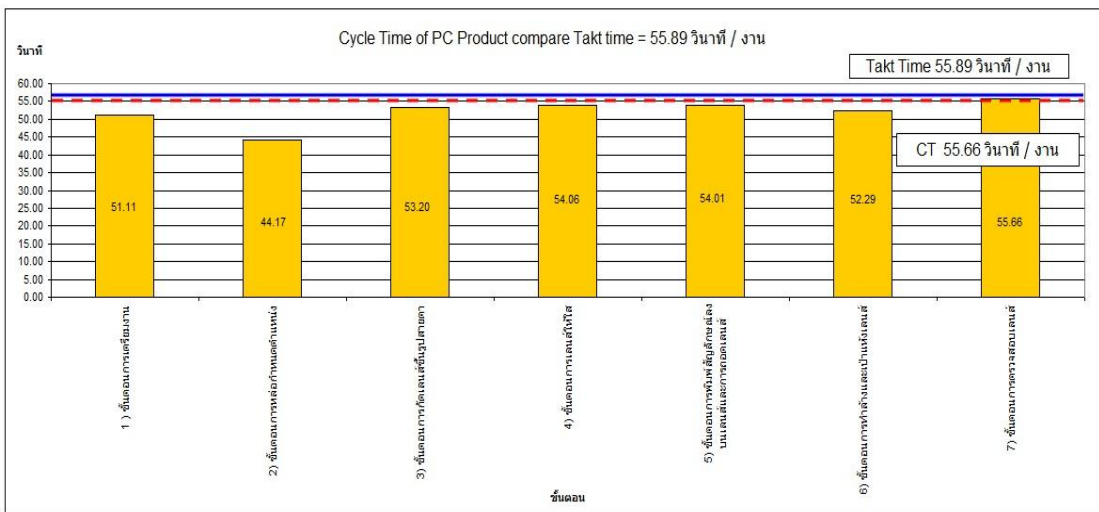

ภาพภาคผนวก ข-25 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรอบเวลาการผลิต (Cycle time) กับ Takt time การผลิตเลนส์พีซีหลังการปรับปรุง

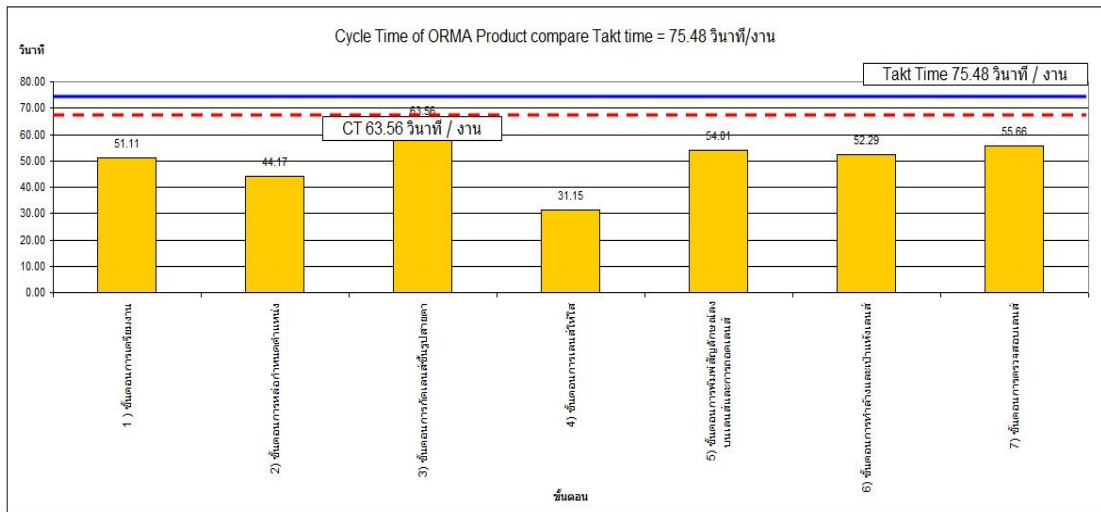

ภาพภาคผนวก ข-26 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรอบเวลาการผลิต (Cycle time) กับ Takt time การผลิตเลนส์ออร์มาร์หลังการปรับปรุง

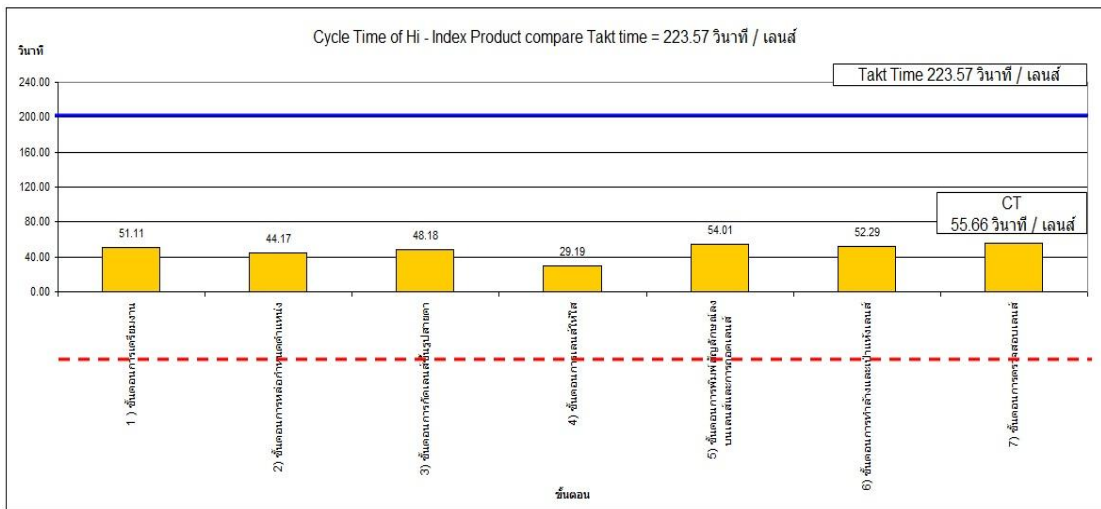

ภาพภาคผนวก ข-27 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรอบเวลาการผลิต (Cycle time) กับ Takt time การผลิตเลนส์ไฮ-อินเด็กซ์หลังการปรับปรุง

**ภาคผนวก ค**  
การตั้งคำถาม 5W1H

การตั้งคำถาม 5WH ในขั้นตอนการ Lazor & De-Blocking				
หัวข้อ	5WH	คำตอบ	ปัญหาที่พบ	แนวทางการแก้ไข
วัตถุประสงค์	What (ทำอะไร)	ปรับปรุงขั้นตอนของกระบวนการ Lazor & De-Blocking	1. พนักงานต้องเคลื่อนที่จากสถานีขึ้นตอนการพิมพ์ สลั๊กซ์ ๗ ไปยังสถานีขัดเลนส์ให้ใส่เพื่อไปพิมพ์งาน จำนวน 4 งานขึ้นก่อนงานมาแล้วยกมายังสถานีงานพิมพ์ สลั๊กซ์ ๗ 2. พนักงานทำงานที่ไม่เกิดคุณค่าให้กับเลนส์ ประการแรก হলจากที่ยังงานมาจำนวน 4 งาน พนักงานต้องทำการเรียงงานลงบนสายพานทีละ 1 งานเพื่อให้สะดวกต่อการทำงาน ประการที่ 2 พนักงานต้องแสดงมีคำว่า "Engraving" ลงบนใบงาน (CN) เพื่อบ่งบอกให้ทราบว่าจะงานได้ถูกพิมพ์ สลั๊กซ์ ๗ลงบนเลนส์นั้นที่เรียบร้อยแล้ว 3. พนักงานในขั้นตอนนี้มีกิจกรรมที่ทำมาวกเกินไป	1. ลดการเคลื่อนที่ของพนักงานโดยการประยุกต์ใช้ สายพานสายพานจากสถานีขึ้นตอนการขัด เลนส์ให้ใส่ (Polishing) ไปจนถึงขึ้นตอนสุดท้าย 2. พลังจากที่ประยุกต์ใช้สายพานแล้ว ได้ให้ความ เข้าใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้งานไหลไป ตามสายพานแบบทีละ 1 งาน หรือ (One Piece Flow) เพื่อลดการเคลื่อนย้ายงาน โดยการนำ มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ (SOP) 3. กำจัดขั้นตอนการแสดมี "Engraving" ลงบน ใบงาน (CN) โดยการระบุตำแหน่งในงานหยุด ตรงหน้าเครื่องจักรเพื่อบ่งบอกให้พนักงานทราบว่า งานนี้พร้อมที่จะทำการพิมพ์สลั๊กซ์ ๗ 4. แบ่งงานการลอกฟิล์มของเลนส์ด้านซ้ายไปให้ สถานีถัดไปเป็นผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมนี้
	Why (ทำไมต้องทำ)	เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ทำให้รวมเวลาดำเนินการ Tak Time		
สถานที่	Where (ทำที่ไหน)	สถานีงานหลอกำหนดตำแหน่ง Lazor & De-Blocking		
	Why (ทำไมต้องทำ)	มีเครื่องพิมพ์สลั๊กซ์ ๗ (Engraver) อยู่ที่นั่น		
ใคร	Who (ใครเป็นคนทำ)	พนักงานประจำเครื่องพิมพ์สลั๊กซ์ ๗ (Engraver)		
	Why (ทำไมต้องเป็นคนนั้น)	เนื่องจากขั้นตอนนี้ต้องเป็นพนักงานคนเครื่องพิมพ์สลั๊กซ์ ๗ (Engraver)		
เมื่อไหร่	When (ทำเมื่อไหร่)	ต้องทำก่อนตรวจเลนส์		
	Why (ทำไมต้องทำเมื่อมัน)	เพื่อกำหนดตำแหน่งตรวจสอบเลนส์		
อย่างไร	How (ทำอย่างไร)	ใช้หลักเกณฑ์ ECRS		
	Why (ทำไมต้องทำอย่างนั้น)	หลักเกณฑ์ ECRS สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น		

ภาพภาคผนวก ค-1 การตั้งคำถาม 5WH ในขั้นตอนการ Lazor & De-block ของสายการผลิตตัวอย่าง

การตั้งคำถาม SWIH ในขั้นตอนการ Decide			
หัวข้อ	SWIH	คำตอบ	แนวทางแก้ไข
วัตถุประสงค์	What (ทำอะไร)	ปรับปรุงขั้นตอนของกระบวนการ Decide	1.ลดการเคลื่อนที่ของพนักงานโดยการประยุกต์ใช้สายพานการขนถ่ายจากสถานีขึ้นตอนการขัดเลนส์ให้ใส (Polishing) ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 2.หลังจากที่ประยุกต์ใช้สายพานแล้ว ได้ทำความเข้าใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงานไหลไปตามสายพานแบบทีละ 1 งาน หรือ (One Piece Flow) 3.แบ่งงานการขัดเลนส์ให้แห้ง ให้ขั้นตอนการพ่นน้ำนี้คือ คือขั้นตอนการ Cleaning & Dry เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการขัดเลนส์
	Why (ทำไมต้องทำ)	เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ทำให้รอบเวลาเกินค่า Takt Time	
สถานที่	Where (ทำที่ไหน)	สถานีงานตรวจสอบคุณภาพเลนส์ Decide	หลังจากคำนวณรอบเวลาการทำงานใหม่ทำให้ทราบว่ารอบเวลาการทำงานใหม่หลังจากการปรับปรุงครั้งที่ 1 มีรอบเวลาการทำงานต่ำกว่า Takt Time มาก ดังนั้นผู้วิจัย ได้ปรับขั้นตอนการ Sort & Basket รวมเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานนี้
	Why (ทำไมต้องทำ)	จุดสุดท้ายที่ตรวจสอบเลนส์ก่อนจะส่งต่อไปแผนกถัดไป	
ใคร	Who (ใครเป็นคนทำ)	พนักงานตรวจสอบคุณภาพเลนส์	หลังจากคำนวณรอบเวลาการทำงานใหม่ทำให้ทราบว่ารอบเวลาการทำงานใหม่หลังจากการปรับปรุงครั้งที่ 1 มีรอบเวลาการทำงานต่ำกว่า Takt Time มาก ดังนั้นผู้วิจัย ได้ปรับขั้นตอนการ Sort & Basket รวมเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานนี้
	Why (ทำไมต้องเป็นเช่นนั้น)	จุดสุดท้ายที่ตรวจสอบเลนส์ก่อนจะส่งต่อไปแผนกถัดไป	
เมื่อไหร่	When (ทำเมื่อไหร่)	หลังจากผ่านขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการ Surfacing	หลังจากคำนวณรอบเวลาการทำงานใหม่ทำให้ทราบว่ารอบเวลาการทำงานใหม่หลังจากการปรับปรุงครั้งที่ 1 มีรอบเวลาการทำงานต่ำกว่า Takt Time มาก ดังนั้นผู้วิจัย ได้ปรับขั้นตอนการ Sort & Basket รวมเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานนี้
	Why (ทำไมต้องทำเช่นนั้น)	เพื่อตรวจสอบคุณภาพเลนส์ก่อนส่งต่อไปยังแผนกถัดไป	
อย่างไร	How (ทำอย่างไร)	ใช้หลักเกณฑ์ ECRS	หลังจากคำนวณรอบเวลาการทำงานใหม่ทำให้ทราบว่ารอบเวลาการทำงานใหม่หลังจากการปรับปรุงครั้งที่ 1 มีรอบเวลาการทำงานต่ำกว่า Takt Time มาก ดังนั้นผู้วิจัย ได้ปรับขั้นตอนการ Sort & Basket รวมเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานนี้
	Why (ทำไมต้องทำเช่นนั้น)	หลักเกณฑ์ ECRS สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น	

ภาพภาคผนวก ค-2 การตั้งคำถาม SWIH ในขั้นตอนการ Decide ของสายการผลิตตัวอย่าง

การตั้งคำถาม 5W1H ในขั้นตอนการ Cleaning & Dry				
หัวข้อ	5W1H	คำตอบ	ปัญหาที่พบ	แนวทางการแก้ไข
วัตถุประสงค์	What (ทำอะไร)	ปรับปรุงขั้นตอนของกระบวนการ Cleaning & Dry	1. พนักงานต้องเคลื่อนที่ไปและกลับจากสถานีขึ้นตอนการล้างเลนส์ไปยังสถานีขึ้นตอนการพิมพ์สัญลักษณ์เพื่อไปทำงานจำนวน 4 งานซ้อนกันมาแล้วกมยาลัยสถานีขึ้นตอนการล้างเลนส์	1.ลดการเคลื่อนที่ของพนักงานโดยการประยุกต์ใช้สายพานถ่ายทอดงานจากสถานีขึ้นตอนการขัดเลนส์โพลีโอส (Polishing) ไปจนถึงขึ้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ประยุกต์ใช้สายพานแล้ว ได้ทำความเข้าใจกับพนักงานในการปฏิบัติงานให้เข้าไปตามสายพานแบบทีละ 1 งาน หรือ (One Piece Flow) 2.ออกแบบอุปกรณ์การล้างเลนส์ให้เป็นเอียงลงควบคุมการเปิดปิดโดอใช้สวิตซ์ให้เป็นตัวสั่งการ 3.หลังจากลดการเคลื่อนที่โดยการใส่สายพานและจัดเตรียมอุปกรณ์การล้างเลนส์ใหม่ทำให้รวมเวลาการทำงานลดลงอย่างมากจึงได้นำกิจกรรมมางส่วนของขึ้นตอนการ Decide และขึ้นตอนการ Lazor & De-Block มาเพิ่มในขั้นตอนนี้ คือ 3.1 ขั้นตอนการ Lazor & De-Block : 3.1.1 ลอกฟิล์มของเลนส์ด้วยมือ 3.2 ขั้นตอนการ Decide : 3.2.1 กิจกรรมการขัดเลนส์ 3.2.2 กิจกรรมการเตรียมตะแกรงล้างยา 3.2.3 กิจกรรมการเขียนหมายเลขประจำลงบนใบงาน (C/N) 3.2.4 กิจกรรมการมีจัดการโน้ตด้วยพนักงาน
	Why (ทำไมต้องทำ)	เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ทำให้รวมเวลาต่ำกว่าค่า Takt Time	2. สถานีขึ้นตอนการล้างเลนส์และเป่าเลนส์ทั้งหมด เป็นขั้นตอนที่พนักงานเกิดการเคลื่อนที่ซึ่งพนักงานยังคงยกงานขึ้นกัน ไปยังกิจกรรมเป่าเลนส์ ส่วนกิจกรรมการเป่าเลนส์พนักงานเสียเวลาในการเขียนจับเป็นเป่าเลนส์ คือไม่สะดวกในการทำงาน	
	Where (ทำที่ไหน)	สถานีงาน Cleaning & Dry	3. หลังจากเป่าเลนส์ในทั้งป็นที่เรียบร้อยแล้ว พนักงานต้องขึ้นงานจำนวน 4 งานและยกงานเคลื่อนที่ไปยังสถานีขึ้นตอนการตรวจสอบงาน	
	Why (ทำไมต้องทำ)	มีอุปกรณ์ล้างเลนส์อยู่ที่นั่น		
	Who (ใครเป็นคนทำ)	พนักงานประจำจุดล้างเลนส์		
ใคร	Why (ทำไมต้องเป็นคนนั้น)	เนื่องจากขั้นตอนนี้ต้องเป็นพนักงานล้างเลนส์		
	When (ทำเมื่อไหร่)	ต้องทำก่อนตรวจสอบเลนส์		
	Why (ทำไมต้องทำเมื่อนั้น)	เพื่อให้เลนส์ได้สามารถมองเห็นรอยขีดข่วน		
เมื่อไหร่	How (ทำอย่างไร)	ใช้หลักการ ECRS		
	Why (ทำไมต้องทำอย่างนั้น)	หลักการ ECRS สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น		
อย่างไร	How (ทำอย่างไร)	ใช้หลักการ ECRS		
	Why (ทำไมต้องทำอย่างนั้น)	หลักการ ECRS สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น		

ภาพภาคผนวก ค-3 การตั้งคำถาม 5W1H ในขั้นตอนการ Cleaning & Dry ของสายการผลิตตัวอย่าง



การตั้งคำถาม 5WH ในขั้นตอนการ Sort & Basket			
หัวข้อ	5WH	คำตอบ	ปัญหาที่พบ
วัตถุประสงค์	What (ทำอะไร)	ปรับปรุงขั้นตอนของกระบวนการ Sort & Basket	ขั้นตอนในการพิมพ์เลนส์ใช้ตะกร้ามีรอบเวลาการผลิต (Cycle Time) สำหรับพนักงานเกิดการว่างงานโดยตรงต่ออัตราผลิตภาพทางด้านแรงงาน
	Why (ทำไมต้องทำ)	เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ทำให้รอบเวลาต่ำกว่าค่า Takt Time	
	Where (ทำที่ไหน)	สถานีงาน Sort & Basket ก่อนจบกระบวนการ	
สถานที่	Why (ทำไมต้องทำ)	เพราะต้องส่งต่อให้กับแผนกถัดไป	สามารถนำขั้นตอนนี้ไปรวมกับขั้นตอนการ Decide ได้เนื่องจากที่รอบเวลาสำหรับพนักงานผู้ตรวจสอบคุณภาพของเลนส์เป็นผู้ทำการนับเลนส์ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องกำจัดขั้นตอนบางขั้นตอนของการตรวจสอบเลนส์ออก โดยมอบหมายงานการเช็คเลนส์ให้สะอาดให้กับพนักงานล้างเลนส์เป็นผู้ปฏิบัติงานนี้
	Who (ใครเป็นคนทำ)	พนักงานประจำจุด Sort & Basket	
	Why (ทำไมต้องเป็นเช่นนั้น)	เนื่องจากขั้นตอนนี้อยู่ขั้นตอนสุดท้าย	
เมื่อไหร่	When (ทำเมื่อไหร่)	ต้องทำก่อนส่งงานเข้าสู่แผนกถัดไป	
	Why (ทำไมต้องทำเช่นนั้น)	ระยะทางจะใกล้กับแผนกถัดไปที่สุด	
	How (ทำอย่างไร)	ใช้หลักเกณฑ์ ECRS	
อย่างไร	Why (ทำไมต้องทำเช่นนั้น)	หลักเกณฑ์ ECRS สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น	

ภาพภาคผนวก ค-4 การตั้งคำถาม 5WH ในขั้นตอนการ Sort & Basket ของสายการผลิตตัวอย่าง

การตั้งคำถาม 5W1H ในขั้นตอนการ Generator			
หัวข้อ	5W1H	คำตอบ	แนวทางแก้ไข
วัตถุประสงค์	What (ทำอะไร)	ปรับปรุงขั้นตอนของกระบวนการ Generator	1.ติดตั้งระบบสายพานอัตโนมัติโดยใช้ระบบหนึ่งเวลาคือหลังจากที่พนักงานทำการหล่อกำหนดเสร็จแล้วให้ว่างงานมาตามสายพานอัตโนมัติที่ละ 1 งานแล้วเคลื่อนที่จากขั้นตอนการ Blocking มาเข้าเครื่องกัดขึ้นรูปเส้นสายเคเบิลโดยอัตโนมัติ โดยจะใช้เวลาจากสถานี Blocker มาถึงสถานี Generator ใช้ประจำเครื่องกัดเส้น และยอมงานที่ระบบหมายเลขเครื่องจักรให้กับพนักงานหล่อกำหนดตำแหน่งแทน ดังนั้นเปรียบเทียบสายพานอัตโนมัติเป็นสายหนึ่งของเครื่องกัดเส้น VFT ซึ่งทำให้สามารถยกสถานีขึ้นตอนการฟอร์มตัวของอัลลอยด์ Alloy Forming ได้
	Why (ทำไมต้องทำ)	เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ทำให้รวมเวลาดำกว่าค่า Takt Time	
สถานที่	Where (ทำที่ไหน)	สถานีขึ้นตอนการ Generate	1. พนักงานมีการเคลื่อนที่จากสถานีก่อนหน้าเข้ามายังสถานีที่พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานที่ประจำเครื่องกัดเส้นขึ้นรูปสายเคเบิลต้องเดินไปหยิบงานที่ตกไว้บนสายพานที่เป็นจุดพักงานทั้งหมด 6 งานแล้วเดินกลับมายังสายพานเพื่อป้องกันให้กลับเครื่องจักร 2. พนักงานเตรียมงานก่อนเข้าสู่เครื่องจักรในขณะที่เครื่องจักรว่างงาน พนักงานต้องระมัดระวังสายเคเบิลเครื่องจักรที่พนักงานถือทั้งหมด 6 งานก่อนที่จะป้อนให้กับเครื่องจักร และพนักงานต้องปล่อยงานที่ละงาน
	Why (ทำไมต้องทำ)	เพราะมีเครื่องจักรตั้งอยู่ที่นี้	
ใคร	Who (ใครเป็นคนทำ)	พนักงานประจำขึ้นตอนการ Generate	1. พนักงานมีการเคลื่อนที่จากสถานีก่อนหน้าเข้ามายังสถานีที่พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานที่ประจำเครื่องกัดเส้นขึ้นรูปสายเคเบิลต้องเดินไปหยิบงานที่ตกไว้บนสายพานที่เป็นจุดพักงานทั้งหมด 6 งานแล้วเดินกลับมายังสายพานเพื่อป้องกันให้กลับเครื่องจักร 2. พนักงานเตรียมงานก่อนเข้าสู่เครื่องจักรในขณะที่เครื่องจักรว่างงาน พนักงานต้องระมัดระวังสายเคเบิลเครื่องจักรที่พนักงานถือทั้งหมด 6 งานก่อนที่จะป้อนให้กับเครื่องจักร และพนักงานต้องปล่อยงานที่ละงาน
	Why (ทำไมต้องเป็นเช่นนั้น)	เนื่องจากขั้นตอนนี้มีทักษะในขั้นตอนนี้	
เมื่อไหร่	When (ทำเมื่อไหร่)	เพื่อกัดขึ้นรูปค่าสายเคเบิล	1. พนักงานมีการเคลื่อนที่จากสถานีก่อนหน้าเข้ามายังสถานีที่พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานที่ประจำเครื่องกัดเส้นขึ้นรูปสายเคเบิลต้องเดินไปหยิบงานที่ตกไว้บนสายพานที่เป็นจุดพักงานทั้งหมด 6 งานแล้วเดินกลับมายังสายพานเพื่อป้องกันให้กลับเครื่องจักร 2. พนักงานเตรียมงานก่อนเข้าสู่เครื่องจักรในขณะที่เครื่องจักรว่างงาน พนักงานต้องระมัดระวังสายเคเบิลเครื่องจักรที่พนักงานถือทั้งหมด 6 งานก่อนที่จะป้อนให้กับเครื่องจักร และพนักงานต้องปล่อยงานที่ละงาน
	Why (ทำไมต้องทำเช่นนั้น)	ต้องทำให้เส้นสัมพันธ์ค่าสายเคเบิลขึ้นรูปก่อน	
อย่างไร	How (ทำอย่างไร)	ใช้หลักการ ECRS	1. พนักงานมีการเคลื่อนที่จากสถานีก่อนหน้าเข้ามายังสถานีที่พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานที่ประจำเครื่องกัดเส้นขึ้นรูปสายเคเบิลต้องเดินไปหยิบงานที่ตกไว้บนสายพานที่เป็นจุดพักงานทั้งหมด 6 งานแล้วเดินกลับมายังสายพานเพื่อป้องกันให้กลับเครื่องจักร 2. พนักงานเตรียมงานก่อนเข้าสู่เครื่องจักรในขณะที่เครื่องจักรว่างงาน พนักงานต้องระมัดระวังสายเคเบิลเครื่องจักรที่พนักงานถือทั้งหมด 6 งานก่อนที่จะป้อนให้กับเครื่องจักร และพนักงานต้องปล่อยงานที่ละงาน
	Why (ทำไมต้องทำเช่นนั้น)	หลักการ ECRS สามารถปรับปรุงการทำงานให้ง่ายขึ้น	

ภาพภาคผนวก ค-5 การตั้งคำถาม 5W1H ในขั้นตอนการ Generator ของสายการผลิตตัวอย่าง

การตั้งคำถาม SWIH ในขั้นตอนการ Blocking			
หัวข้อ	SWIH	คำตอบ	แนวทางแก้ไข
วัตถุประสงค์	What (ทำอะไร)	ปรับปรุงขั้นตอนของกระบวนการ Blocking	<p>1. พนักงานเตรียมงานก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานในขณะที่เครื่องจักรว่าง เช่น พนักงานหมุนตัวไปหยิบงานทั้งหมด 6 งาน ซึ่งวางซ้อนกัน และต้องแบ่งงานออกเป็น 2 ผัง ผังละ 3 งาน เพื่อให้ถ่ายและสะดวกในการทำงาน</p> <p>2. พนักงานทำงานซ้ำซ้อนกันเพื่อให้ได้จุดประสงค์อย่างเดียวกัน เช่น พนักงานหยิบ Ring มาพร้อมกัน แต่จะต่อวาง Ring ซ้ำหนึ่งก่อน เพื่อให้สะดวกต่อการประกอบ Ring เข้ากับตัวมัลลิต เพื่อใช้สะดวกต่อการประกอบ Ring อีกด้านหนึ่ง หลังจากนั้นประกอบด้านหนึ่งเสร็จแล้ว จึงหยิบ Ring อีกด้านหนึ่งมาใส่ด้านที่เหลือ ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับการหยิบ Insert พนักงานหยิบ Insert ซ้ำมาพร้อมกันทั้ง 2 ซ้ำ แต่พอหลังจากที่พนักงานทำการเคาะ Insert แล้วพนักงานต้องวาง Insert ซ้ำโด่งข้างหนึ่งก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน การเคาะ Insert พนักงานต้องทำการเคาะ Insert เพื่อให้ทำไปเศษอัลลอยด์หลุดออกจากตัว Insert หลังจากนั้นก็ใช้ไม้เขี่ยอีกกรมเพื่อให้ Insert สะอาด ก่อนที่จะทำการใส่ลงไปในตัวมัลลิต</p> <p>3) พนักงานทำงานอื่นที่ไม่เกิดคุณค่าในการผลิต คือ พนักงานมีการจัดเรียงงานหรือการย้ายเอาดใส่ชิ้นงานเพื่อให้สามารถทำงานลำดับถัดไปได้</p> <p>4) หลังจากเครื่องผลิตชิ้นงานเสร็จ พนักงานต้องเขียนหมายเลขเครื่องจักรลงบนใบงาน (CAN) ที่ใช้ในการผลิตทั้ง 6</p>
	Why (ทำไมต้องทำ)	เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ทำให้รอบเวลายาวเกินค่า Takt Time	
สถานที่	Where (ทำที่ไหน)	สถานีงานหลอกกำหนดตำแหน่ง Blocking	
	Why (ทำไมต้องทำ)	มีเครื่องหลอกกำหนดตำแหน่ง (PRA) อยู่ที่นั่น	
	Who (ใครเป็นคนทำ)	พนักงานประจำเครื่องหลอกกำหนดตำแหน่ง (PRA)	
ใคร	Why (ทำไมต้องเป็นคนนั้น)	เนื่องจากขั้นตอนนี้ต้องเป็นพนักงานหลอกกำหนดตำแหน่ง	
	When (ทำเมื่อไหร่)	เมื่อต้องการเป็นหลอกกำหนดตำแหน่งไว้กับเลนส์	
	Why (ทำไมต้องทำเมื่อมัน)	เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการคิดชิ้นรูปเลนส์สายตา	
เมื่อไหร่	How (ทำอย่างไร)	ใช้หลักเกณฑ์ ECRS	
	Why (ทำไมต้องทำอย่างนั้น)	หลักเกณฑ์ ECRS สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น	
อย่างไร	How (ทำอย่างไร)	ใช้หลักเกณฑ์ ECRS	
	Why (ทำไมต้องทำอย่างนั้น)	หลักเกณฑ์ ECRS สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น	

ภาพภาคผนวก ค-6 การตั้งคำถาม SWIH ในขั้นตอนการ Blocking ของสายการผลิตตัวอย่าง

### ภาคผนวก ง

เวลานำเฉลี่ย (Average lead time) ของการผลิตเลนส์  
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ตารางภาคผนวก ง-1 เวลาเฉลี่ยของงานระหว่างกระบวนการ

เดือน	สัปดาห์ที่	จำนวนเลนส์	เวลาเฉลี่ย (ชั่วโมง)
มกราคม	1	12,140	8.86
	2	31,074	7.57
	3	31,954	6.47
	4	30,729	5.81
กุมภาพันธ์	5	26,184	5.81
	6	28,263	5.32
	7	27,924	5.11
	8	26,486	5.06
มีนาคม	9	26,539	6.03
	10	27,456	5.38
	11	26,341	5.47
	12	28,382	5.74
เมษายน	13	27,208	5.50
	14	20,160	5.47
	15	25,476	6.60
	16	29,125	7.42
พฤษภาคม	17	25,852	6.63
	18	26,726	6.40
	19	26,102	6.31
	20	26,645	6.24
มิถุนายน	21	27,433	6.43
	22	27,217	6.93
	23	27,455	7.81
	24	25,782	6.55
	25	28,078	6.55

## ตารางภาคผนวก ง-1 (ต่อ)

เดือน	สัปดาห์ที่	จำนวนเลนส์	เวลาเฉลี่ย (ชั่วโมง)
กรกฎาคม	26	29,250	7.56
	27	30,088	6.54
	28	29,558	5.88
	29	28,227	5.95
สิงหาคม	30	27,640	5.45
	31	28,049	5.98
	32	28,067	5.80
	33	28,536	5.89
กันยายน	34	28,454	6.18
	35	28,355	5.48
	36	27,788	5.28
	37	26,300	5.41
ตุลาคม	38	26,131	5.44
	39	25,569	5.39
	40	25,843	5.78
	41	25,017	5.52
พฤศจิกายน	42	27,424	4.98
	43	27,594	4.79
	44	28,486	4.46
	45	27,943	4.19
ธันวาคม	46	30,188	4.44
	47	31,539	4.52
	48	33,559	3.77
	49	34,892	3.06